


EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO DISSESTI

S.P. n°	258
da progr.a progr./ progressiva di riferimento	km 3+100
Comune	Villar Pellice - Frazione Comba
Bacino idrografico	Torrente Pellice

Ubicazione cartografica

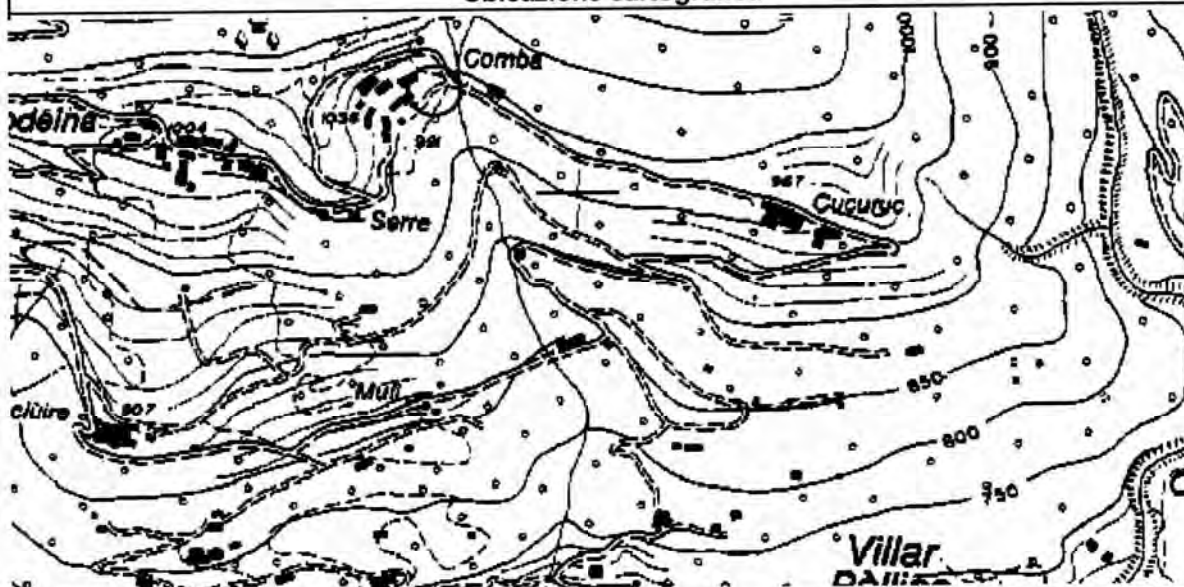


Tipo di dissesto	☐	lesione manufatto		
	☒	frana		
	☐	colata detritica torrentizia		
	☐	inondazione		
Evacuati	no	si	n°	
Feriti	no	si	n°	
Vittime	no	si	n°	
Manufatti coinvolti	Muro di sottoscarpa e parte della carreggiata della S.P. 258.			
	Tubo di scarico della fontana pubblica di Frazione Comba			

EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO FRANE

Tipo di FRANA	Cedimento del muro a secco di sottoscarpa in parte crollato che ha comportato l'aprirsi di una crepa lunga 10 m lungo la carreggiata di valle. Il fenomeno si è sviluppato lungo il fianco destro di una incisione del Rio di Villar Pellice che presenta, a monte, l'installazione di una rete trasversale di trattenimento del carico solido, all'epoca del sopralluogo sostanzialmente scarica
Dimensioni	fronte lungo la strada 10 m volume di materiale mobilizzato < 5m ³ volume di materiale mobilizzabile pari a circa 30m ³
Ipotesi d'intervento	Ripristino muretto a secco in economia; ripristino carreggiata
Priorità d'intervento	1 (non procrastinabile)

FOTO

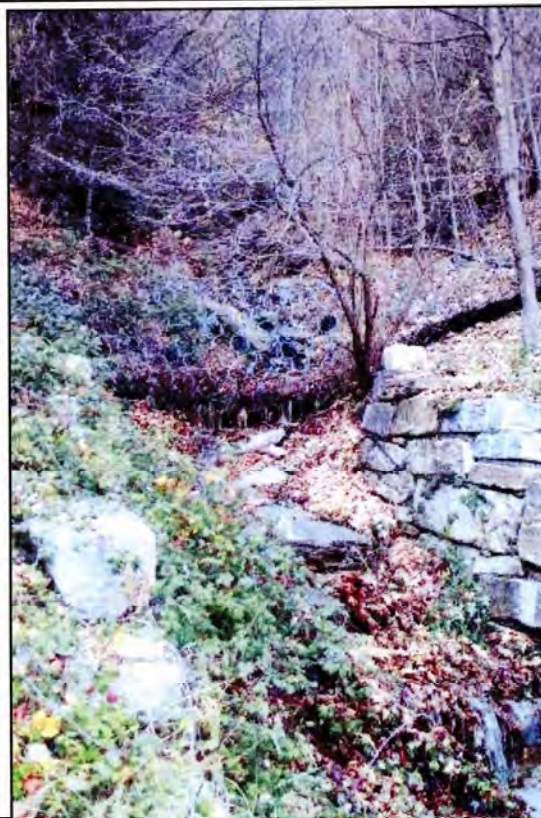

EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO DISSESTI

S.P. n°	258		
da progr.a progr./ progressiva di riferimento	km 4+300		
Comune	Villar Pellice - Frazione Comba		
Bacino idrografico	Torrente Pellice		
Ubicazione cartografica			
			
Tipo di dissesto	☒ lesione manufatto ☐ frana ☐ colata detritica torrentizia ☐ inondazione		
Evacuati	no	si	n°
Feriti	no	si	n°
Vittime	no	si	n°
Manufatti coinvolti	Carreggiata della S.P. 258		

EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO FRANE


Tipo di FRANA	A monte della carreggiata, lateralmente ad un bottino di presa, copiose venute d'acqua. Ruscellamento dell'acqua sulla carreggiata per circa 100 m
Dimensioni	100 m di carreggiata coinvolta
Ipotesi d'intervento	Manutenzione/rifacimento delle canaline di scolo
Priorità d'intervento	1 (non procrastinabile)

FOTO



EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO DISSESTI

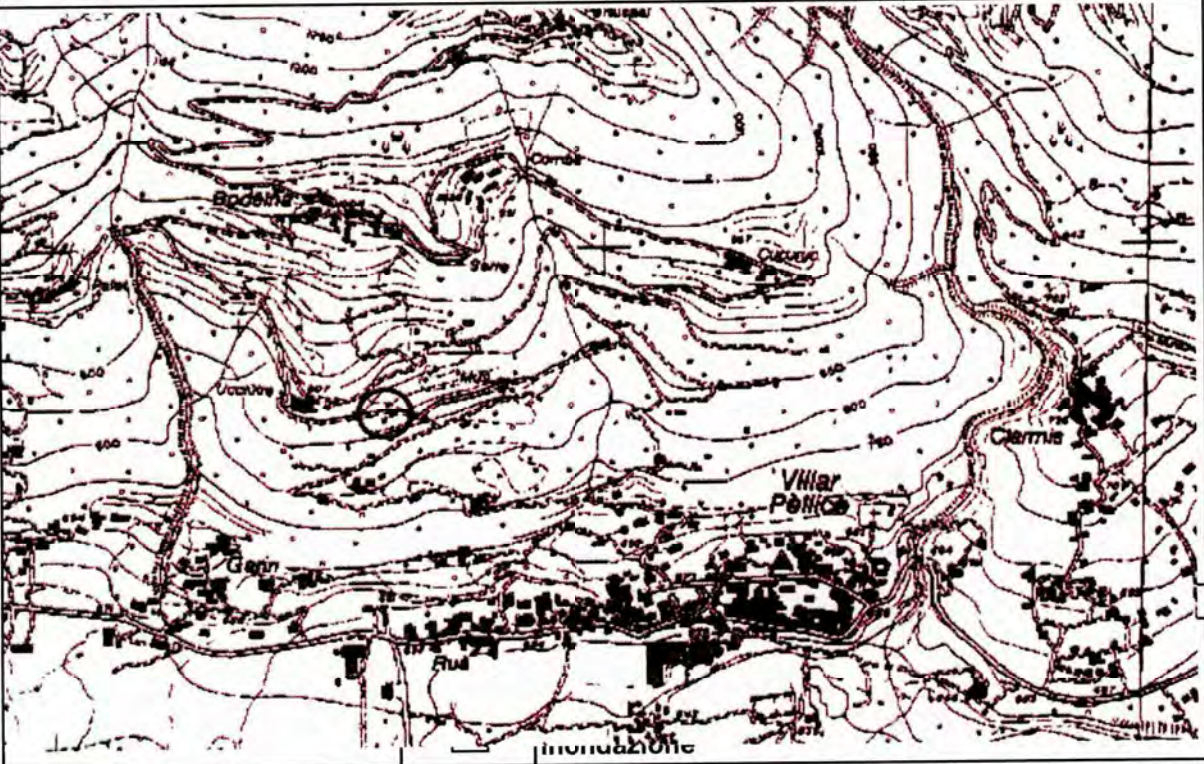S.P. n°	258		
da progr.a progr./ progressiva di riferimento	km 4+950		
Comune	Villar Pellice - Frazione Ucciere		
Bacino idrografico	Torrente Pellice		
Ubicazione cartografica			
			
Evacuati	☒ no	☐ si	n°
Feriti	☒ no	☐ si	n°
Vittime	☒ no	☐ si	n°
Manufatti coinvolti	Carreggiata S.P. 258 occlusa		

EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO FRANE


Tipo di FRANA	Frana di scivolamento traslativo che ha coinvolto la scarpata di controripa della S.P. 258 mobilizzando la copertura detritica costituita da sabbia limosa inglobante blocchi di volume < al metro cubo. Si tratta di un fenomeno che ha riattivato una vecchia scarpata di frana dello stesso tipo il cui orlo è ancora visibile e che delimita un'area più ampia. All'epoca del sopralluogo la scarpata di frana si è presentata priva di venute idriche
Dimensioni	fronte lungo la strada 8 m; larghezza media 4 m altezza del corpo di frana 1,5 m volume di materiale mobilizzato pari a circa 60m ³
Ipotesi d'intervento	realizzazione di muro di contro ripa o scogliera, risistemazione scarpoata con rinverdimento. Si sconsiglia il taglio delle piante lungo l'orlo di scarpata in quanto sembrano costituire sostegno più che carico non essendo state coinvolte dal fenomeno
Priorità d'intervento	1 (non procrastinabile)

FOTO



EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO DISSESTI

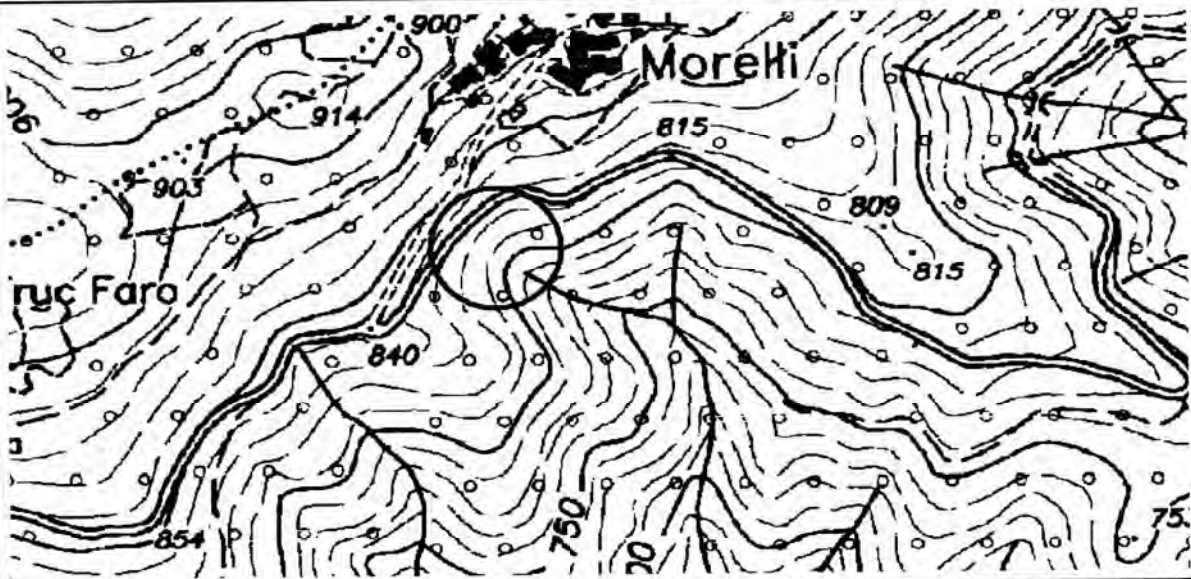S.P. n°	229		
da progr.a progr./ progressiva di riferimento	km 2+500		
Comune	Cumiana -Frazione Mollar		
Bacino idrografico	Torrente Chisola		
Ubicazione cartografica			
			
Tipo di dissesto	☐ lesione manufatto ☒ frana ☐ colata detritica torrentizia ☐ inondazione		
Evacuati	no	si	n°
Feriti	no	si	n°
Vittime	no	si	n°
Manufatti coinvolti	Carreggiata S.P. 229 occlusa con danni all'asfalto, danni alla strada comunale sovrastante		

EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEMA DI RILEVAMENTO FRANE

Tipo di FRANA	Frana di scivolamento traslativo (soil sleep) che ha coinvolto la scarpata di controripa della S.P. 229 mobilitando la copertura detritica costituita da sabbia limosa inglobante blocchi di volume < al metro cubo. Lungo la scarpata di frana affiora a tratti il substrato roccioso. Si tratta di un fenomeno che ha riattivato una incisione preesistente appena accennata probabilmente connessa a ruscellamento concentrato stagionale. All'epoca del sopralluogo, sulla scarpata di frana presenza di venute idriche. Sul fianco destro della scarpata di frana, tra le due strade, presenza di 3 ordini di gabbionate in buone condizioni che sono state realizzate circa 20 anni fa
Dimensioni	fronte lungo la strada: lunghezza 20 m; altezza del corpo di frana 0,5 m volume di materiale mobilitato: non stimabile
Ipotesi d'intervento	realizzazione di muro di contro ripa o scogliera o gabbionate, risistemazione scarpata con rinverdimento, regolazione acque superficiali.
Priorità d'intervento	1 (non procrastinabile)

FOTO




EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO DISSESTI

S.P. n°	197
da progr.a progr./ progressiva di riferimento	km 29+900
Comune	Viù - Mollar
Bacino idrografico	Stura di Viù

Ubicazione cartografica

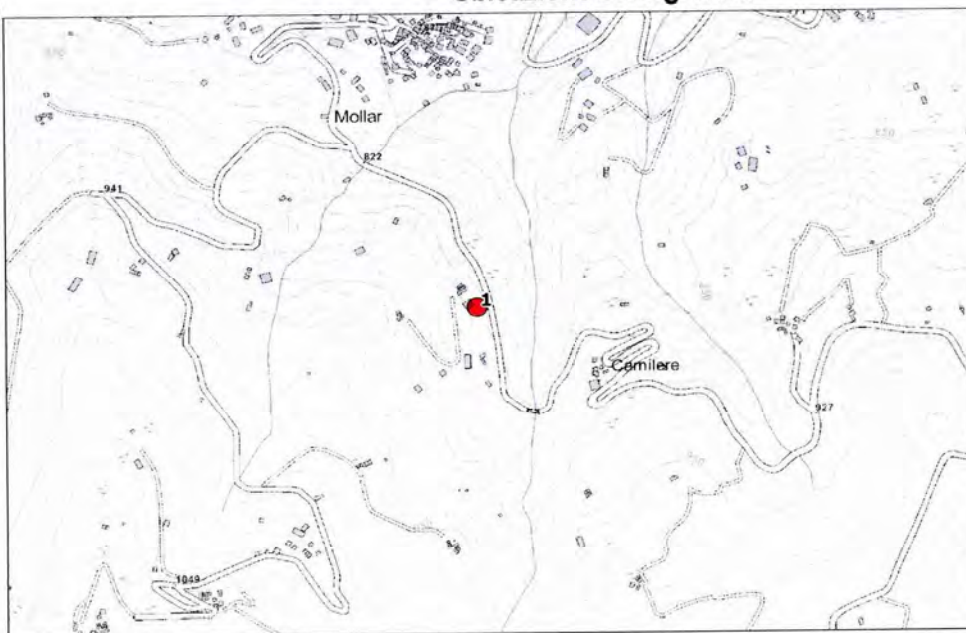

Tipo di dissesto	☐	lesione manufatto		
	☒	frana		
	☐	colata detritica torrentizia		
	☐	inondazione		
Evacuati	no	si	n°	
Feriti	no	si	n°	
Vittime	no	si	n°	
Manufatti coinvolti	Occlusione carreggiate della S.P. 258			

EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO FRANE

Tipo di FRANA	Scivolamento della coltre superficiale lungo il pendio molto inclinato a monte della strada
Dimensioni	Volume mobilizzato circa 15 m³
Ipotesi d'intervento	Muro di contenimento e riprofilatura del versante
Priorità d'intervento	1 (non procrastinabile)

FOTO




EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO DISSESTI

S.P. n°	197
da progr.a progr./ progressiva di riferimento	km 14+700
Comune	Rubiana Mompellato
Bacino idrografico	Dora Riparia

Ubicazione cartografica

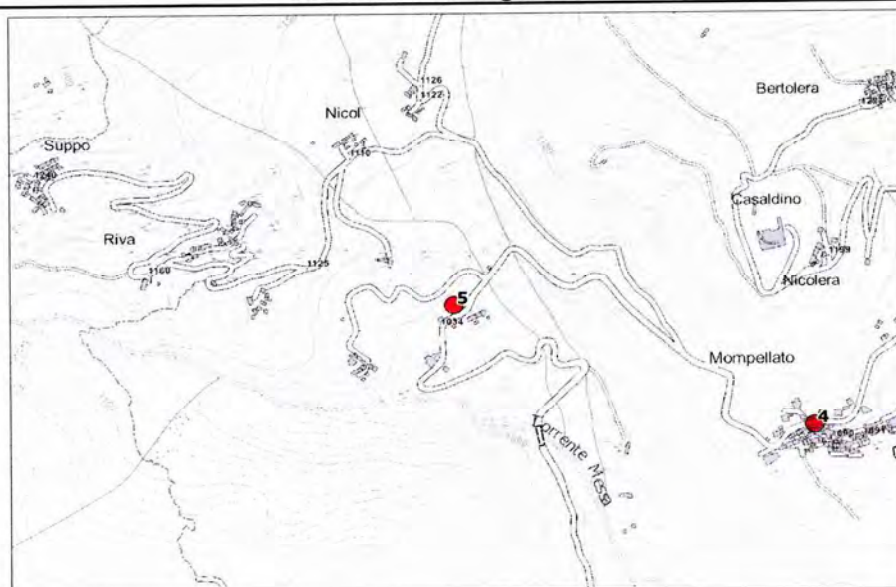

Tipo di dissesto	☐ lesione manufatto ☒ frana ☐ colata detritica torrentizia ☐ inondazione
Evacuati	no si n°
Feriti	no si n°
Vittime	no si n°
Manufatti coinvolti	Strada comunale per Riva. Occlusione S.P. 197 con lesioni al guard rail

EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO FRANE

Tipo di FRANA	Scivolamento della coltre superficiale lungo il pendio molto inclinato a partire dalla scarpata di valle della strada comunale con invasione della SP 197 sottostante
Dimensioni	Volume mobilizzato circa 40 m ³
Ipotesi d'intervento	Ripristino della scarpata di valle della strada comunale ripulitura della sede viaria della S.P. 197 con sostituzione di tratto di guard rail
Priorità d'intervento	1 (non procrastinabile)

FOTO




EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO DISSESTI

S.P. n°	197
da progr.a progr./ progressiva di riferimento	km 15+500
Comune	Rubiana Mompellato concentrico
Bacino idrografico	Dora Riparia

Ubicazione cartografica

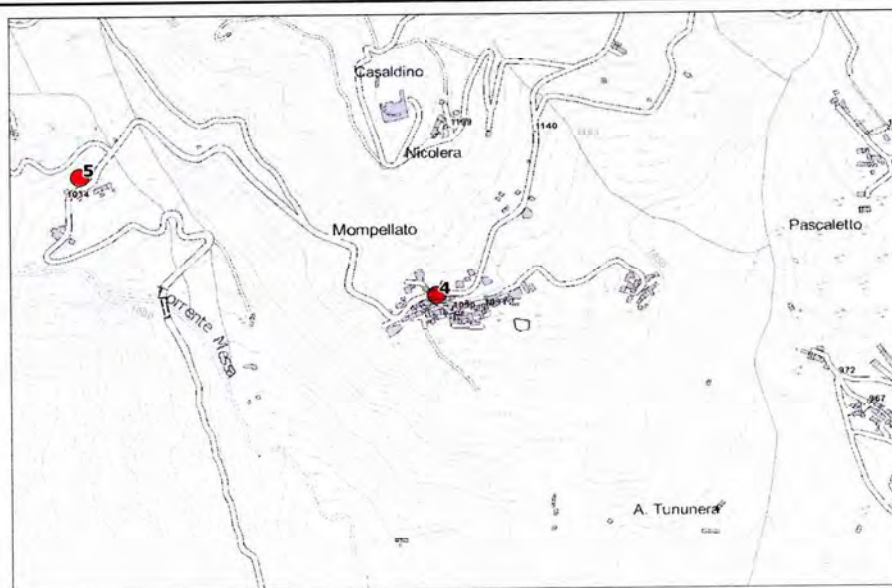

Tipo di dissesto	☐ lesione manufatto ☒ frana ☐ colata detritica torrentizia ☐ inondazione
Evacuati	no si n°
Feriti	no si n°
Vittime	no si n°
Manufatti coinvolti	Coinvolge la scarpata di valle del piano stradale con distruzione del muro di sostegno di sottoscarpa

EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO FRANE

Tipo di FRANA	Scivolamento della coltre superficiale lungo il pendio molto inclinato a valle della strada; coinvolge la scarpata di valle del piano stradale con possibile ulteriore arretramento e/o possibile nuovo crollo per sollecitazioni stradali
Dimensioni	circa 50 m ³
Ipotesi d'intervento	Muro di sostegno
Priorità d'intervento	1 (non procrastinabile)

FOTO




EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO DISSESTI

S.P. n°	197
da progr.a progr./ progressiva di riferimento	km 21+400
Comune	Viù - Niquidetto/Franchinera
Bacino idrografico	Stura di Viù

Ubicazione cartografica

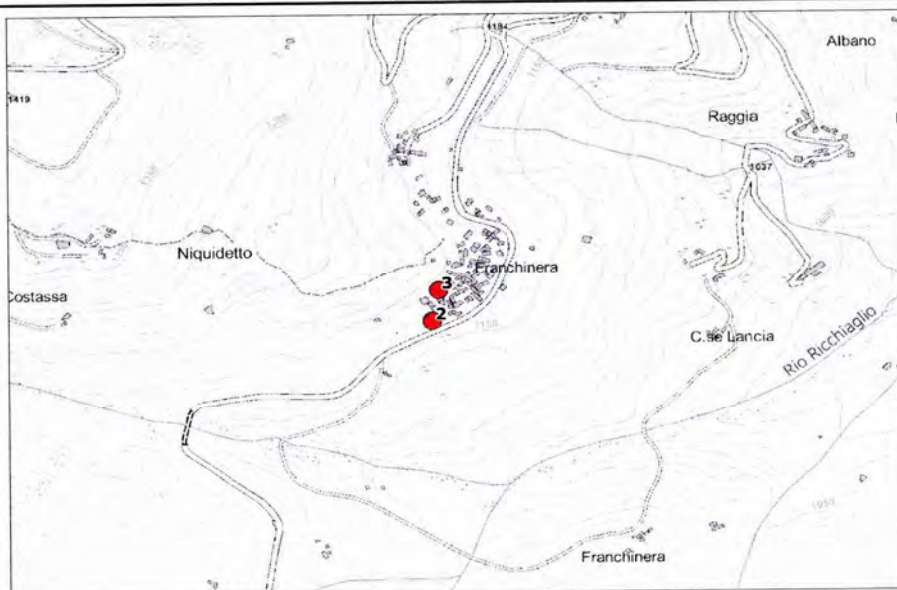

Tipo di dissesto	☐ lesione manufatto ☒ frana ☐ colata detritica torrentizia ☐ inondazione
Evacuati	no si n°
Feriti	no si n°
Vittime	no si n°
Manufatti coinvolti	Occlusione carreggiate della S.P. 197

EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO FRANE

Tipo di FRANA	Scivolamento della coltre superficiale lungo il pendio molto inclinato a monte della strada
Dimensioni	volume mobilizzato: circa 10 m ³
Ipotesi d'intervento	Muretto di contenimento e riprofilatura del versante
Priorità d'intervento	1(non procrastinabile)
FOTO	




EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO DISSESTI

S.P.	163
da progr.a progr./ progressiva di riferimento	km 3+400
Comune	Angrogna - Loc. C. Besson
Bacino idrografico	Torrente Angrogna

Ubicazione cartografica

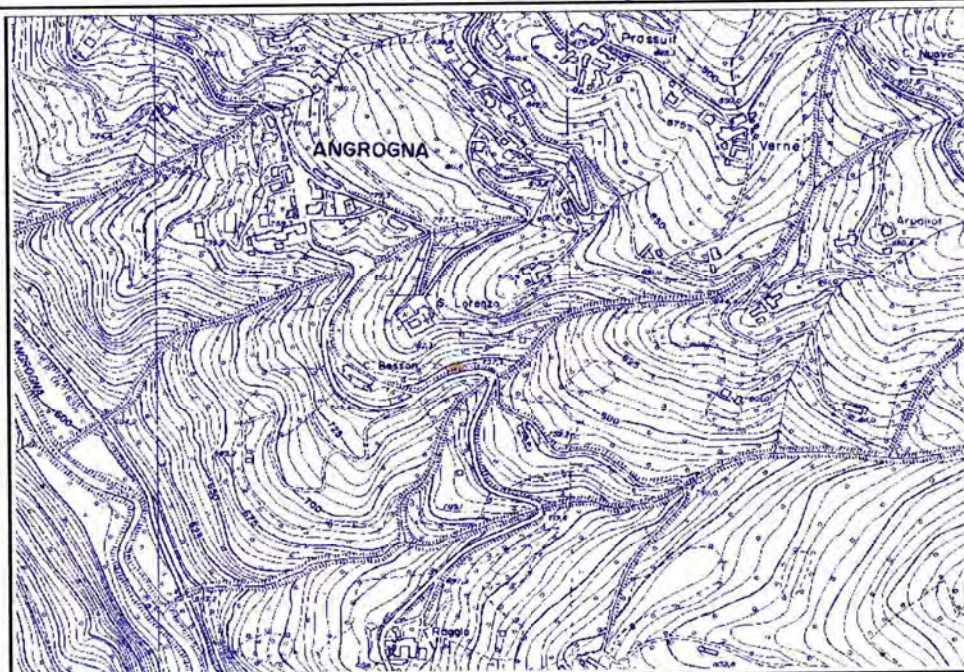

Tipo di dissesto	☐ lesione manufatto ☒ frana ☐ colata detritica torrentizia ☐ inondazione
Evacuati	no si n°
Feriti	no si n°
Vittime	no si n°
Manufatti coinvolti	La carreggiata della SP 163 per un tratto lungo 20 m

EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO FRANE

Tipo di dissesto	Frana per scivolamento rotazionale evolvente in colata superficiale. La nicchia di frana è posta circa 35 m a monte della S.P., è una frana estesa che interessa uno spessore non superiore al m. Coinvolge esclusivamente la coltre superficiale, formata da uno scheletro grossolano immerso in matrice fine. Ci sono scarichi non regimentati che contribuiscono a destabilizzare l'area, ma soprattutto sembrerebbe essersi verificata la saturazione della coltre eluvio - colluviale. L'edificio della Chiesa e quello contiguo non sembrano essere a rischio imminente. Parecchi tronchi d'albero - il versante era boscato - sono franati unitamente alle coltri di terreno.
Dimensioni	La frana occupa una superficie di circa 1000 metri quadrati, il volume interessato è comunque inferiore a 1000 metri cubi che in parte hanno occupato il sedime della S.P. E soprattutto sono confluiti in corrispondenza delle sponde del vicino corso d'acqua, affluente di sinistra del T. Angrogna, assai inciso.
Ipotesi d'intervento	Occorre stabilizzare il piede della frana con opportuna opera di sostegno che sia permeabile rispetto all'acqua di scorrimento profonda (muro cellulare, a titolo di esempio) e ricostituire una vegetazione capace di eludere l'erosione superficiale (prati armati, a titolo di esempio).
Priorità d'intervento	1 (urgente)

FOTO




EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO DISSESTI

S.P.	165
da progr.a progr./ progressiva di riferimento	km 1+350
Comune	Prarostino
Bacino idrografico	T. Chiamogna

Ubicazione cartografica

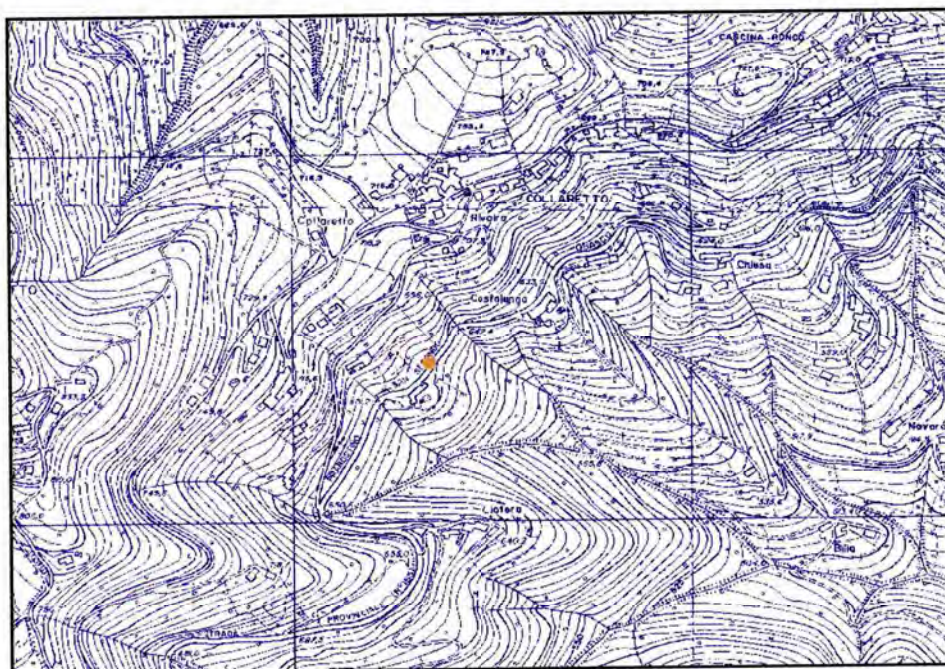

Tipo di dissesto	☐	lesione manufatto		
	☒	frana		
	☐	colata detritica torrentizia		
	☐	inondazione		
Evacuati	☒ no	☐ si	n°	
Feriti	☒ no	☐ si	n°	
Vittime	☒ no	☐ si	n°	
Manufatti coinvolti	Crollata la carreggiata della S.P. 165 per un tratto lungo 20 m circa.			

EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO FRANE

Tipo di dissesto	Si è verificato il crollo della S.P. in seguito ad una forte concentrazione di acque di ruscellamento in un settore di versante relativamente circoscritto. Inoltre, il terreno sul quale si appoggia la strada, localmente è caratterizzato dalla coltre di alterazione del substrato lapideo (gneiss) che si è saturata durante le piogge peggiorando le sue non eccelse caratteristiche geotecniche. A valle della strada si è allargato un impluvio preesistente originando una classica frana per scivolamento rotazione evolvente in colata superficiale.
Dimensioni	Circa 1000 m ³ di materiale detritico , da ciottoli a massi, immersi in matrice sabbioso-limosa
Ipotesi d'intervento	Occorre stabilizzare il lato di valle della S.P. realizzando un muro di sostegno fondato su pali.
Priorità d'intervento	1, L'intervento è necessario altrimenti la strada deve rimanere chiusa.

FOTO




EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO DISSESTI

S.P.	32
da progr.a progr./ progressiva di riferimento	km 28+500
Comune	Usseglio
Bacino idrografico	Torrente Stura di Viù

Ubicazione cartografica

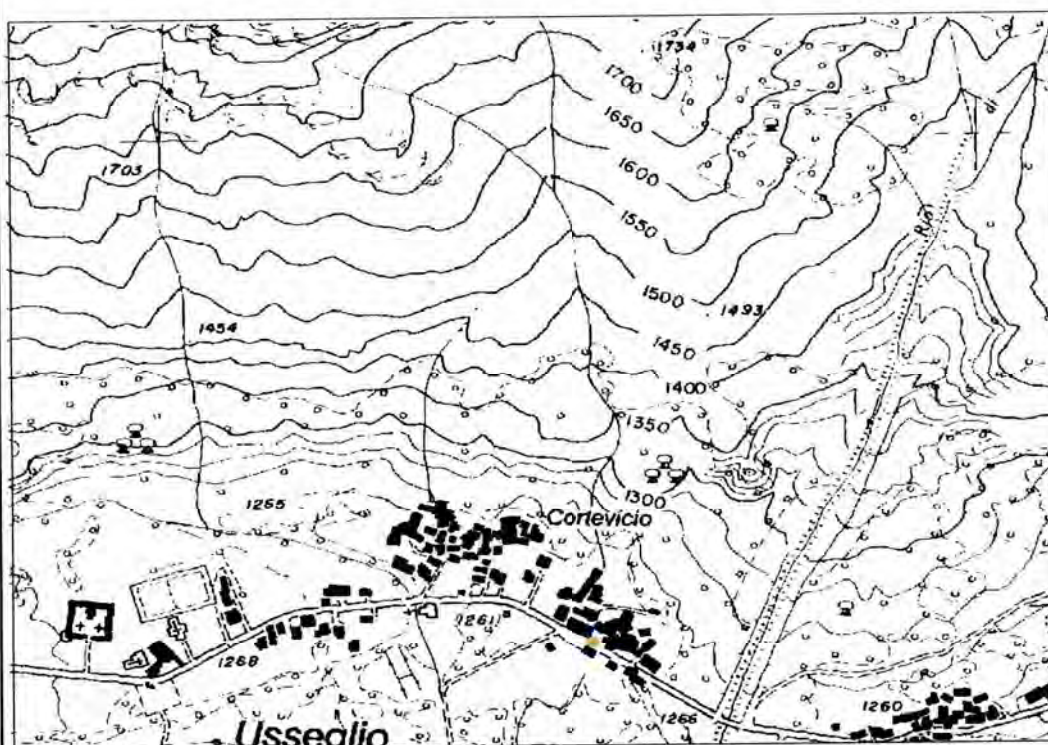

Tipo di dissesto	☐ lesione manufatto ☐ frana ☒ colata detritica torrentizia ☐ inondazione
Evacuati	no si n°
Feriti	no si n°
Vittime	no si n°
Manufatti coinvolti	1 edificio adibito ad abitazione, la carreggiata della S.P. 32 per un tratto di circa 100 m

EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO FRANE

Tipo di dissesto	Ad una quota superiore a 1600 m s.l.m., alla testata del Rio Chiot, il 24/11/2016 in destra orografica di un impluvio preesistente si è mobilitata la coltre superficiale per un tratto lungo circa 250 m. L'apporto solido è così confluito nel Rio Chiot che, vista la sua elevata acclività, lo ha trasportato a valle immediatamente a monte dell'abitato di Usseglio. Una parte del materiale, ciottoli e massi di dimensione decimetrica immersi in coltre limoso-argillosa (probabilmente una colata detritica macroviscosa) si è fermata in alveo fungendo da "tappo". Infatti, per un tratto di circa 15 m, le acque non defluiscono più nell'alveo del rio, ma divagano lateralmente per poi rientrare. La restante parte del deposito è stata depositata in corrispondenza di un cortile privato di un'abitazione. La porzione più fine si è depositata in corrispondenza del sedime della S.P. 32.
Dimensioni	Circa 300 m³ di materiale detritico , da ciottoli a massi, immersi in matrice sabbioso-limosa
Ipotesi d'intervento	Nell'immediato, approfondimento della scolina esistente sul lato di monte della strada, realizzazione di un muro di contenimento a monte della S.P., dotato di barbacani o del tipo cellulare (crib wall) e di un nuovo attraversamento che intercetti le acque drenate dal nuovo impluvio. In seguito, da valutare con opportuno rilievo geologico l'esatta genesi del fenomeno osservando se fosse presente ancora materiale instabile (e se sì, quanto). Nel caso, si valuteranno ipotesi di intervento sul nuovo corso d'acqua, atte a diminuire il rischio di scarico di materiale detritico sulla S.P. 32.
Priorità d'intervento	Si tratta di intervenire per la sicurezza dell'abitato, rimuovendo i massi e i ciottoli che sbarrano l'alveo del rio Chiot, che in sezione è largo 2-3 m. A cura della Città Metropolitana non è necessario alcun intervento, dal momento che la strada è già stata "ripulita" rimuovendo il materiale fine deposto.

FOTO




EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO DISSESTI

S.P.	32
da progr.a progr./ progressiva di riferimento	km 15+500
Comune	Viù - Loc. Guicciardera
Bacino idrografico	Torrente Stura di Viù

Ubicazione cartografica

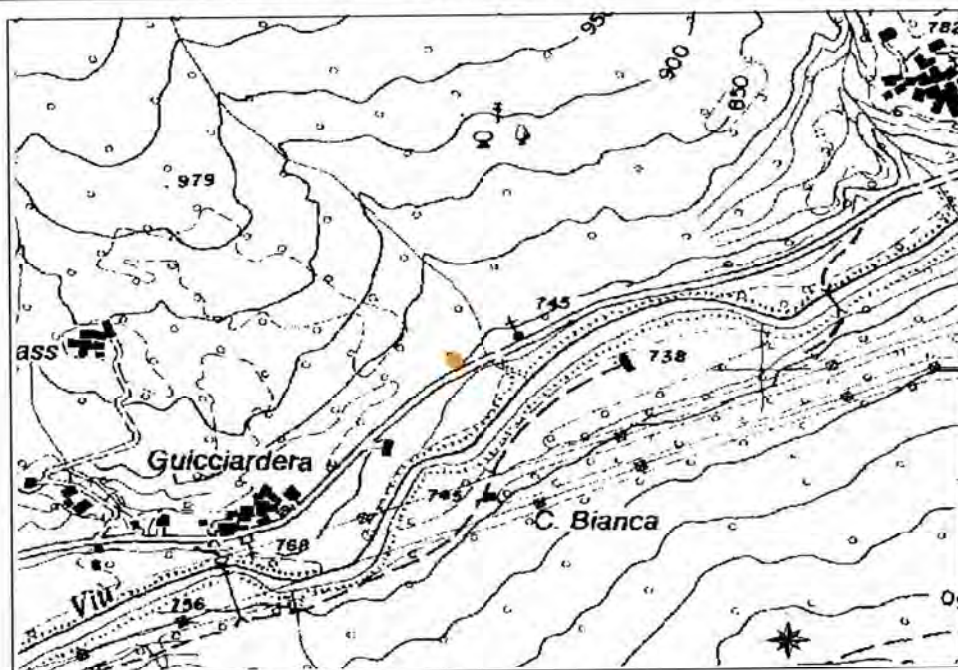

Tipo di dissesto	☐	lesione manufatto		
	☐	frana		
	☒	colata detritica torrentizia		
	☐	inondazione		
Evacuati	no	si	n°	
Feriti	no	si	n°	
Vittime	no	si	n°	
Manufatti coinvolti	Tutta la carreggiata della S.P. 32 per un tratto di circa 20 m			

EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO FRANE

Tipo di dissesto	Si tratta di un trasporto in massa di detriti, incanalato, che in data 25/11/2016, ha interessato il sedime della S.P. 32 e il sottobosco immediatamente a monte. Laddove non c'era, ora c'è un nuovo impluvio che scarica direttamente sulla strada. L'ipotesi è che una frana a monte abbia modificato il deflusso delle acque superficiali, generando il nuovo asse drenante. Ad oggi è stato rimosso il materiale e ripristinata la circolazione sulla S.P.
Dimensioni	Circa 100 m ³ di materiale detritico , da ciottoli a massi, immersi in matrice sabbioso-limosa, depositati sul sedime stradale. Altrettanto materiale deposto sul pianoro immediatamente a monte
Ipotesi d'intervento	Nell'immediato, approfondimento della scolina esistente sul lato di monte della strada, realizzazione di un muro di contenimento a monte della S.P., dotato di barbacani o del tipo cellulare (crib wall) e di un nuovo attraversamento che intercetti le acque drenate dal nuovo impluvio. In seguito, da valutare con opportuno rilievo geologico l'esatta genesi del fenomeno osservando se fosse presente ancora materiale instabile (e se sì, quanto). Nel caso, si valuteranno ipotesi di intervento sul nuovo corso d'acqua, atte a diminuire il rischio di scarico di materiale detritico sulla S.P. 32.
Priorità d'intervento	1 (urgente)

FOTO




EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO DISSESTI

S.P.	169
da progr.a progr./ progressiva di riferimento	km 16+700
Comune	Prati - c/o località Pietra Rossa
Bacino idrografico	Torrente Germanasca

Ubicazione cartografica

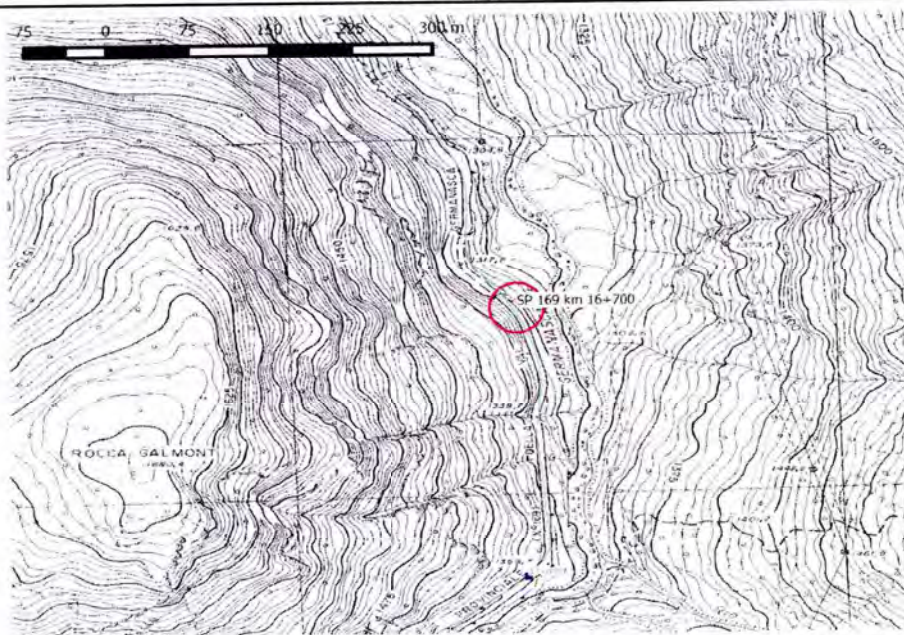

Tipo di dissesto	☒	lesione manufatto		
	☐	frana		
	☐	colata detritica torrentizia		
	☐	inondazione		
Evacuati	☒ no	☐ si	☐ n°	
Feriti	☒ no	☐ si	☐ n°	
Vittime	☒ no	☐ si	☐ n°	
Manufatti coinvolti	Tutta la carreggiata della S.P. 169 per un tratto di circa 70 m			

EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO FRANE


Tipo di dissesto	Scivolamento della copertura superficiale per erosione acque subsuperficiali con svuotamento della sottoscarpa
Dimensioni	50-70 m carreggiata completamente lesionata
Ipotesi d'intervento	Scogliera + consolidamento piede scogliera
Priorità d'intervento	somma urgenza

FOTO



EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO DISSESTI

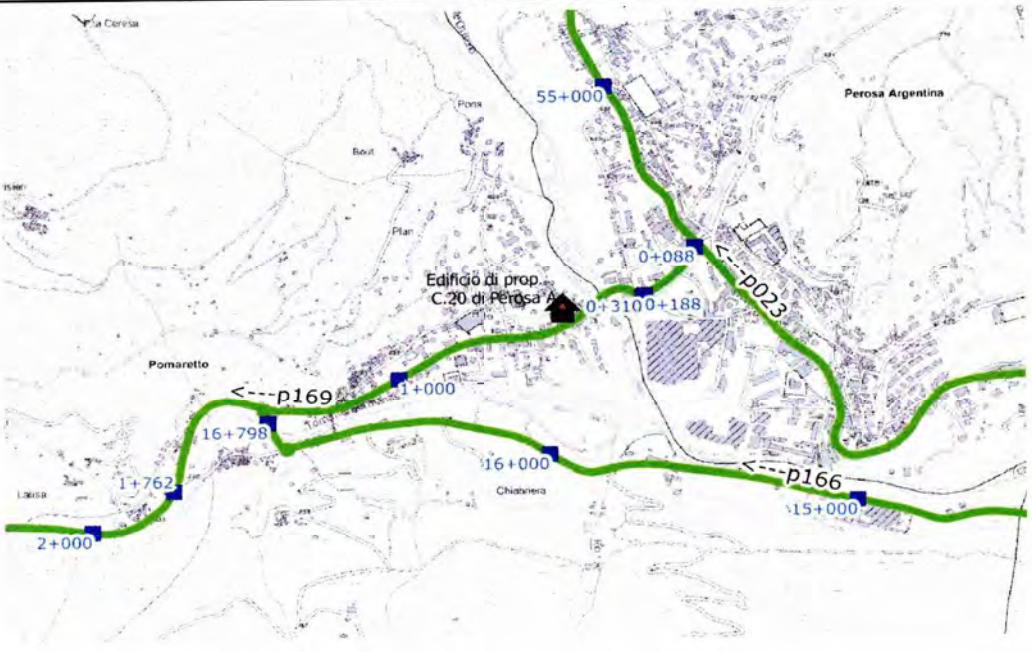S.P.	169		
da progr.a progr./ progressiva di riferimento	tra 0+200 e 0+400		
Comune	perosa Argentina		
Bacino idrografico	Torrente Germanasca		
Ubicazione cartografica			
			
Tipo di dissesto	☐ lesione manufatto ☐ frana ☐ colata detritica torrentizia ☒ inondazione/erosione spondale		
Evacuati	no	si	n°
Feriti	no	si	n°
Vittime	no	si	n°
Manufatti coinvolti	Tutta la carreggiata della S.P. 169 per un tratto di circa 70 m		

EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO FRANE

Tipo di dissesto	Erosione spondale con asportazione della sede stradale e dei manufatti di contenimento
Dimensioni	
Ipotesi d'intervento	Pulizia sede stradale e attraversamenti
Priorità d'intervento	somma urgenza

FOTO




EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO DISSESTI

S.P.	023 (Ex SS 23)
da progr.a progr./ progressiva di riferimento	da km 56+000 a km 58+700
Comune	Perosa Argentina
Bacino idrografico	Torrente Chisone

Ubicazione cartografica

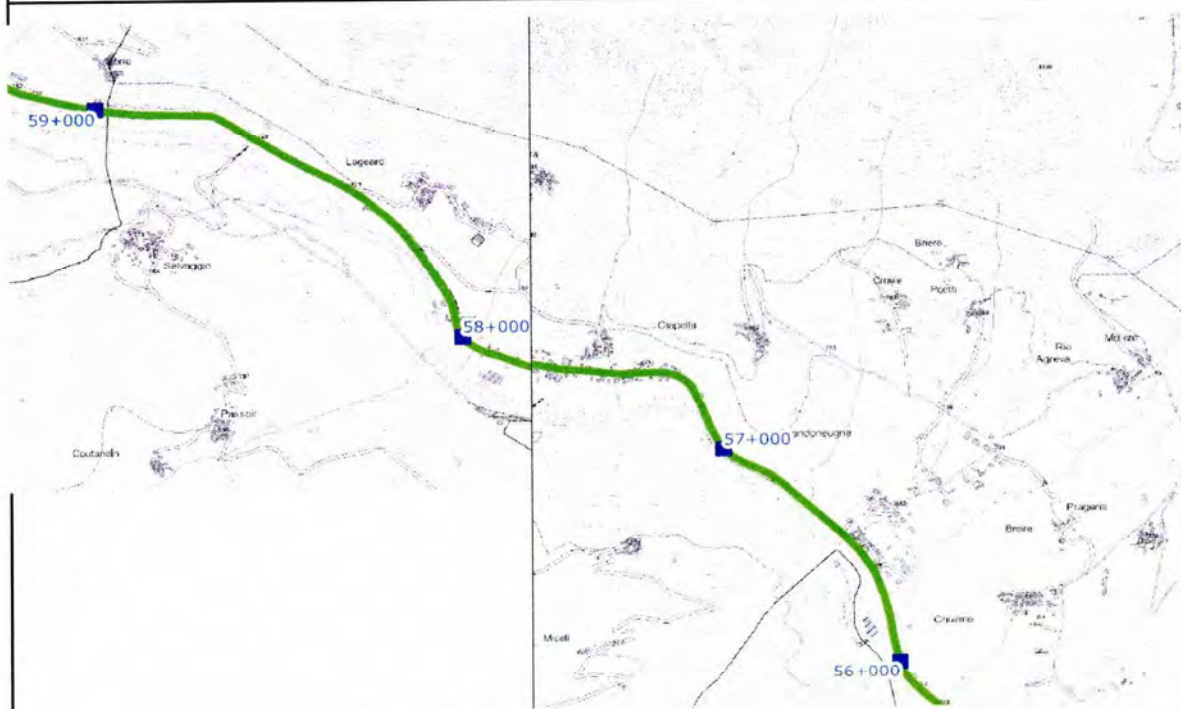


Tipo di dissesto	☐	lesione manufatto		
	☐	frana		
	☒	colata detritica torrentizia		
	☐	inondazione		
Evacuati	no	si	n°	n.d.
Feriti	no	si	n°	
Vittime	no	si	n°	1
Manufatti coinvolti	Tutta la carreggiata della S.P. 169 per un tratto di circa 70 m			

EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO FRANE

Tipo di dissesto	Fenomeni di colata detritica, danni areali e danni ai tratti di viabilità con interruzione transito N.B. documentazione da integrare con Protezione Civile
Dimensioni	
Ipotesi d'intervento	Pulizia sede stradale e attraversamenti
Priorità d'intervento	somma urgenza

FOTO

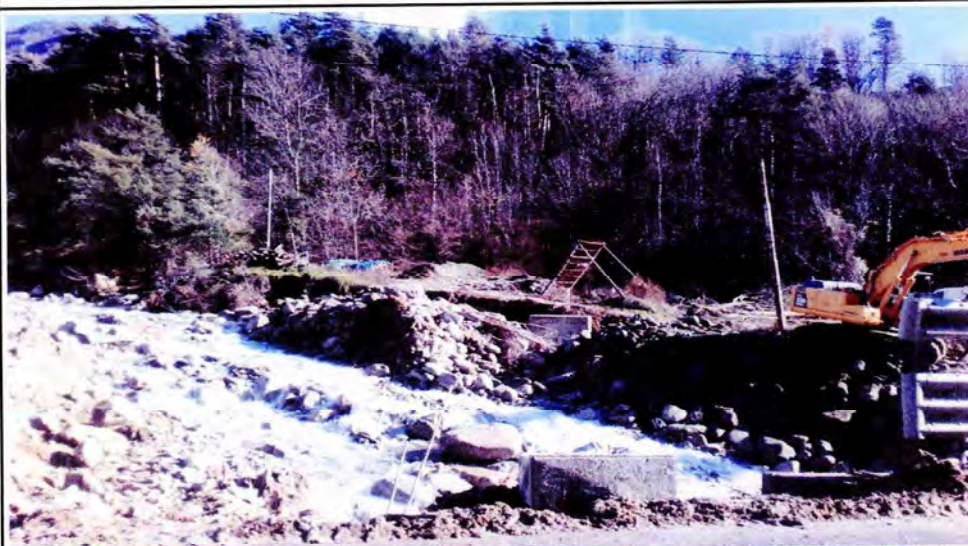


EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO DISSESTI

S.P.	162
da progr.a progr./ progressiva di riferimento	km 5+400
Comune	Rorà
Bacino idrografico	Torrente Luserna

Ubicazione cartografica

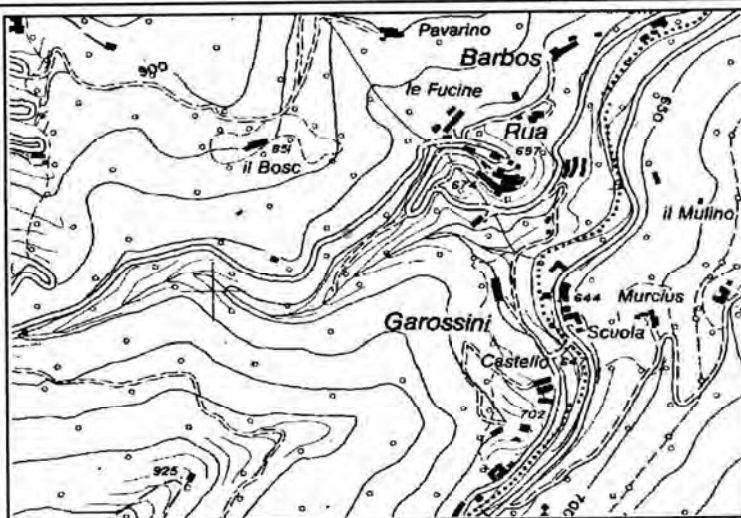

Tipo di dissesto	☐ lesione manufatto ☒ frana ☐ colata detritica torrentizia ☐ inondazione
Evacuati	no si n°
Feriti	no si n°
Vittime	no si n°
Manufatti coinvolti	La carreggiata della SP 162 per un tratto di 30 m circa.

EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016**SCHEDA DI RILEVAMENTO FRANE**

Tipo di dissesto	Parallelamente al tratto di S.P. interessato dal dissesto, che si è abbassato di diversi dm rispetto alla quota originaria, decorre una pista in terra battuta. La scarpata di raccordo tra la SP e la pista è franata, trascinando nel movimento il lato valle della strada principale.
Dimensioni	Interessati pochi metri cubi di coltre superficiale
Ipotesi d'intervento	E' indispensabile realizzare un muro di sostegno lungo la scarpata di cui sopra, lungo circa 30 e alto da 2 a 3 m.
Priorità d'intervento	2 (procrastinabile)


FOTO

EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016

SCHEDA DI RILEVAMENTO DISSESTI

S.P.	162
da progr.a progr./ progressiva di riferimento	km 7+200
Comune	Rorà
Bacino idrografico	Torrente Luserna

Ubicazione cartografica

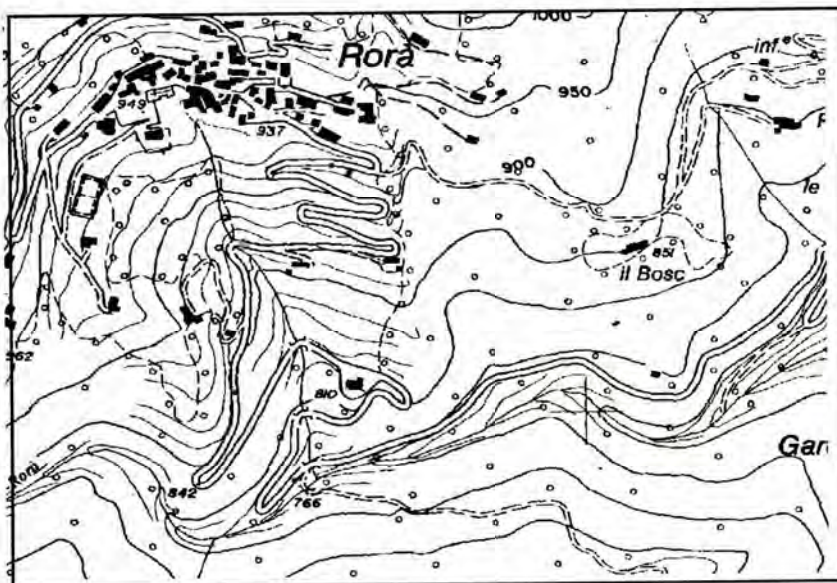

Tipo di dissesto	☐	lesione manufatto		
	☒	frana		
	☐	colata detritica torrentizia		
	☐	inondazione		
Evacuati	☒ no	☐ si	n°	
Feriti	☒ no	☐ si	n°	
Vittime	☒ no	☐ si	n°	
Manufatti coinvolti	La carreggiata della SP 162 per un tratto di pochi m			

EVENTO PLUVIOMETRICO 23 - 24 - 25 NOVEMBRE 2016**SCHEDA DI RILEVAMENTO FRANE**

Tipo di dissesto	Modesta frana superficiale sulla sponda sinistra di un impluvio, la cui nicchia coincide con il sedime del lato valle della S.P.
Dimensioni	Interessati pochi metri cubi di coltre superficiale
Ipotesi d'intervento	E' sufficiente una gabbionata o similare per stabilizzare la sponda dell'impluvio e ricostituire il breve tratto di strada danneggiato
Priorità d'intervento	2 (procrastinabile)

FOTO

