



*Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste,
Protezione civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Controllo sulla Gestione dei Trasporti
e delle Infrastrutture*

ATTIVITÀ DI CONTROLLO ORDINARIO

ORDINE DI SERVIZIO

prot. n. 9554/A18.10A del 26/02/2019

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE AVENTI O/D IL COMUNE DI CUNEO

Torino, 23 dicembre 2019

E' vietata a qualsiasi titolo la diffusione e la duplicazione del presente documento se non appositamente autorizzata dalla Regione Piemonte

Per Il Dirigente del Settore

Controllo sulla Gestione dei Trasporti e delle Infrastrutture

Luigi ROBINO

I Funzionari Ispettori:

Luigi Serra - Renato Baima Poma - Monica Tos - Marco Ulgelmo - Simona Bosco - Alessandro Marziani - Cristina Molino - Rocco Facchini - Maria Rina Tuninetti - Davide Lattaruolo - Anna Maria Martino.

Hanno collaborato alla stesura della Relazione:

Renato Baima Poma (elaborazioni statistiche e parti grafiche)

Monica Tos

Alessandro Marziani

Rocco Facchini

Maria Rina Tuninetti

Il Funzionario Responsabile dell'Istruttoria

Luigi Serra

Indice

Parte 1

1.1	Premesse	pag. 4
1.2	Il ruolo delle associazioni dei disabili	pag. 6
1.3	L'Agenzia della mobilità piemontese	pag. 7

Parte 2

2.1	Il sistema del TPL	pag. 9
2.2	Accessibilità ai servizi del TPL - La normativa	pag. 9
2.3	L'accessibilità ai servizi di linea	pag. 14
2.4	I programmi regionali di investimento	pag. 17

Parte 3

3.1	L'attività di Controllo Ordinario	pag. 20
3.2	La scheda di rilevazione	pag. 20
3.3	L'attività di controllo ordinario delle linee con O/D il Comune di CUNEO	pag. 26

Parte 4

4.1	I mezzi adibiti al servizio di linea	pag. 31
4.2	La Banca dati dei mezzi e delle specifiche monitorate	pag. 37
4.3	Gli esiti dei controlli effettuati sui mezzi	pag. 42
4.4	Le performance delle Aziende	pag. 47
4.5	Valutazioni in ordine all'accessibilità dei mezzi	pag. 57

Parte 5

5.1	Le fermate adibite al servizio di linea	pag. 60
5.2	I controlli sulle fermate	pag. 61
5.3	Gli esiti dei controlli effettuati sulle fermate per Comune	pag. 72
5.4	Il confronto tra le linee monitorate	pag. 76
5.5	Il confronto tra le Aziende	pag. 86
5.6	Valutazioni in ordine all'accessibilità delle fermate	pag. 92

Parte 6

6.1	Considerazioni generali	pag. 95
-----	-------------------------------	---------

Allegato n. 1 - Elenco dei mezzi in servizio TPL comunicato dalle Aziende.

Allegato n. 2 - La Banca dati delle fermate.

Allegati dal n. 3 al n. 18 - Rapporti ispettivi sulle linee monitorate.

1.1 Premesse

La legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 recante " *Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*" prevede che la Regione Piemonte eserciti funzioni di indirizzo, promozione, coordinamento e controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale.

La medesima legge, all' articolo 3, rubricato " *Assetto quantitativo e qualitativo*", dispone che i " *Servizi minimi*", i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, devono risultare " *qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità*", assicurando, tra le altre cose, " *la necessità di trasporto delle persone con disabilità*".

Il principio è stato inoltre inserito nell'art. 23 della legge regionale 7 maggio 2014, n. 8 che ha integrato le originarie previsioni dell'art. 3 della citata l.r. n. 1/2000, prevedendo un apposito comma 1 bis.

La recente Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, " *Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale*" ha previsto che la Regione svolga " *attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche nei settori di cui all'articolo 3 (n.d.r. Trasporti e mobilità), con l'obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione*".

Per verificare il rispetto dei principi e il perseguimento delle finalità della legge le strutture regionali competenti in materia organizzano consultazioni periodiche con le associazioni e gli enti che operano nel campo della lotta alle discriminazioni.

A seguito della riorganizzazione della Direzione regionali avvenuta nel 2015, nell'ambito della Direzione " *Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica*" è stato costituito il settore " *Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture*" che, tra le altre cose, è chiamato ad effettuare attività di controllo della quantità e qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, della loro efficienza ed efficacia ed a verificare la regolarità degli interventi di competenza delle gestioni attuative e della rispondenza dei risultati agli obiettivi stabiliti.

In relazione a quanto sopra, la Regione Piemonte, nel corso dell'annualità 2017, ha promosso l'attivazione di un tavolo di consultazione periodico tra la Regione stessa, l'Agenzia della Mobilità Piemontese e la Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità (FAND Piemonte), al fine di assicurare un costante miglioramento dei livelli di accessibilità, fruizione e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico a favore delle persone con disabilità.

In data 17 settembre 2017 è stato quindi firmato, tra le parti, il *"Protocollo d'Intesa sull'accessibilità, fruizione e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale in Piemonte a favore delle persone con disabilità"*.

Tale Protocollo prevede, tra l'altro, l'istituzione presso la Direzione regionale "Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica", di un "Osservatorio sui diritti e sulle pari opportunità delle persone con disabilità nel settore del trasporto pubblico locale e regionale piemontese" composto dai rappresentanti delle parti, a cui compete l'elaborazione ed il monitoraggio sull'attuazione delle politiche di settore idonee al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Protocollo medesimo.

Prendendo spunto dalle discussioni tematiche svoltesi all'interno del succitato Osservatorio, il Direttore della Direzione regionale "Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica" ha incaricato il personale del Settore *"Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture"* è stato incaricato, con ORDINE DI SERVIZIO prot. n. 9554/A18.10A del 26/02/2019, di svolgere, nell'annualità corrente, una apposita attività di CONTROLLO ORDINARIO sui servizi del trasporto pubblico locale piemontese.

Il citato ORDINE DI SERVIZIO disponeva in merito quanto segue:

"In ottemperanza a quanto previsto dal comma 8.5 del punto 8 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 18-6124 del 15.12.2017 e dalle DD.DD. n. 121/A1810A del 17/1/2018 e 303/A18000 del 31/1/2018, con la presente si dispone che le SS.LL. svolgano le seguenti attività di controllo ordinario sui servizi di trasporto pubblico locale.

Oggetto delle attività:

Accertamento su un significativo ventaglio di Aziende ed Imprese del trasporto pubblico locale e regionale delle condizioni di accessibilità sia ai mezzi di trasporto sia alle infrastrutture ad essi correlate, nonché la presenza ed il funzionamento delle dotazioni

tecnologiche di bordo e non, atte a garantire adeguati livelli di fruizione e di sicurezza per le persone con disabilità.

L'attività di controllo verrà effettuata sulle Aziende aderenti al Consorzio "GRANDABUS", sui loro mezzi e sulle infrastrutture ad essi correlati (banchine), afferenti i servizi automobilistici pubblici di linea extra urbani per l'intero percorso ed aventi origine e destinazione la Città di CUNEO.

In relazione a quanto sopra, i contenuti della presente relazione declinano pertanto l'attività di CONTROLLO ORDINARIO svolta dai funzionari regionali del Settore *"Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture"* all'uopo incaricati, coadiuvati dal personale ispettivo della Direzione Trasporti.

1.2. Il ruolo delle Associazioni dei Disabili

Il D.P.R. n. 503/1996, il D.M. n. 236/1989, la Legge n. 104/1992, il D.Lgs. n. 493/1996, il D.P.R. n. 380/2001, la L. n. 67/2006, la normativa UNIFER sul trasporto di massa, nonché l'Art. 9 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità prevedono la fruibilità e la sicurezza dei luoghi pubblici e dei trasporti per tutti i disabili fisici e sensoriali con l'eliminazione delle barriere architettoniche, percettive e comunicative.

Il D.Lgs. n. 70/2014 regola la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 riguardante i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, mentre il D.Lgs. n. 169/2004 disciplina l'attività sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

La Regione Piemonte inoltre, con la legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale", ha previsto, nell'ambito delle sue competenze in materia di trasporti e mobilità, il diritto alla mobilità di ogni persona e che l'Amministrazione Regionale operi per assicurare pari opportunità nel raggiungimento delle aree del territorio regionale e per rimuovere gli ostacoli che limitano l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, nonché garantisce l'accessibilità delle strutture e dei servizi regionali. Come in precedenza evidenziato la presente attività di CONTROLLO ORDINARIO si è svolta in collaborazione con la FAND Piemonte.

La FAND è la Federazione nazionale che riunisce le associazioni storiche delle persone con disabilità: ANMIC, ANMIL, ENS, UICI, UNMS, ANGLAT ed ARPA.

La FAND è un organismo valido a rappresentare le esigenze globali delle persone con disabilità presso lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali, le forze politiche e sociali del paese, Enti, Associazioni, Fondazioni ed Istituzioni pubbliche e private, facendosi portavoce degli interessi e dei diritti delle persone con disabilità, attraverso le Associazioni aderenti, le quali, con riconoscimenti e specifiche competenze, sono titolate ad intervenire nelle seguenti materie: invalidità civile, invalidità del lavoro, invalidità per servizio, sordità ed ipoacusia, cecità ed ipovisione, disabilità intellettive/relazionali, accessibilità, guida, trasporto pubblico e privato, turismo, sport e tempo libero.

1.3. L'Agenzia della mobilità piemontese

L'Agenzia della Mobilità Piemontese è l'ente responsabile per la Pubblica Amministrazione della mobilità collettiva su tutto il territorio piemontese.

Con legge regionale n. 1 del 27/1/2015 di modifica della l.r. n. 1/2000, all'art. 21 è stato previsto l'ampliamento dell'ambito di operatività dell'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale disciplinando l'Agenzia della mobilità piemontese" quale ente pubblico di interesse regionale che mantiene la forma di consorzio per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2000 il consorzio gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all'ambito metropolitano.

L'Agenzia della Mobilità Piemontese - con sede a Torino - è nata nell'anno 2003 come Consorzio ed è un Ente pubblico di interesse regionale in cui i vari Enti del territorio hanno rappresentatività e peso diversi, nel dettaglio:

- la Regione Piemonte: 25%;
- il Bacino della Città di Metropolitana di Torino: 36%, di cui il 25% è composto dalla Città di Torino;

- il Bacino Sud: 13%, che si compone della Provincia di Cuneo e dei Comuni maggiori;
- Enti del Bacino Nord-Est: 15%, che ricomprende le quattro Province del nord del Piemonte (VCO – NO – BI e VC) con i propri Comuni capoluoghi;
- Enti del bacino Sud-Est: 11%, composto da Provincia di Asti e di Alessandria, Comune di Asti e Alessandria oltre che Comune di Casale.

L'Agencia ha l'obiettivo di migliorare la mobilità sostenibile sul territorio regionale, ottimizzando il servizio di trasporto pubblico urbano, extraurbano e ferroviario, con le seguenti attività:

- Pianificare le strategie di mobilità,
- Programmare gli sviluppi del servizio pubblico:
 - infrastrutture, veicoli e tecnologie di controllo;
 - quantità e qualità del servizio;
 - risorse per le operazioni e gli investimenti.
- Amministrazione:
 - del sistema tariffario;
 - dei contributi degli Enti Locali Associati;
 - dei contratti con le Aziende di trasporto in carico ai servizi per la mobilità;
 - della comunicazione e dell'informazione ai cittadini.

L'Agencia della Mobilità Piemontese, per quanto concerne i Servizi alla Mobilità, gestisce, in particolare, i Contratti di Servizio con le Aziende Concessionarie, assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali. Contribuisce, tra l'altro, alla programmazione per il rinnovo del parco veicolare, autorizza l'acquisizione e alienazione del materiale rotabile in coerenza con le indicazioni contenute nel Programma Triennale e nei Contratti di Servizio e gestisce l'istruttoria per la gestione dei contributi destinati al finanziamento del parco autobus. Autorizza - previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli Enti territoriali competenti - l'esercizio delle nuove linee di trasporto pubblico (istituzione di nuovi percorsi e nuove fermate e utilizzo del materiale rotabile) o delle maggiori modifiche di quelle esistenti.

Parte 2

2.1. *Il sistema del TPL*

Il trasporto pubblico locale (TPL) è un sistema complesso, strutturato su varie modalità e reti di trasporto, con diversi gradi di integrazione, che insistono su ambiti territoriali differenti in termini di bacino (comunale, provinciale e regionale).

Con la riforma introdotta dal decreto legislativo n. 422/1997 sono stati trasferiti alle Regioni i compiti e le funzioni relative al trasporto pubblico di interesse regionale e locale, con l'avvertenza che le Regioni stesse provvedessero a loro volta a conferire a Province, Comuni ed altri enti locali le funzioni che non richiedono "l'unitario esercizio a livello regionale".

Il suddetto decreto ha introdotto molti elementi di novità, primo fra tutti, a cura delle Regioni, la definizione degli indirizzi per la pianificazione del trasporto pubblico locale (TPL) ed i piani di bacino, nonché la redazione di piani regionali, con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni fra le varie modalità, favorendo quelle a minore impatto ambientale.

La Regione Piemonte ha provveduto a dare attuazione al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 con l'adozione della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 che, nel tempo, è stata più volte modificata fino a giungere all'ultima modifica introdotta dalla legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 in materia di controlli, monitoraggio e vigilanza.

2.2 *Accessibilità ai servizi di TPL - La normativa*

La normativa in materia di accessibilità ai servizi delle persone con disabilità anche a voler limitare l'analisi alle disposizioni di carattere generale, non a contenuto tecnico, è estremamente ricca, sia in ambito sopranazionale sia in quello nazionale (e regionale), a partire proprio dalle previsioni della Carta costituzionale.

L'articolo 3 della Costituzione prescrivendo che "*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*" stabilisce, infatti, che è "*compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo*

della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese".

A livello generale, sopranazionale, occorre richiamare la convenzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, poi ratificata dal Parlamento italiano con la legge n. 18 del 3 marzo 2009 che ha lo scopo di promuovere, proteggere e garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e gli stessi trattati europei (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - artt. 10 e 19 e Carta dei diritti fondamentali, artt. 1, 21 e 26) nelle parti in cui disciplinano la lotta contro la discriminazione delle persone con disabilità .

Il tema della non discriminazione tra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori è poi disciplinato dal regolamento comunitario n. 181/2011/20 del 16 febbraio 2011 (e relativo decreto legislativo di attuazione 4 novembre 2014, n. 169) che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 che tratta dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e dal correlato regolamento sul procedimento sanzionatorio, per le violazioni delle relative disposizioni, approvato il 15 gennaio 2015 dal CdA dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Il regolamento UE 181/2011 tratta dettagliatamente la questione dell'accesso (agli autobus) delle persone con disabilità, sulla base di una serie di principi puntualmente richiamati che, per la parte relativa alla non discriminazione persone con disabilità e a mobilità ridotta, valgono in via generale, anche per trasporti inferiori ai 250 km.

Tra i più significativi, per le finalità della presente trattazione:

(..) le persone con disabilità o a mobilità ridotta dovuta a disabilità, all'età o ad altri fattori dovrebbero avere la possibilità di usufruire dei servizi di trasporto effettuato con autobus a condizioni che siano comparabili a quelle godute dagli altri cittadini. Le persone con disabilità o a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini in relazione alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione.

(..) Alla luce dell'articolo 9 della convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità e al fine di offrire alle persone con disabilità o a mobilità ridotta la possibilità di effettuare viaggi con autobus a condizioni comparabili a quelle godute dagli altri cittadini, occorre stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Queste persone dovrebbero quindi avere accesso al trasporto e non esserne escluse a

causa della loro disabilità o mobilità ridotta, eccetto che per ragioni giustificate da motivi di sicurezza o dalla configurazione del veicolo o dell'infrastruttura..

(..) Nella progettazione delle nuove stazioni, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione, gli enti di gestione delle stazioni dovrebbero cercare di tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti della «progettazione per tutti».

(..) Analogamente, fatta salva la legislazione vigente o futura concernente le prescrizioni tecniche per gli autobus, i vettori dovrebbero, laddove possibile, tener conto di tali esigenze al momento di decidere le attrezzature dei veicoli nuovi e di quelli recentemente rinnovati.¹

Sul tema, per giungere alla normativa nazionale, rimane attuale – compatibilmente con successivi provvedimenti legislativi – la legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104 sull'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate che, in particolare, all'art. 26, dispone l'obbligo di assicurare la possibilità di muoversi liberamente sul territorio usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi del trasporto collettivo.² In particolare il comma 3, dell'art. 26 recita:

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

Con riferimento alle previsioni di cui alla citata Legge n. 104/1992, più nello specifico, pare doveroso richiamare per la sua significatività la Legge 1 marzo 2006, n. 67 recante *“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di*

1 - Regolamento (UE) N. 181/2011 del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004

2 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." G. U. 17 febbraio 1992, n. 39
Art. 26. Mobilità e trasporti collettivi. - 1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

discriminazioni' che richiamando proprio l'art. 3 della Costituzione, ed al fine di promuovere la *"piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali"*, sancisce la tutela giurisdizionale e la sanzionabilità dei comportamenti discriminatori posti in essere in pregiudizio delle persone con disabilità ed in violazione del principio di parità di trattamento, con possibilità di riconoscimento, se richiesto, del diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, oltre che alla ordinazione della cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio.

Sono considerati comportamenti discriminatori "Diretti" quando, *"per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga"* e "Indiretti" *"quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone"* .

Sono, altresì, considerati come discriminazioni i comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Sull'argomento si sta consolidando un orientamento giurisprudenziale secondo il quale la presenza di ostacoli o barriere architettoniche, che impediscano al disabile di salire o scendere dal mezzo di trasporto pubblico, costituisce discriminazione indiretta, ai sensi dell'art. 2, della citata legge n. 67/2006, in quanto pone il disabile in una posizione di svantaggio rispetto alle persone normodotate (Tribunale Milano, sez. I civile, ordinanza 20/11/2014) ³.

Il diritto di muoversi autonomamente utilizzando i mezzi di trasporto pubblico costituisce espressione della dignità come persona e deve essere garantito ai disabili al pari dei soggetti normodotati (in senso analogo, in precedenza, anche le ordinanze dei

³ "Il diritto di muoversi autonomamente utilizzando i mezzi di trasporto pubblico costituisce, all'evidenza, per ognuno esplicitazione della dignità come persona e deve essere garantito ai disabili al pari dei soggetti normodotati. In tal senso la presenza di ostacoli o barriere architettoniche, che impediscano al disabile di salire o scendere dal mezzo di trasporto pubblico, costituisce discriminazione indiretta, ai sensi dell'art. 2 L. 67 del 2006 in quanto pone il disabile in una posizione di svantaggio rispetto alle persone normodotate. In caso di fatti aventi valenza discriminatoria, si può ragionevolmente presumere che le situazioni abbiano prodotto un grave senso di frustrazione nel disabile il quale non solo si vede limitato l'esercizio della fondamentale libertà di movimento e la possibilità di esplicitarla in maniera indipendente, ma altresì si vede posto penosamente al centro dell'attenzione proprio per la sua condizione di disabilità"

Tribunali di Roma - 20 ottobre 2011 e 8 marzo 2012, di Torino - 5 novembre 2011⁴ e di Reggio Calabria - 7 febbraio 2014).

Per concludere, un cenno alla normativa regionale di settore che sul punto specifico interviene, come già rilevato, con la citata legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" che all'art. 3, comma 1 bis, e trattando del principio di "sufficienza" quantitativa e qualitativa dei servizi minimi, richiama la specifica previsione volta a garantire l'assicurazione delle specifiche necessità di trasporto delle persone con disabilità.

Estremamente significative risultano poi le previsioni di cui alla citata e recente Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 "*Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale*" che al fine di dare attuazione al divieto di discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dispone che l'Amministrazione regionale intervenga "*per garantire ad ogni persona parità di trattamento nell'accesso ai servizi e nell'acquisizione di beni ed azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio legate alle forme di discriminazione diretta e indiretta*" individuando proprio i Trasporti e la mobilità tra gli ambiti di intervento considerati "prioritari" (artt. 3 e 10 l.r. cit.).

Come richiamato in precedenza, nella legge regionale è poi specificamente previsto che la Regione svolga "*attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche nei settori di cui all'articolo 3, con l'obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione*".

Con DGR n. 256-2458 del 16.01.2018, la Giunta Regionale ha approvato il PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1.

Il "Piano" definisce i criteri guida per la politica della mobilità dei trasporti attraverso i quali sarà possibile, nei prossimi anni, raggiungere un sistema economicamente, socialmente ed ambientalmente sostenibile.

⁴ - «L'azienda di trasporto pubblico di superficie deve adeguare totalmente il parco mezzi alle esigenze delle persone con disabilità per evitare di compiere atti di discriminazione indiretti, previsti dalla legge 67 del 2006. Nelle more che ciò avvenga, deve predisporre adeguato servizio alternativo e reso ben pubblicizzato. La discriminazione subita è indennizzabile attraverso il risarcimento per danno non patrimoniale».

Tra i criteri scelti vi è anche l'accessibilità intesa come disponibilità di reti, fruibilità di servizi, accessibilità alle informazioni ed integrazioni di sistemi di trasporto.

Il "Piano" con la "Tabella di marcia verso il 2020", si allinea alla programmazione europea ed indica ai "Piani di Settore" le priorità in base alle quali delineare il quadro sistemico delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti dal livello strategico e, proprio nella "Tabella", identifica gli step intermedi secondo orizzonti temporali definiti (2010, 2030, 2050).

I "Piani di Settore" (attualmente in fase di elaborazione da parte delle strutture regionali competenti) sviluppano, in attuazione ed in coerenza con il "Piano", i temi del trasporto pubblico, della logistica, delle infrastrutture di trasporto, della sicurezza.

2.3 Il livello di accessibilità ai servizi di linea

Diversi elementi risultano significativi ai fini della definizione del livello di accessibilità al servizio di trasporto pubblico da parte delle persone con disabilità.

I fattori che contribuiscono a rendere una linea automobilistica fruibile dei disabili possono essere così riassunti:

- Presenza di veicoli attrezzati per il trasporto di passeggeri disabili;
- Accessibilità delle fermate;
- Informazioni sugli orari di passaggio dei mezzi.

Il livello delle dotazioni di bordo dei mezzi di linea

Con riferimento alla dotazione dei mezzi di linea, si diceva in precedenza delle previsioni della D.G.R. n. 30-2362 del 22.07.2011, ma altri elementi tecnici concorrono alla definizione di un livello adeguato di accessibilità.

Per riassumere, risultano significativi:

- La presenza di un impianto sollevatore o della pedana o scivolo;
- La presenza di indicatori visivi interni ed esterni di linea e di percorso;
- La presenza di sistemi audio interni ed esterni di prossima fermata;
- La presenza di impianto di climatizzazione;
- L'altezza del pianale del mezzo rispetto al marciapiede;

- La presenza di postazioni dedicate ai disabili in carrozzina;
- La disponibilità di posti a sedere dedicati.

Tutti elementi o sistemi la cui presenza determina in modo sostanziale la variazione del livello di accessibilità delle persone con disabilità ai servizi di linea.

Ma al di là della mera presenza del sistema/elemento, giova ricordare che il fattore decisivo diventa il livello di funzionamento effettivamente assicurato da adeguati interventi di manutenzione.

Il livello di accessibilità delle fermate

Il livello di accessibilità delle fermate è anch'esso determinato da una serie di elementi sia strutturali che di complemento, direttamente riconducibili alla fermata stessa o che comunque interagiscono con essa:

- La disponibilità di una rampa di accesso, di dimensioni adeguate, posta nelle immediate vicinanze;
- La presenza di una banchina dedicata, con altezza adeguata rispetto al pianale dei mezzi;
- L'assenza di ostacoli, di diversa natura, al libero sviluppo del percorso di avvicinamento al mezzo;
- La presenza di percorsi tattili (codifica loges) di accompagnamento;⁵
- La presenza di copertura a protezione dagli eventi atmosferici avversi;
- La presenza di panchine o di punti d'appoggio;
- L'assenza di veicoli in sosta vietata che possano ostacolare il regolare attestamento del mezzo di linea;
- La presenza di delimitazioni di aree di parcheggio consentito (anche a pagamento) che possano interferire con la sosta /manovra del mezzo.

I principali riferimenti normativi afferenti la tematica trattata sono i seguenti:

⁵ – “Percorsi tattili: piastre in gomma o grès, che nel loro insieme individuano una pavimentazione differenziata, e possono essere percepiti dai passeggeri con problemi di vista secondo tre modalità. I percorsi tattili rispettano la codifica LOGES (Linea di orientamento guida e sicurezza), a sei codici: direzione rettilinea, pericolo assoluto, svolta obbligata, incrocio, attenzione/servizio e pericolo valicabile. Di questi, i primi tre codici sono percepibili anche per mezzo del senso tattile plantare, mentre gli altri tre si caratterizzano per la loro superficie, che fa vibrare la punta del bastone bianco al passaggio su di essi”

- Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30/4/1992) e relativo regolamento di attuazione (DPR 495 del 16/12/1992);
- Legge 30 marzo 1971 n. 118 (accessibilità agli invalidi non deambulanti);
- DPR 503/96 "Regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche";
- D.M. n. 236/1989 prescrizioni tecniche specifiche accessibilità agli edifici privati di nuova costruzione ai fini della eliminazione delle barriere architettoniche;
- D.M. 5/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade";
- D.M. n. 1444 del 02/04/1968: classificazione delle zone omogenee;
- Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (DM del 19/4/2006).

Il livello delle informazioni

Altro elemento significativo indicativo per rappresentare il livello di accessibilità dei servizi offerti per le persone con disabilità è rappresentato dalla presenza o meno di informazioni sufficienti, aggiornate e accessibili con varie modalità, ciò in quanto la mancanza di informazioni rappresenta un importante ostacolo all'uso dei mezzi pubblici da parte dei passeggeri disabili. E' necessaria quindi:

- La presenza di una adeguata segnalazione dei dati identificativi di fermata (numero, denominazione);
- La presenza di mappe tattili;⁶
- La presenza di una cartografia generale, di ambito, della rete dei trasporti;
- La presenza di locandine che riportano gli orari ed i passaggi dei mezzi;
- La possibilità di attivazione di sistemi telematici di raccolta delle informazioni sui percorsi, passaggi, fermate, ambiti di accessibilità, ecc.;
- La presenza di postazioni monitor con i dati delle linee ed i passaggi;

⁶ - "Mappa tattile: lastra di metallo o materiale plastico, contenente codici tattili e scritte in caratteri braille e large print. Ogni mappa tattile è corredata da una legenda, nella quale è riportato il significato di tutti i codici tattili utilizzati (si cerca di riprodurre i codici dei percorsi tattili), oltre ad una serie di numeri che indicano alcuni punti ed aree di interesse idonea a far capire all'utente cieco, nel più breve tempo possibile, il punto della mappa nel quale egli è ubicato nel momento in cui la osserva".

- La presenza di informazioni affidabili, chiare e ben leggibili in merito alle prossime fermate e agli orari di passaggio dei mezzi;
- La presenza di segnalazioni acustiche e luminose in merito ai veicoli in arrivo.

Naturalmente, al di là degli elementi sopra elencati, diventano poi determinanti anche un insieme di altri elementi tipicamente riconducibili alla organizzazione del personale e del servizio. In particolare, per il personale, diventano fattori decisivi l'adeguatezza del suo livello di sensibilizzazione e lo sviluppo di un altrettanto adeguato livello di informazione così come, allo stesso modo, risulta determinante è anche l'organizzazione aziendale, la disponibilità e l'accessibilità di carte dei servizi aggiornate con gli impegni di servizio assicurati, la presenza di postazioni destinate a raccogliere e gestire le diverse richieste di assistenza e di informazioni ma anche a raccogliere e analizzare le segnalazioni ed i reclami che inevitabilmente pervengono.

Sul tema relativo alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico collettivo riteniamo infine utile ricordare l'importanza strategica che rivestono due temi solo apparentemente non correlati tra loro.

Il primo concerne la collocazione della fermata nell'ambito della gestione della rete stradale. E' necessario stabilire se la fermata dell'autobus si trova all'interno o all'esterno della delimitazione del centro abitato (così come delimitato ai sensi dell'art. 4 del Ncds), in quanto ciò è correlato alle condizioni di circolazione previste dalle norme per le diverse componenti di traffico e vincola la tipologia delle soluzioni progettuali ammissibili.

Il secondo relativo agli aspetti afferenti la progettazione della fermata con i vari livelli di coinvolgimento dei soggetti competenti in materia. Ricordiamo che compete alla Provincia interessata rilasciare l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 753/1980, in merito alla sicurezza e alla regolarità del servizio, all'idoneità del percorso, nonché dell'ubicazione della fermata in relazione anche alle caratteristiche del veicolo da impiegare.

2.4 I programmi regionali di investimento

L' art. 9, comma 6, della Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, trattando del tema degli investimenti prevede che le risorse relative al rinnovo e potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale, con preferenza per quelli su rotaia a

basso impatto di emissioni di scarico siano ripartite agli enti soggetti di delega mediante concertazione che trova la sua rispondenza nella stipulazione degli Accordi di Programma.

Le suddette risorse sono erogate dalla Regione direttamente anche alle aziende di trasporto secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Pur a fronte della limitata definizione del tema nell'ambito dei documenti di programmazione pluriennale, sono di fatto, da tempo, attivi processi di investimento finalizzati ad assicurare la presenza sui mezzi destinati al servizio di trasporto pubblico locale di linea di significativi livelli di dotazione tecnica, conseguenza di specifici investimenti promossi nell'ambito dei programmi per il rinnovo del parco rotabile.

Di seguito si riportano gli estremi degli atti amministrativi con cui, a partire dal 2000, sono stati approvati criteri e modalità per la contribuzione degli investimenti:

- D.G.R. n. 97-29586 del 1.03.2000 e DD. n. 568 del 13.10.2000;
- D.G.R. n. 62-6806 del 29.07.2002 e DD. n. 385 del 22.08.2002;
- D.G.R. n. 104-7866 del 25.11.2002 e DD. n. 98 del 27.02.2003;
- D.G.R. n. 45-11001 del 17.11.2003 e DD. n. 678 del 27.11.2003;
- D.G.R. n. 51-11089 del 24.11.2003 e DD. n. 680 del 28.11.2003;
- D.G.R. n. 24-13533 del 04.10.2004 e DD. n. 623 del 30.11.2004;
- D.G.R. n. 26-13933 del 15.11.2004 e DD. n. 625 del 30.11.2004;
- DD.G.R. n. 17-12079 del 07.09.2009 e n. 30-2362 del 22.07.2011 e s.m.i. e DD. n. 307 del 15.12.2011.
- DD.G.R. n. 40-5004 del 08.05.2017 e n. 13-5105 del 29.05.2017

A partire dal 2000, la gestione dei Piani di investimento di che trattasi risulta conferita agli Enti soggetti di delega ex l.r. n. 1/2000 e s.m.i.. Sono in particolare demandate agli stessi enti le verifiche tecniche ed amministrative anche in ordine alla presenza delle dotazioni di bordo obbligatoriamente richieste e propedeutiche all'erogazione dei contributi regionali.

Rispetto al dettaglio tecnico degli allestimenti utili a facilitare il trasporto dei disabili di volta in volta richiesti per l'accesso alla contribuzione regionale (rectius, caratteristiche dispositivi sonori, luminosi, etc.) particolarmente significativa è la D.G.R. n. 30-2362 del

22.07.2011 che riporta le seguenti disposizioni peraltro poco dissimili da quelle previste dai provvedimenti precedenti:

“(..) Al fine di migliorare, in generale, la qualità del servizio offerto nonché il livello di comfort per gli utenti del trasporto pubblico locale sono definite alcune caratteristiche che dovranno essere presenti sui veicoli oggetto di contributo e più in dettaglio, i bus in acquisto devono essere dotati di:

- impianto di climatizzazione dell’aria sul veicolo;*
- indicatori di linea e di percorso del tipo a “led luminoso a scritta fissa, variabile non scorrevole e con sistema audiovisivo interno ed esterno di prossima fermata”(..);*
- impianto sollevatore disabili su carrozzella, oppure pedana o scivolo, con portata massima garantita pari a 350 kg (..); sollevatore e pedane sono opzionali per le tipologie “interurbano cortissimo” ed “interurbano corto”;*
- predisposizioni strutturali e circuitali necessarie all’installazione dei dispositivi per la bigliettazione elettronica (BIP) (..).*

3.1 *L'attività di Controllo Ordinario*

Preceduta da una attività epistolare avuta del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei Trasporti e delle Infrastrutture" con le Aziende che esercitano i servizi automobilistici pubblici di linea extra urbani aventi Origine/Destinazione il Comune di ASTI, attraverso la quale è stato data una completa informazione circa le attività di Controllo Ordinario attivate, a partire dal mese di giugno ha avuto inizio l'attività ispettiva sul territorio.

L'attività di controllo regionale si è svolta in collaborazione con la "FAND Piemonte", che d'intesa con le Associazioni ad essa aderenti, ha assicurato, in alcune giornate, l'affiancamento di loro iscritti agli ispettori regionali durante la loro attività sul campo.

I controlli sui servizi automobilistici pubblici di linea extra urbani interessanti aventi Origine/Destinazione il Comune di CUNEO, sono stati realizzati complessivamente dai seguenti funzionari del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e sulle infrastrutture" e della Direzione di appartenenza:

Luigi Serra (coordinatore dell'attività di controllo) - Renato Baima Poma - Monica Tos - Marco Ulgelmo - Simona Bosco - Alessandro Marziani - Cristina Molino - Rocco Facchini - Maria Rina Tuninetti - Davide Lattaruolo - Anna Maria Martino.

Gli ispettori sono stati suddivisi in gruppi, ciascuno dei quali, sulla base di un apposito programma predeterminato, ha effettuato l'attività di controllo sulle linee assegnate nei vari territori.

3.2 *La scheda di rilevazione*

Quando si parla di accessibilità dei disabili al sistema del trasporto pubblico, l'attenzione degli Enti pubblici di gestione tende a concentrarsi principalmente sulla presenza o meno dei veicoli opportunamente attrezzati. Si evidenzia che in realtà esistono altri fondamentali aspetti che vanno presi in considerazione in questo campo, quali ad esempio:

- *L'accessibilità;*
- *La fruizione in totale autonomia e sicurezza delle infrastrutture;*

- *L'affidabilità e comprensione delle informazioni;*
- *La formazione del personale operante in ogni ambito e ruolo del settore (in particolare quello incaricato dell'uso dei vari dispositivi tecnici) ed infine il tempestivo intervento risolutivo nel caso gli stessi si rendessero inoperanti.*

Prendendo anche spunto dalle richieste avanzate dalla "FAND Piemonte", per l'attività di controllo effettuata, è stata definita una scheda di rilevazione, poi fornita a tutti i verificatori, che assume l'informazione complessivamente ricercata al fine di comprendere il livello di accessibilità del servizio offerto.

Due le macro famiglie di informazioni assunte:

- la prima, riguardante le dotazioni di bordo dei mezzi di trasporto in servizio linea (a questo settore appartengono gli autobus la cui disciplina, anche per quanto riguarda i diritti delle persone con disabilità, ricade sotto il Regolamento (UE) 181/2011, il D.Lgs. 169/2014 ed il Regolamento ART del 20/1/2015);
- la seconda, concernente l'accessibilità delle banchine utilizzate per la fermata dei mezzi di trasporto.

Si riportano, di seguito, le evidenziazioni tematiche presentate dalla "FAND Piemonte" al Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture".

Vetture:

- *Vetture dedicate ai passeggeri con disabilità motoria opportunamente contrassegnate;*
- *Posti riservati ai passeggeri con disabilità opportunamente contrassegnati con a fianco spazio eventualmente dedicato all'accomodamento del cane guida;*
- *Spazi riservati alle carrozzine con relativi dispositivi di ancoraggio (eventualmente prenotabili);*
- *Annunci visivi e vocali di prossima fermata;*
- *Dispositivi per facilitare la salita e la discesa dal mezzo ai passeggeri con disabilità motoria;*
- *Disponibilità del conducente a fornire assistenza al passeggero disabile;*

- *Fermata di ciascun mezzo alla palina di testa della pensilina (fermata a bersaglio).*

Fermate:

- *Banchine di adeguate dimensioni ed altezza, provviste di rampe di accesso conformi alla normativa vigente, prive di ostacoli al movimento delle carrozzine con indicatori tattilo-plantari a contrasto cromatico, panchine ed almeno una seduta ischiatica;*

- *Sistemi informativi (ivi compresi i siti, le app, i servizi on line e telefonici con i successivi aggiornamenti) accessibili, fruibili, affidabili, chiari e comprensibili anche dai passeggeri con disabilità sensoriale;*

- *Segnalazioni visive ed annunci vocali di mezzo in arrivo;*

- *Percorsi di avvicinamento privi di ostacoli ed adeguatamente segnalati con contrasto cromatico e tattilo-plantare;*

- *Segnalazione del limite di sicurezza al bordo esposto della banchina (linea gialla con codice a bolle di larghezza pari a 40 cm).*

In relazione al quadro tematico sopra riportato, la scheda predisposta riporta in avvio i dati riferiti alla data di effettuazione delle verifiche ed ai verificatori, oltre ad una serie di indicazioni utili a definire con esattezza i mezzi e le linee controllate.

La scheda è suddivisa in una parte generale ed in tre sezioni tematiche:

- *Nella parte generale sono riportate le informazioni relative ai contenuti del programma di monitoraggio ed al dettaglio della linea;*

- *La prima sezione è relativa al mezzo di trasporto con spazio dedicato per le eventuali annotazioni sul mezzo di trasporto;*

- *La seconda sezione è relativa alla fermata con relativo spazio dedicato per le eventuali annotazioni;*

- *La terza sezione contiene lo spazio dedicato per le eventuali annotazioni sulle fermate e di ordine generale.*

SEZIONE 2 - FERMATE SULLA LINEA			
Accessibilità alla fermata	1	Presenza di veicoli in sosta vietata negli spazi di fermata	
	2	Presenza di stalli negli spazi di fermata	
	3	Presenza di ostacoli vari negli spazi di fermata	
	4	Presenza di percorso loges	
	5	Presenza di rampa di accesso in prossimità della fermata	<i>Non necessaria</i>
Informazioni	6	Indicazione nome/numero della fermata	
	7	Presenza indicazione fermata	
	8	Cartografia della rete dei servizi	
	9	Locandine orario	
Nota	10		

SEZIONE 2 - FERMATE SULLA LINEA			
Accessibilità alla fermata	1	Presenza di veicoli in sosta vietata negli spazi di fermata	
	2	Presenza di stalli negli spazi di fermata	
	3	Presenza di ostacoli vari negli spazi di fermata	
	4	Presenza di percorso loges	
	5	Presenza di rampa di accesso in prossimità della fermata	<i>Non necessaria</i>
Informazioni	6	Indicazione nome/numero della fermata	
	7	Presenza indicazione fermata	
	8	Cartografia della rete dei servizi	
	9	Locandine orario	
Nota	10		

SEZIONE 2 - FERMATE SULLA LINEA			
Accessibilità alla fermata	1	Presenza di veicoli in sosta vietata negli spazi di fermata	
	2	Presenza di stalli negli spazi di fermata	
	3	Presenza di ostacoli vari negli spazi di fermata	
	4	Presenza di percorso loges	
	5	Presenza di rampa di accesso in prossimità della fermata	<i>Non necessaria</i>
Informazioni	6	Indicazione nome/numero della fermata	
	7	Presenza indicazione fermata	
	8	Cartografia della rete dei servizi	
	9	Locandine orario	
Nota	10		

SEZIONE 2 - FERMATE SULLA LINEA			
Accessibilità alla fermata	1	Presenza di veicoli in sosta vietata negli spazi di fermata	
	2	Presenza di stalli negli spazi di fermata	
	3	Presenza di ostacoli vari negli spazi di fermata	
	4	Presenza di percorso loges	
	5	Presenza di rampa di accesso in prossimità della fermata	<i>Non necessaria</i>
Informazioni	6	Indicazione nome/numero della fermata	
	7	Presenza indicazione fermata	
	8	Cartografia della rete dei servizi	
	9	Locandine orario	
Nota	10		

NOTE SULLE FERMATE	

NOTE GENERALI	

3.3 L'attività di controllo ordinario delle linee con O/D il Comune di CUNEO

Come in precedenza riportato, i controlli sui servizi automobilistici pubblici di linea extra urbani aventi Origine/Destinazione il Comune di CUNEO, sono stati effettuati da n. 11 funzionari, appositamente individuati, appartenenti alla Direzione regionale competente ed al Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e sulle infrastrutture".

Le linee monitorate dagli ispettori regionali risultano quelle esercite da un gruppo di Aziende consociate all'interno di un apposito consorzio denominato GRANDA BUS (operatore unico per i trasporti della Città Metropolitana di Torino).

Il Consorzio Granda Bus, costituito nel maggio 2004, raccoglie nel suo ambito le principali Aziende operanti nel settore del trasporto pubblico locale della Provincia di Cuneo, concretizzando le esperienze di gestione collettiva del servizio iniziate nel 2001 con le Associazioni Temporanee di Imprese costituite per la gestione del TPL interurbano provinciale e dei servizi della Conurbazione di Cuneo.

Oggetto sociale del Consorzio, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto sociale, è la disciplina, la promozione e lo svolgimento delle attività inerenti, ausiliarie e connesse all'esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di competenza della Provincia di Cuneo e degli altri Enti Locali aventi sede nella Provincia di Cuneo

Nel 2010 GRANDA BUS si aggiudica la gara per la gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale dell'area omogenea della Provincia di Cuneo, che comprende il servizio extraurbano della Provincia di Cuneo, il servizio delle conurbazioni di Bra e Alba e il servizio urbano di Mondovì, Saluzzo, Savigliano e Fossano.

Il succitato Consorzio ha riunito le sotto riportate n. 14 storiche concessionarie del trasporto pubblico extraurbano che operavano nell'area di CUNEO per costituire un'unica rete in grado di coprire le tratte dell'intero territorio provinciale.

- BUS COMPANY S.r.l.
- GUNETTO Autolinee S.r.l.
- GELOSOBUS S.r.l.
- RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE S.r.l.
- Autolinee NUOVA BENESE S.r.l.
- Autolinee ALLASIA S.r.l.

- Nuova S.A.A.R. S.r.l.
- Autolinee VALLE PESIO S.r.l.
- A.C.T.P S.r.l.
- GIORGIS S.r.l.
- G.T.T. S.p.A.
- STP Cuneo S.r.l.
- S.A.C. S.r.l.
- SAV Autolinee S.r.l.

Le n. 16 linee extra-urbane controllate dagli ispettori regionali sono state le seguenti:

- *Linea: Cuneo - Acceglio = Nuova Benese s.p.a.*
- *Linea: Cuneo - Bernezzo = Nuova Benese s.p.a.*
- *Linea: Cuneo - Bernezzo - Valgrana - Pradleves = Nuova Benese s.p.a.*
- *Linea: Cuneo - Boves - Fontanelle - Borgo S.D. = Nuova Benese s.p.a.*
- *Linea: Cuneo - Bra - Alba = Nuova Benese s.p.a.*
- *Linea: Cuneo - Chiusa Pesio = Valle Pesio s.p.a.*
- *Linea: Cuneo - Dronero - Roccabruna = Nuova Benese s.p.a.*
- *Linea: Cuneo - Fossano - Bra = Autolinee Gunetto s.p.a.*
- *Linea: Cuneo - Roaschia = Bus Company s.p.a.*
- *Linea: Cuneo - Valdieri - Entracque = Nuova Benese s.p.a.*
- *Linea: Cuneo - Vinadio = Bus Company s.p.a.*
- *Linea: Dogliani - Carrù - Cuneo = SAV s.p.a.*
- *Linea: Fossano - Centallo - S. Biagio - Cuneo = Autolinee Gunetto s.p.a.*
- *Linea: Mondovì - Cuneo = Bus Company s.p.a.*
- *Linea: Saluzzo - Cuneo = Bus Company s.p.a.*
- *Linea: Villafalletto - Cuneo = SAV s.p.a.*

I gruppi ispettivi hanno eseguito il controllo del binomio "*Mezzo - Fermata*", fatto salvo i controlli effettuati dai funzionari ispettivi sui mezzi presenti presso i depositi aziendali.

A seguire si riportano, in ordine, le tabelle dei Piani Operativi relative al:

- *Piano Operativo Squadre di Controllo sulle linee del TPL;*
- *Piano Operativo Logistico dei controlli sulle Linee del TPL.*

PROVINCIA DI CUNEO
PIANO OPERATIVO SQUADRE DI
CONTROLLO SULLE LINEE DEL TPL

Linea	Azienda	Programma di Controllo	Gruppo di Controllo	Data Controllo
Cuneo - Dronero - Roccabruna	<u>Nuova Benese</u>	P1	BAIMA	22.08.2019
			MARZIANI	
Cuneo - Valdieri - Entracque	<u>Nuova Benese</u>	P8	FACCHINI	4.06.2019
Fossano - San Biagio -	<u>Autolinee Gunetto</u>	P2	TUNINETTI	
Cuneo - Boves - Fontanelle - Borgo S.D.	<u>Nuova Benese</u>	P3	MARZIANI	21.05.2019
Cuneo - Fossano - Bra	<u>Autolinee Gunetto</u>	P4	BOSCO	
Cuneo - Bernezzo - Valgrana - Pradives	<u>Nuova Benese</u>	P5	SERRA	14.05.2019
Saluzzo - Cuneo	<u>Bus Company</u>	P6	TOS	
Mondovì - Cuneo	<u>Bus Company</u>	P7	SERRA	21.05.2019
			MOLINO	
Cuneo - Chiusa Pesio	<u>Valle Pesio</u>	P9	MARZIANI	8.05.2019
Cuneo - Bra - Alba	<u>Nuova Benese</u>	P10	MARTINO	
Cuneo - Bernezzo	<u>Nuova Benese</u>	P11	SERRA	08.08.2019
			BAIMA	
Cuneo - Vinadio	<u>Bus Company</u>	P13	BAIMA	6.05.2019
Cuneo - Roaschia	<u>Bus Company</u>	P14	LATTARUOLO	
Villafalletto - Cuneo	<u>SAV</u>	P15	TOS	27.05.2019
Cuneo - Dogliani (Corsa limitata a Carrù)	<u>SAV</u>	P16A	FACCHINI	
Ceva - Bra - Carrù	<u>SAV</u>	P16B		
Dronero - Acoeglio	<u>Nuova Benese</u>	P12	FACCHINI	6.06.2019
			TUNINETTI	

PROVINCIA DI CUNEO										
PROGRAMMI DI CONTROLLO SULLE LINEE E SUI MEZZI										
Linea	Azienda	Prog. di Controllo	Andata				Ritorno			
			Andata - Partenza		Andata - Arrivo		Ritorno - Partenza		Ritorno - Arrivo	
			Località	Orario	Località	Orario	Località	Orario	Località	Orario
Cuneo - Dronero - Roccabruna	<u>Nuova Benese</u>	<i>P1</i>	CUNEO Stazione F.S.	11:18	ROCCABRUNA	11:55	ROCCABRUNA	12:05	CUNEO Stazione F.S.	12:48
Cuneo - Valdieri - Entracque	<u>Nuova Benese</u>	<i>P8</i>	CUNEO C.so Nizza	9:55	ENTRACQUE	10:40	ENTRACQUE	10:40	CUNEO C.so Nizza	11:20
Fossano - San Biagio	<u>Autolinee Gunetto</u>	<i>P2</i>	CUNEO Stazione F.S.	13:20	SAN BIAGIO Peso	13:58	SAN BIAGIO Peso	14:02	CUNEO Stazione F.S.	14:42
Cuneo - Borgo S.D.	<u>Nuova Benese</u>	<i>P3</i>	CUNEO F.S.	10:35	FONTANELLE	11:00	FONTANELLE	11:05	CUNEO F.S.	11:30
Cuneo - Fossano - Bra	<u>Autolinee Gunetto</u>	<i>P4</i>	CUNEO F.S.	12:15	BRA	13:30	BRA	13:35	CUNEO F.S.	14:45
Cuneo - Bernezzo - Valgrana - Pradleves	<u>Nuova Benese</u>	<i>P5</i>	CUNEO C.so Nizza	9:55	PRADLEVES	10:45	PRADLEVES	10:45	CUNEO F.S.	11:25
Saluzzo - Cuneo	<u>Bus Company</u>	<i>P6</i>	CUNEO F.S.	12:10	SALUZZO Autostazione	13:05	SALUZZO Autostazione	13:45	CUNEO C.so Nizza	14:45
Mondovì - Cuneo	<u>Bus Company</u>	<i>P7</i>	CUNEO F.S.	10:13	MONDOVI' P.zza Repubblica	11:05	MONDOVI' P.zza Repubblica	11:30	CUNEO C.so Nizza	12:15
Cuneo - Chiusa Pesio	<u>Valle Pesio</u>	<i>P9</i>	CUNEO F.S.	10:45	CHIUSA PESIO	11:12	CHIUSA PESIO	11:15	CUNEO F.S.	11:45
Cuneo - Bra - Alba	<u>Nuova Benese</u>	<i>P10</i>	CUNEO F.S.	13:05	NARZOLE	14:00	NARZOLE	14:03	CUNEO F.S.	14:58
Cuneo - Bernezzo	<u>Nuova Benese</u>	<i>P11</i>	CUNEO F.S.	11:33	BERNEZZO Capolinea	12:01	BERNEZZO Capolinea	12:01	CUNEO F.S.	12:33
Cuneo - Vinadio	<u>Bus Company</u>	<i>P13</i>	CUNEO Piazza Torino	11:00	VINADIO	12:00	VINADIO	12:35	CUNEO F.S.	13:30
Cuneo - Roaschia	<u>Bus Company</u>	<i>P14</i>	CUNEO F.S.	13:43	ROASCHIA	14:25	ROASCHIA	14:25	CUNEO F.S.	14:52
Villafalletto - Cuneo	<u>SAV</u>	<i>P15</i>	CUNEO C.so Nizza	10:20	VILLAFALLETTO	11:00	VILLAFALLETTO	12:30	CUNEO F.S.	13:10
Cuneo - Dogliani (Corsa limitata a Carrù)	<u>SAV</u>	<i>P16A</i>	CUNEO F.S.	13:35	CARRÙ	14:25	Corsa di ritorno : NON PROGRAMMABILE			
Ceva - Bra - Carrù	<u>SAV</u>	<i>P16B</i>	CARRÙ	14:30	BRA	15:25	Corsa di ritorno : NON PROGRAMMABILE			
Dronero - Acceglio	<u>Nuova Benese</u>	<i>P12</i>	CUNEO F.S.	9:15	ACCEGLIO	10:44	ACCEGLIO	12:45	CUNEO F.S.	14:18

Parte 4

4.1 I mezzi adibiti al servizio di linea

Preliminarmente all'avvio dell'attività di controllo sui servizi di TPL aventi Origine/Destinazione nel Comune di CUNEO, a giugno del c.a. è stato richiesto a GRANDABUS di trasmettere al Settore regionale "Controllo sulla gestione dei Trasporti e delle Infrastrutture" l'elenco dei mezzi adibiti al servizio sulle linee elencate alla Sezione 3.3 esercite dalle Aziende aderenti al Consorzio. Tale elenco doveva comprendere i seguenti dati:

- *numero di telaio;*
- *numero targa;*
- *tipo di alimentazione.*


Nell'allegato n. 1 alla presente relazione sono riportati gli elenchi trasmessi dal Consorzio, suddivisi per Azienda, dei mezzi principalmente adibiti al servizio sulle linee di che trattasi.

Dai dati trasmessi risultano complessivamente n. 223 i mezzi dedicati prioritariamente dalle Aziende di trasporto ai servizi automobilistici pubblici di linea extra urbani aventi Origine/Destinazione il Comune di CUNEO.

Nel corso dell'attività ispettiva risultano essere stati controllati n. 47 dei suddetti mezzi, mentre sono n. 14 i mezzi monitorati non compresi negli elenchi consegnati dalle Aziende.

Incidenza fra numero mezzi monitorati n° mezzi segnalati (fonte Aziendale)

AZIENDA	N° Mezzi Monitorati	N° Mezzi Dichiarati	Mezzi monitorati - non Dichiarati -	Percentuale
AUTOLINEE GUNETTO	7	20	1	33,33%
AUTOLINEE VALLE PESIO	1	7	0	14,29%
BUS COMPANY	19	160	8	11,31%
NUOVA BENESE	12	28	2	40,00%
S.A.V.	8	8	3	72,73%
<u>Totale</u>	<u>47</u>	<u>223</u>	<u>14</u>	19,83%

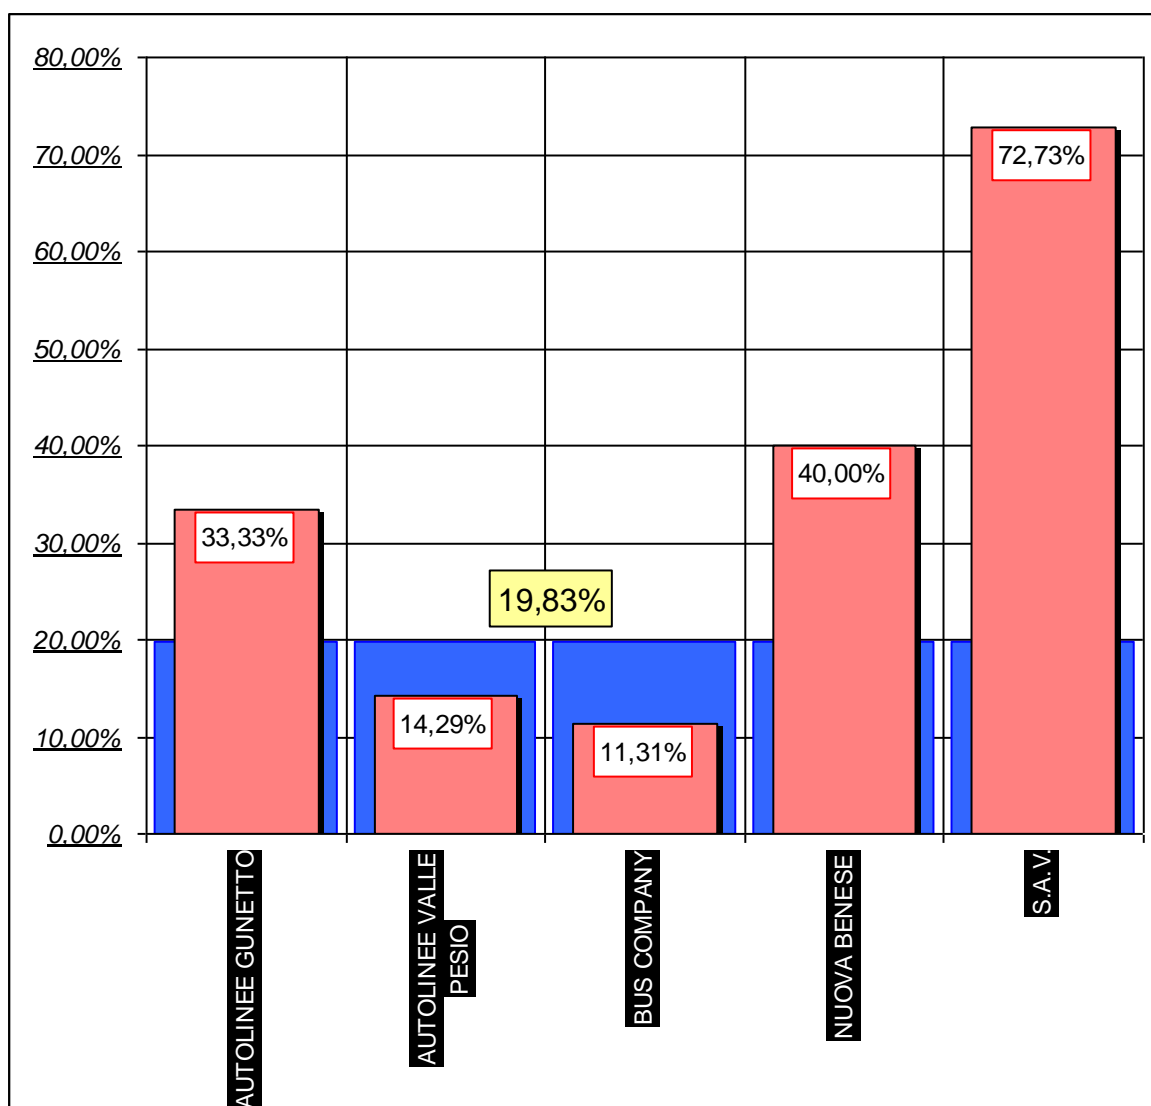


In merito ai n. 47 mezzi intercettati, n. 21 di questi sono stati controllati durante il servizio di linea, mentre n. 26 sono stati monitorati presso i depositi aziendali.

A seguire la tabella ed il grafico di dettaglio.

Sintesi sui mezzi intercettati in linea o presso i depositi aziendali

AZIENDA	MEZZI INTERCETTATI			DI CUI	
	Deposito	Linea	Totale	Segnalati	Non segnalati
AUTOLINEE GUNETTO	4	3	7	6	1
AUTOLINEE VALLE PESIO	0	1	1	1	0
BUS COMPANY	11	8	19	11	8
NUOVA BENESE	6	6	12	10	2
S.A.V.	5	3	8	5	3
Totale complessivo	26	21	47	33	14

Quadro dei mezzi monitorati ripartiti per Azienda

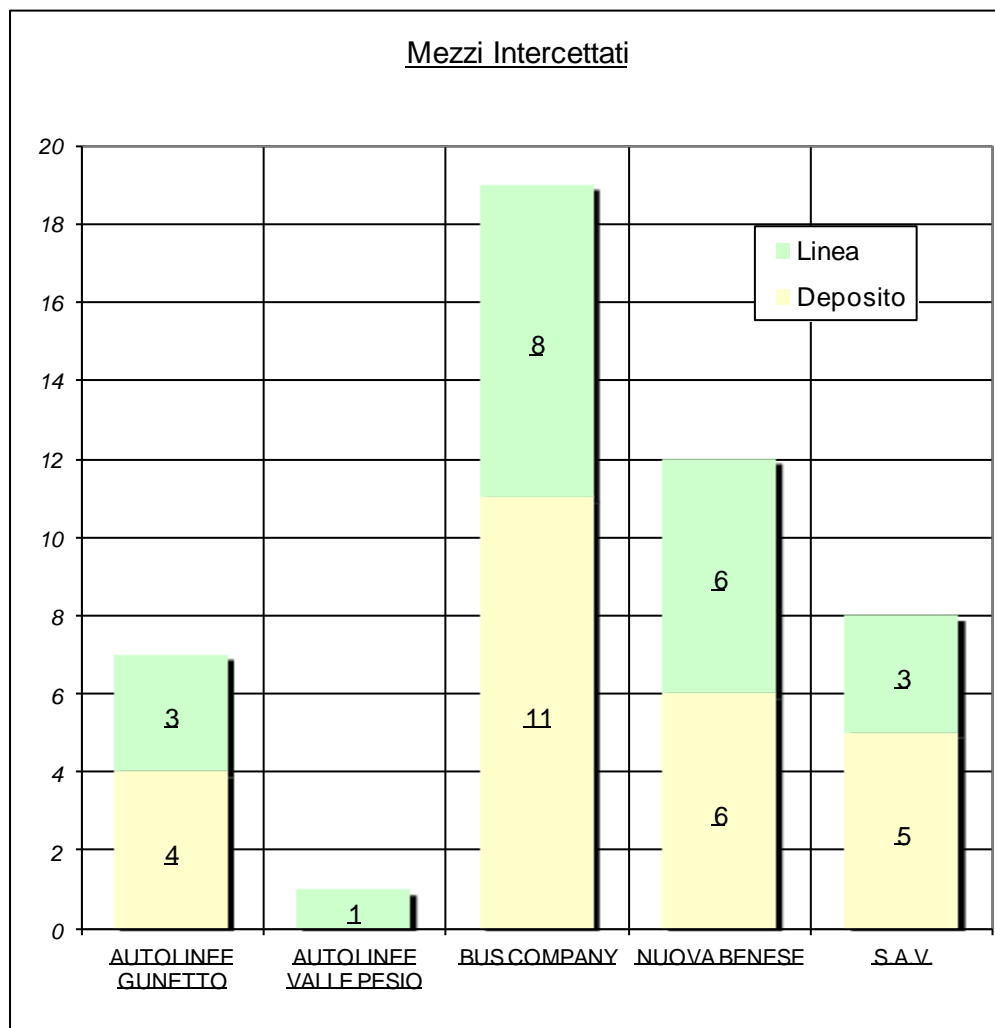

Dei n. 47 mezzi intercettati, n. 33 di questi fanno parte degli elenchi consegnati alla Regione dalle Aziende.

A seguire si riportano le seguenti tabelle:

- A - Elenco dei mezzi monitorati presso i depositi delle varie Aziende;
- B - Elenco dei mezzi monitorati intercettati in linea.

Tabella A - Elenco dei mezzi monitorati presso i depositi delle varie Aziende

Nr.	Targa	Azienda	Alimentazione	Luogo in cui è stato monitorato il mezzo
1	FY130HV	BUS COMPANY	Gasolio	<u>DEPOSITO BUSCOMPANY</u>
2	FY349HV	BUS COMPANY	Gasolio	<u>DEPOSITO BUSCOMPANY</u>
3	EL097XV	BUS COMPANY	Gasolio	<u>DEPOSITO BUSCOMPANY</u>
4	FF142SV	BUS COMPANY	Gasolio	<u>DEPOSITO BUSCOMPANY</u>
5	FY134HV	BUS COMPANY	Gasolio	<u>DEPOSITO BUSCOMPANY</u>
6	FK814TM	BUS COMPANY	Gasolio	<u>DEPOSITO BUSCOMPANY</u>
7	FY350HV	BUS COMPANY	Gasolio	<u>DEPOSITO BUSCOMPANY</u>
8	EZ666GX	BUS COMPANY	Gasolio	<u>DEPOSITO BUSCOMPANY</u>
9	FX968ZJ	BUS COMPANY	Gasolio	<u>DEPOSITO BUSCOMPANY</u>
10	FX969ZJ	BUS COMPANY	Gasolio	<u>DEPOSITO BUSCOMPANY</u>
11	FY351HV	BUS COMPANY	Gasolio	<u>DEPOSITO BUSCOMPANY</u>
12	FV713JR	S.A.V.	Gasolio	<u>DEPOSITO SAV</u>
13	CT420EH	S.A.V.	Gasolio	<u>DEPOSITO SAV</u>
14	BW327YR	S.A.V.	Gasolio	<u>DEPOSITO SAV</u>
15	FG173HG	S.A.V.	Gasolio	<u>DEPOSITO SAV</u>
16	BW416YP	S.A.V.	Gasolio	<u>DEPOSITO SAV</u>
17	FP410KN	AUTOLINEE GUNETTO	Gasolio	<u>DEPOSITO AUTOLINEE GUNETTO</u>
18	FJ488HN	AUTOLINEE GUNETTO	Gasolio	<u>DEPOSITO AUTOLINEE GUNETTO</u>
19	FJ489HN	AUTOLINEE GUNETTO	Gasolio	<u>DEPOSITO AUTOLINEE GUNETTO</u>
20	FB135JE	AUTOLINEE GUNETTO	Gasolio	<u>DEPOSITO AUTOLINEE GUNETTO</u>
21	FG422HG	NUOVA BENESE	Gasolio	<u>DEPOSITO NUOVA BENESE</u>
22	BW408YP	NUOVA BENESE	Gasolio	<u>DEPOSITO NUOVA BENESE</u>
23	CV879NE	NUOVA BENESE	Gasolio	<u>DEPOSITO NUOVA BENESE</u>
24	FG420HG	NUOVA BENESE	Gasolio	<u>DEPOSITO NUOVA BENESE</u>
25	EG999MJ	NUOVA BENESE	Gasolio	<u>DEPOSITO NUOVA BENESE</u>
26	FJ243HN	NUOVA BENESE	Gasolio	<u>DEPOSITO NUOVA BENESE</u>

Tabella B - Elenco dei mezzi monitorati intercettati in linea

<u>Nr.</u>	<u>Targa</u>	<u>Azienda</u>	<u>Alimentazione</u>	<u>Luogo in cui è stato monitorato il mezzo</u>
1	EL114XV	BUS COMPANY	Gasolio	<u>CUNEO - DRONERO (A)</u>
2	EL313FS	AUTOLINEE GUNETTO	Gasolio	<u>CUNEO - SAN BIAGIO (A)</u>
3	EL314FS	AUTOLINEE GUNETTO	Gasolio	<u>CUNEO - SAN BIAGIO (R)</u>
4	EW888WN	NUOVA BENESE	Gasolio	<u>CUNEO - ENTRACQUE (A+R)</u>
5	EZ644SV	NUOVA BENESE	Gasolio	<u>DRONERO - ACCEGLIO (A+R)</u>
6	EL307XV	S.A.V.	Gasolio	<u>CUNEO - VILLAFALLETTO (A)</u>
7	EL855FS	S.A.V.	Gasolio	<u>CUNEO - VILLAFALLETTO (R)</u>
8	EL306XV	S.A.V.	Gasolio	<u>CUNEO - CARRU' (A)</u>
9	BR263AF	NUOVA BENESE	Gasolio	<u>CUNEO - BORGO SAN DALMAZZO (A+R)</u>
10	CY061HL	AUTOLINEE GUNETTO	Gasolio	<u>CUNEO - FOSSANO - BRA (A+R)</u>
11	FG421HG	NUOVA BENESE	Gasolio	<u>CUNEO - BERNEZZO - PRADLEVES (A+R)</u>
12	FK813TM	BUS COMPANY	Gasolio	<u>CUNEO - SALUZZO (A+R)</u>
13	FG948KB	BUS COMPANY	Gasolio	<u>CUNEO - MONDOVI' (A)</u>
14	FF264SV	BUS COMPANY	Gasolio	<u>CUNEO - MONDOVI' (R)</u>
15	CY071HL	AUTOLINEE VALLE PESIO	Gasolio	<u>CUNEO - CHIUSA PESIO (A+R)</u>
16	ER900DJ	NUOVA BENESE	Gasolio	<u>CUNEO - BRA - ALBA (A+R)</u>
17	CJ356XL	NUOVA BENESE	Gasolio	<u>CUNEO - BERNEZZO (A+R)</u>
18	CD661LY	BUS COMPANY	Gasolio	<u>CUNEO - VINADIO (A)</u>
19	BW425YP	BUS COMPANY	Gasolio	<u>CUNEO - VINADIO (R)</u>
20	FF084SV	BUS COMPANY	Gasolio	<u>CUNEO - ROASCHIA (A+R)</u>
21	FX967ZJ	BUS COMPANY	Gasolio	<u>CUNEO - DRONERO (bis) (A+R)</u>

Dei n. 47 mezzi elencati nelle due precedenti tabelle (n. 26 monitorati presso i depositi delle varie Aziende e n. 21 intercettati in linea), vengono elencate, nella sottostante tabella, le targhe dei n. 14 mezzi che non risultano presenti negli elenchi aziendali che sono stati forniti alla Regione.

<u>Nr.</u>	<u>Targa</u>	<u>Azienda</u>	<u>Note</u>
1	FY130HV	BUS COMPANY	Mezzo NON PRESENTE nella B.D. Parco autobus TPL Piemonte (*)
2	FY349HV	BUS COMPANY	Mezzo NON PRESENTE nella B.D. Parco autobus TPL Piemonte (*)
3	FY134HV	BUS COMPANY	Mezzo NON PRESENTE nella B.D. Parco autobus TPL Piemonte (*)
4	FY350HV	BUS COMPANY	Mezzo NON PRESENTE nella B.D. Parco autobus TPL Piemonte (*)
5	FX968ZJ	BUS COMPANY	Mezzo NON PRESENTE nella B.D. Parco autobus TPL Piemonte (*)
6	FX969ZJ	BUS COMPANY	Mezzo NON PRESENTE nella B.D. Parco autobus TPL Piemonte (*)
7	FY351HV	BUS COMPANY	Mezzo NON PRESENTE nella B.D. Parco autobus TPL Piemonte (*)
8	FV713JR	S.A.V.	-> Mezzo PRESENTE nel la B.D. Parco autobus TPL Piemonte
9	FG173HG	S.A.V.	-> Mezzo PRESENTE nel la B.D. Parco autobus TPL Piemonte
10	BW416YP	S.A.V.	-> Mezzo PRESENTE nel la B.D. Parco autobus TPL Piemonte
11	FP410KN	AUTOLINEE GUNETTO	-> Mezzo PRESENTE nel la B.D. Parco autobus TPL Piemonte
12	EW888WN	NUOVA BENESE	-> Mezzo PRESENTE nel la B.D. Parco autobus TPL Piemonte
13	ER900DJ	NUOVA BENESE	-> Mezzo PRESENTE nel la B.D. Parco autobus TPL Piemonte
14	FX967ZJ	BUS COMPANY	Mezzo NON PRESENTE nella B.D. Parco autobus TPL Piemonte (*)

() i mezzi con associata la nota "Mezzo NON presente nella "Banca Dati - Parco autobus TPL Piemonte" risultano, alla data del 30.10.2019, immatricolati nel corso del 2019 ed in regola con il pagamento della tassa di circolazione (Agenzia delle Entrate).*

4.2 *La Banca dati dei mezzi e delle specifiche monitorate.*

A seguito delle ispezioni è stata progettata e popolata la seguente Banca dati riconducibile ai 74 mezzi monitorati, intercettati in linea o presso i depositi aziendali.

- 1) - Indicatore di linea esterno;
- 2) - Sintesi vocale di direzione esterno al mezzo;
- 3) - Bip / Dispositivo di bordo;
- 4) - Indicatore visivo interno di fermata. Tipologia Banner;
- 5) - Indicatore visivo interno di fermata. Tipologia Monitor;
- 6) - Sintesi vocale di fermata interna;
- 7) - Impianto di climatizzazione;
- 8) - Elevatore per carrozzine;
- 9) - Presenza di postazione dedicata ai disabili in carrozzella;
- 10) - Presenza di sedili per passeggeri con ridotta capacità motoria.

Alle prime otto voci era possibile associare i seguenti valori:

- *Presente Funzionante.*
- *Presente Non Funziona.*
- *Non Presente.*

Alle ultime due voci (9 e 10) era possibile associare le seguenti specifiche:

- SI.
- NO.

Le tabelle di seguito riportate afferenti alla BANCA DATI dei mezzi intercettati, riguardano:

- *la Tabella A): l'elenco dei mezzi intercettati e monitorati in linea (n. 30 veicoli);*

- *la Tabella B): l'elenco dei mezzi intercettati e monitorati in deposito (n. 44 veicoli);*

Queste tabelle correlano, a ciascuna delle n. 10 voci indagate e per ciascuno dei 74 rilievi effettuati, la targa del mezzo intercettato con l'Azienda proprietaria del veicolo.

Tabella A - Elenco dei mezzi intercettati e monitorati in Linea - n° 21

n	TARGA DEL MEZZO	AZIENDA	Indicatore di linea esterno	Sintesi vocale di direzione esterno al mezzo	BIP ----- Dispositivo a bordo	Indicatore visivo interno di fermata Tipologia Banner	Indicatore visivo interno di fermata Tipologia Monitor	Sintesi vocale di fermata interna	Impianto di climatizz.ne	Elevatore per carrozze	Presenza postazione dedicata ai disabili in carrozze	Presenza sedili per passeggeri con ridotte capacità motorie
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	EL114XV	BUS COMPANY	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	SI	SI
2	EL313FS	AUTOLINEE GUNETTO	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Non Funziona	Non Presente	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	SI	SI
3	EL314FS	AUTOLINEE GUNETTO	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Non Funziona	Non Presente	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	SI	SI
4	EW888WI	NUOVA BENESE	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Non Presente	Non Presente	Presente Non Funziona	Non Presente	NO	NO
5	EZ644SV	NUOVA BENESE	Presente Funzionant e	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Non Funziona	Non Presente	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	SI	SI
6	EL307XV	S.A.V.	Presente Funzionant e	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Non Funziona	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	SI	SI
7	EL855FS	S.A.V.	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Non Funziona	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	SI	SI
8	EL306XV	S.A.V.	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Non Funziona	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	SI	SI
9	BR263AF	NUOVA BENESE	Presente Funzionant e	Non Presente	Presente Funzionant e	Non Presente	Non Presente	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	SI	NO
10	CY061HL	AUTOLINEE GUNETTO	Presente Funzionant e	Presente Non Funziona	Presente Funzionant e	Non Presente	Non Presente	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	NO	NO
11	FG421HC	NUOVA BENESE	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Non Funziona	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	SI	SI
12	FK813TM	BUS COMPANY	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Non Presente	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	SI	SI
13	FG948KB	BUS COMPANY	Presente Funzionant e	Presente Non Funziona	Presente Funzionant e	Presente Non Funziona	Non Presente	Presente Non Funziona	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	SI	SI
14	FF264SV	BUS COMPANY	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Non Presente	Presente Non Funziona	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	SI	SI
15	CY071HL	AUTOLINEE VALLE PESIO	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Non Funziona	Non Presente	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	SI	SI
16	ER900DJ	NUOVA BENESE	Presente Funzionant e	Presente Non Funziona	Presente Funzionant e	Presente Non Funziona	Non Presente	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Non Funziona	SI	SI
17	CJ356XL	NUOVA BENESE	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Non Presente	Non Presente	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Non Funziona	SI	SI
18	CD661LY	BUS COMPANY	Presente Funzionant e	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Non Funziona	Non Presente	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	SI	SI
19	BW425YP	BUS COMPANY	Presente Funzionant e	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Non Funziona	Non Presente	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	SI	SI
20	FF084SV	BUS COMPANY	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Non Funziona	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	SI	SI
21	FX967ZJ	BUS COMPANY	Presente Funzionant e	Presente Non Funziona	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	Non Presente	Non Presente	Presente Funzionant e	Presente Funzionant e	SI	NO

Tabella B - Elenco dei mezzi intercettati e monitorati presso i depositi aziendali - n° 26

n	TARGA DEL MEZZO	AZIENDA	Indicatore di linea esterno	Sintesi vocale di direzione esterno al mezzo	BIP ----- Dispositivo a bordo	Indicatore visivo interno di fermata Tipologia Banner	Indicatore visivo interno di fermata Tipologia Monitor	Sintesi vocale di fermata interna	Impianto di climatizz.ne	Elevatore per carrozzine	Presenza postazione dedicata ai disabili in carrozzella	Presenza sedili per passeggeri con ridotte capacità motorie
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	FY130HV	BUS COMPANY	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	SI
2	FY349HV	BUS COMPANY	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	SI
4	EL097XV	BUS COMPANY	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	SI
4	FF142SV	BUS COMPANY	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	SI
5	FY134HV	BUS COMPANY	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Non Funziona	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	SI
6	FK814TM	BUS COMPANY	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	SI
Z	FY350HV	BUS COMPANY	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	SI
8	EZ666GX	BUS COMPANY	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	SI
9	FX968ZJ	BUS COMPANY	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	SI
10	FX969ZJ	BUS COMPANY	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	SI
11	FY351HV	BUS COMPANY	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	SI
12	FV713JR	S.A.V.	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	SI
13	CT420EH	S.A.V.	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	NO
14	BW327YR	S.A.V.	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	NO
15	FG173HG	S.A.V.	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	NO	SI
15	BW416YP	S.A.V.	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	SI
17	FP410KN	AUTOLINEE GUNETTO	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	SI
18	FJ488HN	AUTOLINEE GUNETTO	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	SI
19	FJ489HN	AUTOLINEE GUNETTO	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	SI
20	FB135JE	AUTOLINEE GUNETTO	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Non Presente	Non Presente	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	SI
21	FG422HG	NUOVA BENESE	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Non Presente	Presente Funzionante	Presente Funzionante	Presente Funzionante	SI	SI

22	BW408YP	NUOVA BENESE	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Non Presente</i>	<i>Non Presente</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
23	CV879NE	NUOVA BENESE	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Non Presente</i>	<i>Non Presente</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
24	FG420HG	NUOVA BENESE	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Non Presente</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
25	EG999MJ	NUOVA BENESE	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Non Funziona</i>	<i>Non Presente</i>	<i>Non Presente</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
26	FJ243HN	NUOVA BENESE	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Non Presente</i>	<i>Non Presente</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>Presente Funzionante</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>

Nella tabella successiva, viene riportato il dettaglio dei monitoraggi effettuati sui mezzi suddiviso per Azienda e per ambito logistico dell'effettuazione del controllo.

Quadro di sintesi dei mezzi monitorati in relazione alle modalità

AZIENDA	Monitoraggio effettuato		
	in Linea	presso i Depositi Aziendali	Totale
AUTOLINEE GUNETTO	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>7</u>
AUTOLINEE VALLE PESIO	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
BUS COMPANY	<u>8</u>	<u>11</u>	<u>19</u>
NUOVA BENESE	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>12</u>
S.A.V.	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>8</u>
<u>TOTALE</u>	<u>21</u>	<u>26</u>	<u>47</u>

Risultano n. 47 complessivamente i mezzi monitorati, n. 21 di questi sono stati controllati in linea e n. 26 presso i depositi delle Aziende.

4.3 Gli esiti dei controlli effettuati sui mezzi

Nella seguente sezione vengono riportate apposite tabelle nelle quali vengono evidenziati gli esiti delle ispezioni fatte sui n. 47 mezzi intercettati (n. 21 in linea e n. 26 presso i depositi aziendali) nel corso dell'attività di controllo dei servizi automobilistici pubblici di linea extra urbani aventi Origine/Destinazione il Comune di CUNEO.

Di seguito si riporta la tabella relativa alla sintesi generale dei risultati derivanti dall'attività di controllo sui mezzi ed afferenti i singoli item monitorati, articolata per le seguenti famiglie di risultato:

- *non presente;*
- *presente, non funzionante;*
- *presente funzionante.*

MONITORAGGIO SERVIZI TPL - MEZZI DI TRASPORTO - SINTESI GENERALE										
<i>SPECIFICITA'</i>	Indicatore di linea esterno	Sintesi vocale di direzione esterno al mezzo	BIP ----- Dispositivo a bordo	Indicatore visivo interno di fermata Tipologia Banner	Indicatore visivo interno di fermata Tipologia Monitor	Sintesi vocale di fermata interna	Impianto di climatizzaz.	Elevatore per carrozzine	Presenza postazione dedicata ai disabili in carrozzella	Presenza sedili per passeggeri con ridotte capacità motorie
Non Presente	1	9	0	6	47	19	0	2	3	7
Presente Non Funzionante	0	4	0	14	0	3	1	2	-	
Presente Funzionante	46	34	47	27	0	25	46	43	44	40
<u>TOTALE</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>47</u>

La tabella che segue riporta le risultanze dall'attività di controllo effettuata sui n. 47 mezzi adibiti ai servizi di che trattasi.

I dati vengono disarticolati, per ogni Azienda, in relazione ai singoli item monitorati:

MONITORAGGIO SERVIZI TPL - MEZZI DI TRASPORTO - SINTESI PER AZIENDA


AZIENDA	Indicatore di linea esterno	Sintesi vocale di direzione esterno al mezzo	BIP ----- Dispositivo a bordo	Indicatore visivo interno di fermata Tipologia Banner	Indicatore visivo interno di fermata Tipologia Monitor	Sintesi vocale di fermata interna	Impianto di climatizzaz.	Elevatore per carrozzine	Presenza postazione dedicata ai disabili in carrozzella	Presenza sedili per passeggeri con ridotte capacità motorie	
AUTOLINEE GUNETTO	<i>Non Presente</i>	0	1	0	4	7	4	0	0	1	1
	<i>Presente Non Funziona</i>	0	1	0	2	0	0	0	0	-	-
	<i>Presente Funzionante</i>	7	5	7	1	0	3	7	7	6	6
TOTALE		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
AUTOLINEE VALLE PESIO	<i>Non Presente</i>	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	<i>Presente Non Funziona</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	-	-
	<i>Presente Funzionante</i>	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
TOTALE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BUS COMPANY	<i>Non Presente</i>	0	2	0	0	19	4	0	0	0	1
	<i>Presente Non Funziona</i>	0	2	0	4	0	3	0	0	-	-
	<i>Presente Funzionante</i>	19	15	19	15	0	12	19	19	19	18
TOTALE		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
NUOVA BENESE	<i>Non Presente</i>	1	2	0	2	12	9	0	1	1	3
	<i>Presente Non Funziona</i>	0	1	0	4	0	0	1	2	-	-
	<i>Presente Funzionante</i>	11	9	12	6	0	3	11	9	11	9
TOTALE		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
S.A.V.	<i>Non Presente</i>	0	4	0	0	8	1	0	1	1	2
	<i>Presente Non Funziona</i>	0	0	0	3	0	0	0	0	-	-
	<i>Presente Funzionante</i>	8	4	8	5	0	7	8	7	7	6
TOTALE		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

A seguire vengono evidenziati gli esiti delle ispezioni fatte sui 47 mezzi intercettati nella provincia di Cuneo (n. 21 in linea e n. 26 presso i depositi aziendali).


Per ognuna delle specifiche monitorate sono rappresentate, anche graficamente, le performance ottenute.

ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO SUI MEZZI DI TRASPORTO - Specifiche 1 - 2

1 - Indicatore di linea esterno al mezzo	Totale	Perc.
Non Presente	1	2,1%
Presente Non Funzionante	0	0,0%
Presente Funzionante	46	97,9%
Totale complessivo	47	100,0%

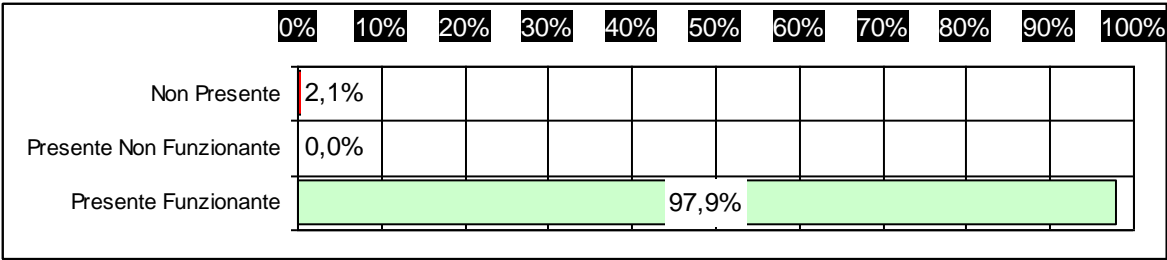


2 - Sintesi vocale di direzione esterna al mezzo	Totale	Perc.
Non Presente	9	19,1%
Presente Non Funzionante	4	8,5%
Presente Funzionante	34	72,3%
Totale complessivo	47	100,0%

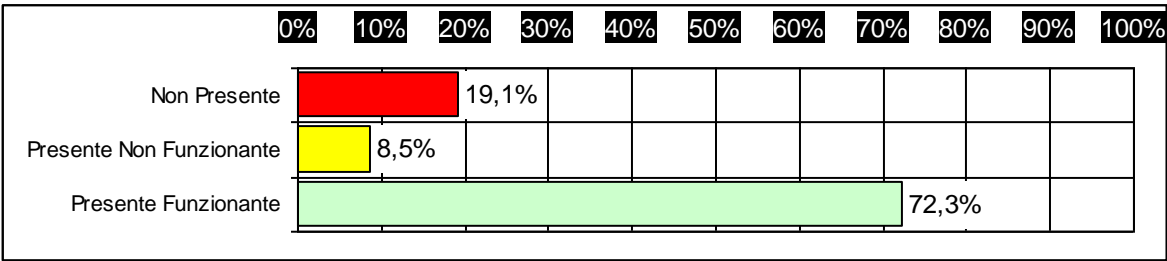


ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO SUI MEZZI DI TRASPORTO - Specifiche 3 - 4 - 5


3 - BIP - Dispositivo a bordo	Totale	Perc.
Non Presente	0	0,0%
Presente Non Funzionante	0	0,0%
Presente Funzionante	47	100,0%
Totale complessivo	47	100,0%

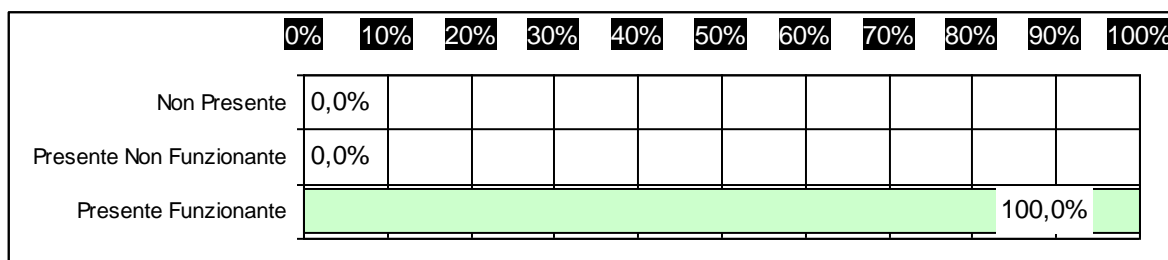

4 - Indicatore visivo interno di fermata Tipologia Banner	Totale	Perc.
Non Presente	6	12,8%
Presente Non Funzionante	14	29,8%
Presente Funzionante	27	57,4%
Totale complessivo	47	100,0%

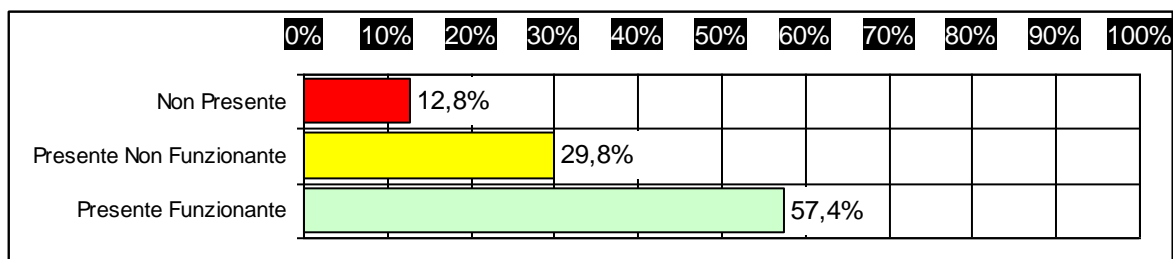


5 - Indicatore visivo interno di fermata Tipologia Monitor	Totale	Perc.
Non Presente	47	100,0%
Presente Non Funzionante	0	0,0%
Presente Funzionante	0	0,0%
Totale complessivo	47	100,0%

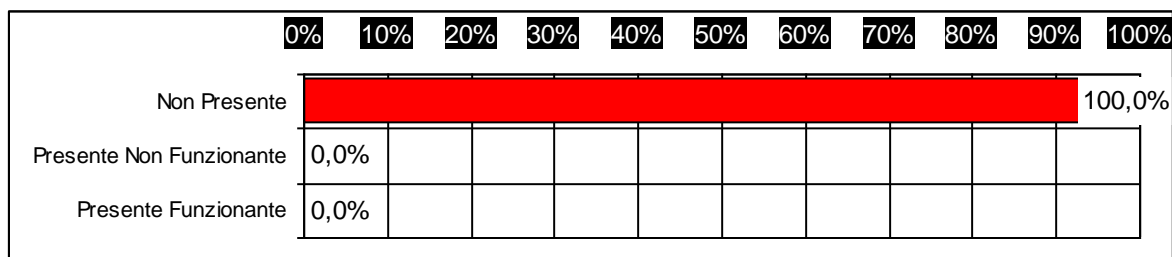


ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO SUI MEZZI DI TRASPORTO - Specifiche 6 - 7 - 8


6 - Sintesi vocale di fermata interna al mezzo	Totale	Perc.
Non Presente	19	40,4%
Presente Non Funzionante	3	6,4%
Presente Funzionante	25	53,2%
Totale complessivo	47	100,0%

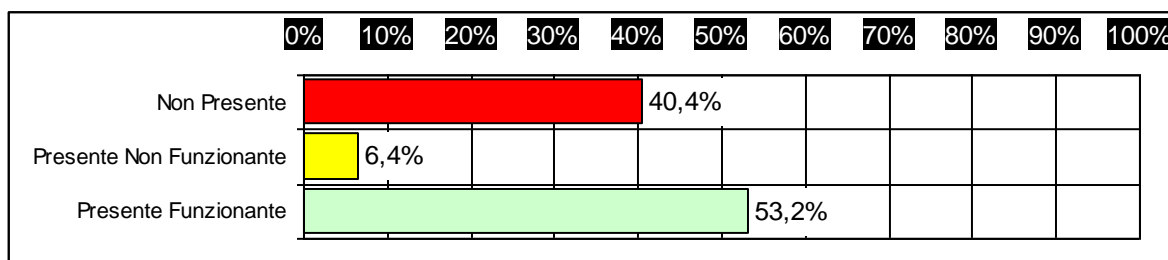

7 - Impianto di climatizzazione	Totale	Perc.
Non Presente	0	0,0%
Presente Non Funzionante	1	2,1%
Presente Funzionante	46	97,9%
Totale complessivo	47	100,0%

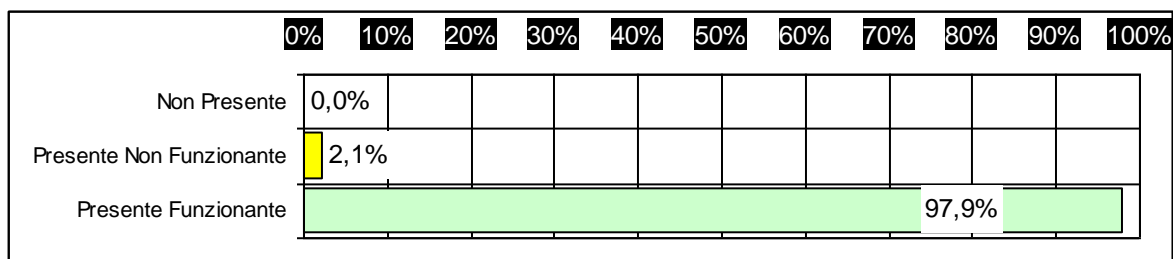


8 - Elevatore per carrozzine	Totale	Perc.
Non Presente	2	4,3%
Presente Non Funzionante	2	4,3%
Presente Funzionante	43	91,5%
Totale complessivo	47	100,0%

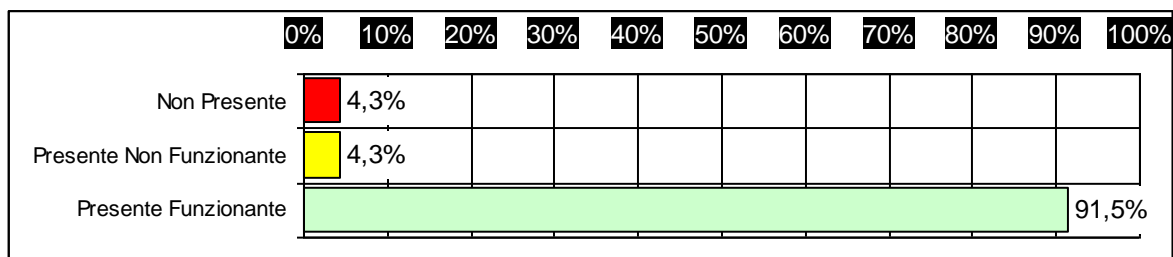


ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO SUI MEZZI DI TRASPORTO - Specifiche 9 - 10

9 - Presenza postazione dedicata ai disabili in carrozzella	<u>Totale</u>	<u>Perc.</u>
Non Presente	3	6,4%
Presente Funzionante	44	93,6%
Totale complessivo	47	100,0%

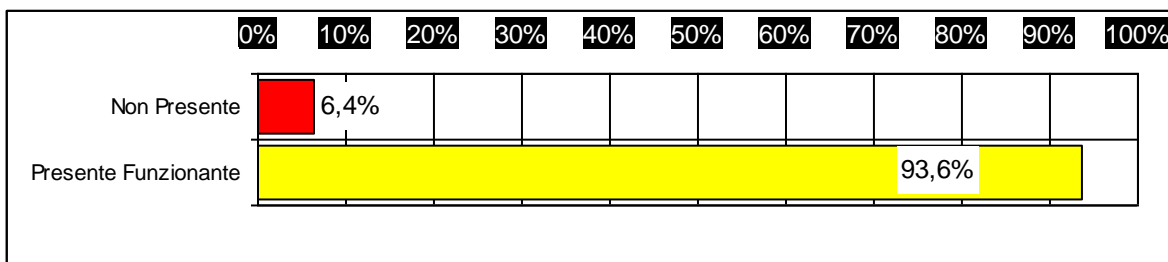

10 - Presenza sedili per passeggeri con ridotte capacità motorie	<u>Totale</u>	<u>Perc.</u>
Non Presente	7	14,9%
Presente Funzionante	40	85,1%
Totale complessivo	47	100,0%

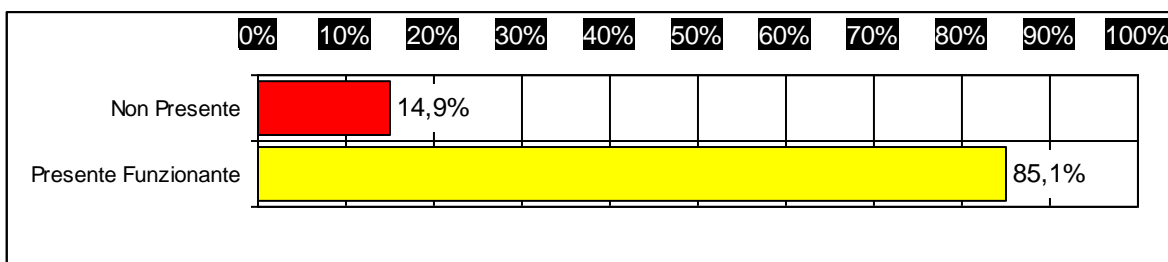


4.4 Le performance delle Aziende

Nella seguente sezione sono rappresentate, per ognuna delle specifiche monitorate, le performance ottenute da ogni singola Azienda considerando solo il numero di mezzi sui quali la specifica monitorata è stata valutata come "Presente e Funzionante":

1 - Indicatore di linea esterno al mezzo


Azienda	N° mezzi dotati del dispositivo funzionante	N° Totale dei mezzi monitorati	Incidenza %	Media Generale
AUTOLINEE GUNETTO	7	7	100,00%	97,87%
AUTOLINEE VALLE PESIO	1	1	100,00%	97,87%
BUS COMPANY	19	19	100,00%	97,87%
NUOVA BENESE	11	12	91,67%	97,87%
S.A.V.	8	8	100,00%	97,87%
<u>GENERALE</u>	46	47	97,87%	

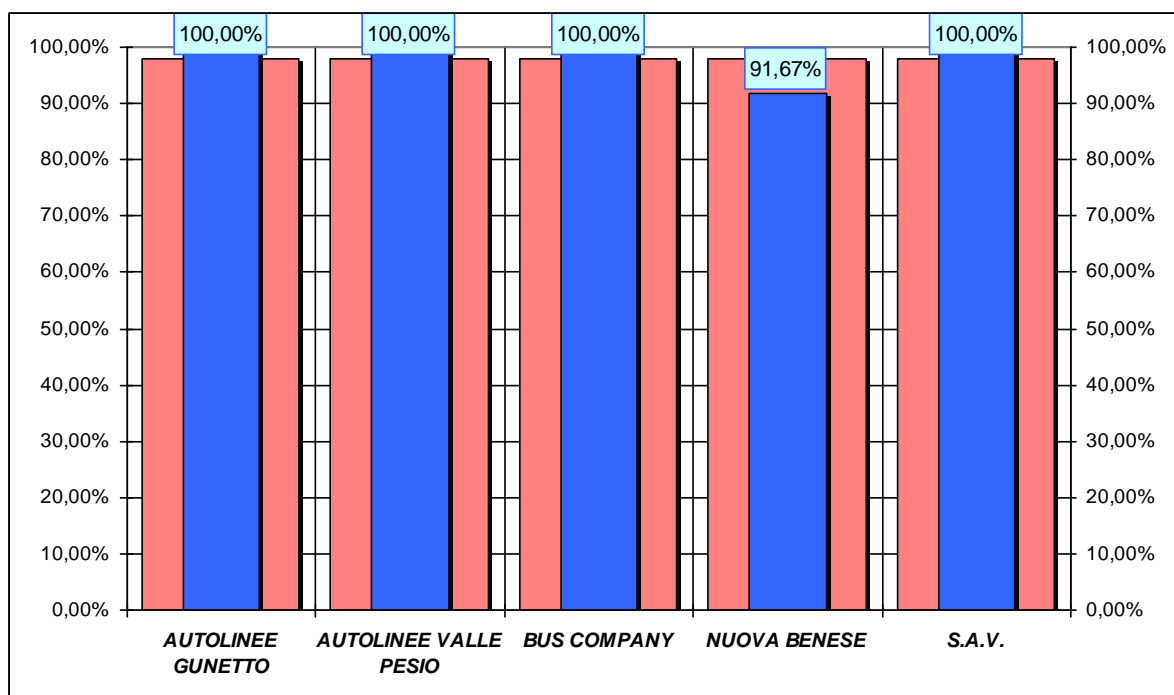

La percentuale media generale, relativa al funzionamento degli indicatori di linea esterni al mezzo, si attesta al 98,65%. Inferiore alla media risultano le performance della NUOVA BENESE.

2 - Sintesi vocale di direzione esterno al mezzo

Azienda	N° mezzi dotati del dispositivo funzionante	N° Totale dei mezzi monitorati	Incidenza %	Media Generale
AUTOLINEE GUNETTO	5	7	71,43%	72,34%
AUTOLINEE VALLE PESIO	1	1	100,00%	72,34%
BUS COMPANY	15	19	78,95%	72,34%
NUOVA BENESE	9	12	75,00%	72,34%
S.A.V.	4	8	50,00%	72,34%
<u>GENERALE</u>	34	47	72,34%	

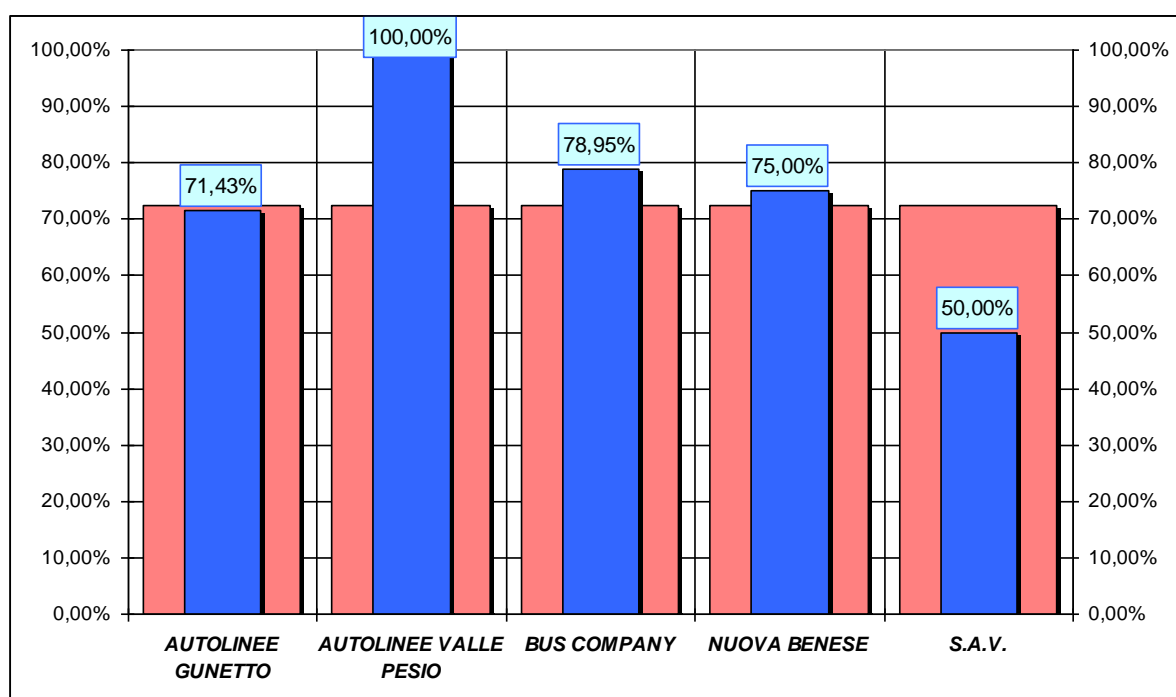


La percentuale media generale, relativa al funzionamento della sintesi vocale di direzione esterna al mezzo, si attesta al 72,74%.

Inferiori alla media risultano le performance delle Autolinee GUNETTO.

3 - BIP - Dispositivo a bordo


Azienda	N° mezzi dotati del dispositivo funzionante	N° Totale dei mezzi monitorati	Incidenza %	Media Generale
AUTOLINEE GUNETTO	7	7	100,00%	100,00%
AUTOLINEE VALLE PESIO	1	1	100,00%	100,00%
BUS COMPANY	19	19	100,00%	100,00%
NUOVA BENESE	12	12	100,00%	100,00%
S.A.V.	8	8	100,00%	100,00%
<u>GENERALE</u>	47	47	100,00%	

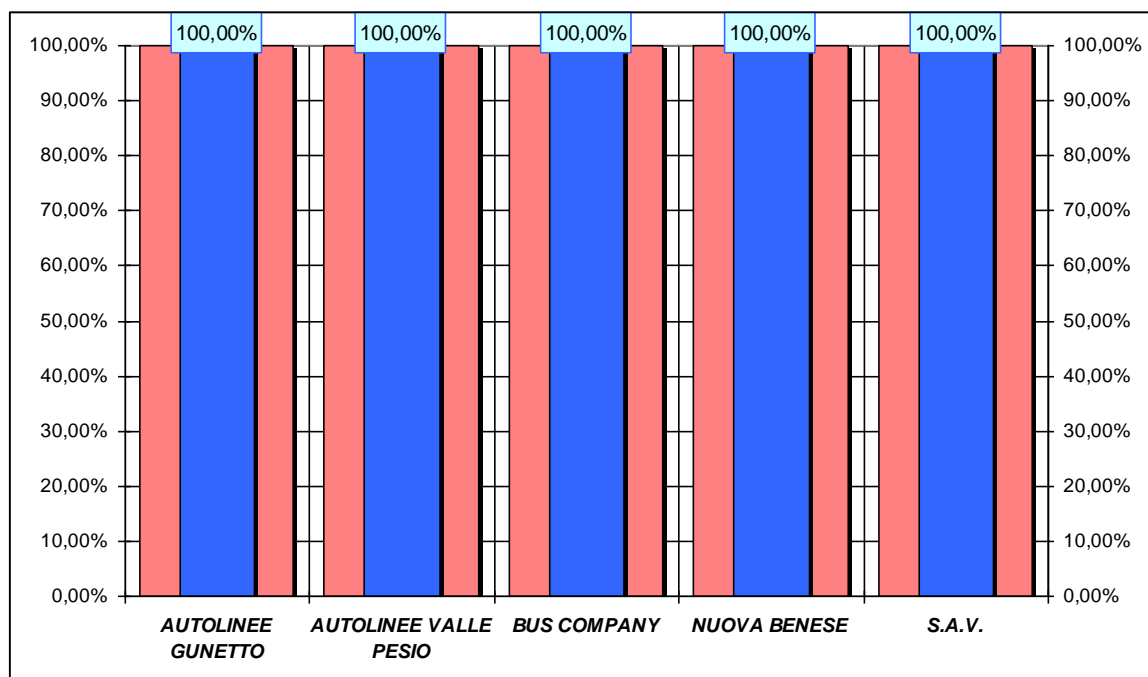

La percentuale media generale, relativa al funzionamento del dispositivo di bordo afferente il BIP, si attesta al 100,0%.

4 - Indicatore visivo interno di fermata Tipologia Banner

Azienda	N° mezzi dotati del dispositivo funzionante	N° Totale dei mezzi monitorati	Incidenza %	Media Generale
AUTOLINEE GUNETTO	1	7	14,29%	57,45%
AUTOLINEE VALLE PESIO	0	1	0,00%	57,45%
BUS COMPANY	15	19	78,95%	57,45%
NUOVA BENESE	6	12	50,00%	57,45%
S.A.V.	5	8	62,50%	57,45%
<u>GENERALE</u>	27	47	57,45%	

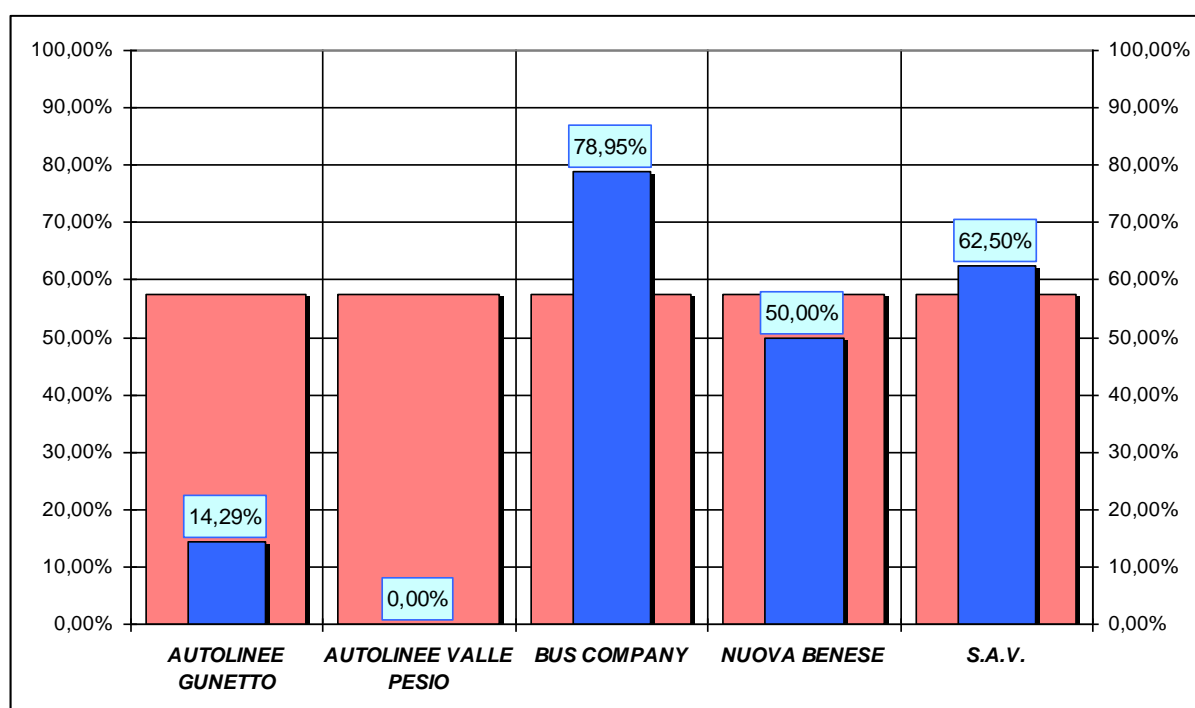


La percentuale media generale, relativa al funzionamento dell'indicatore visivo interno di fermata Tipologia BANNER, si attesta al 57,45%.

Inferiori alla media risultano le performance delle Autolinee GUNETTO.

5 - Indicatore visivo interno di fermata Tipologia Monitor


Azienda	N° mezzi dotati del dispositivo funzionante	N° Totale dei mezzi monitorati	Incidenza %	Media Generale
AUTOLINEE GUNETTO	0	7	0,00%	0,00%
AUTOLINEE VALLE PESIO	0	1	0,00%	0,00%
BUS COMPANY	0	19	0,00%	0,00%
NUOVA BENESE	0	12	0,00%	0,00%
S.A.V.	0	8	0,00%	0,00%
<u>GENERALE</u>	0	47	0,00%	

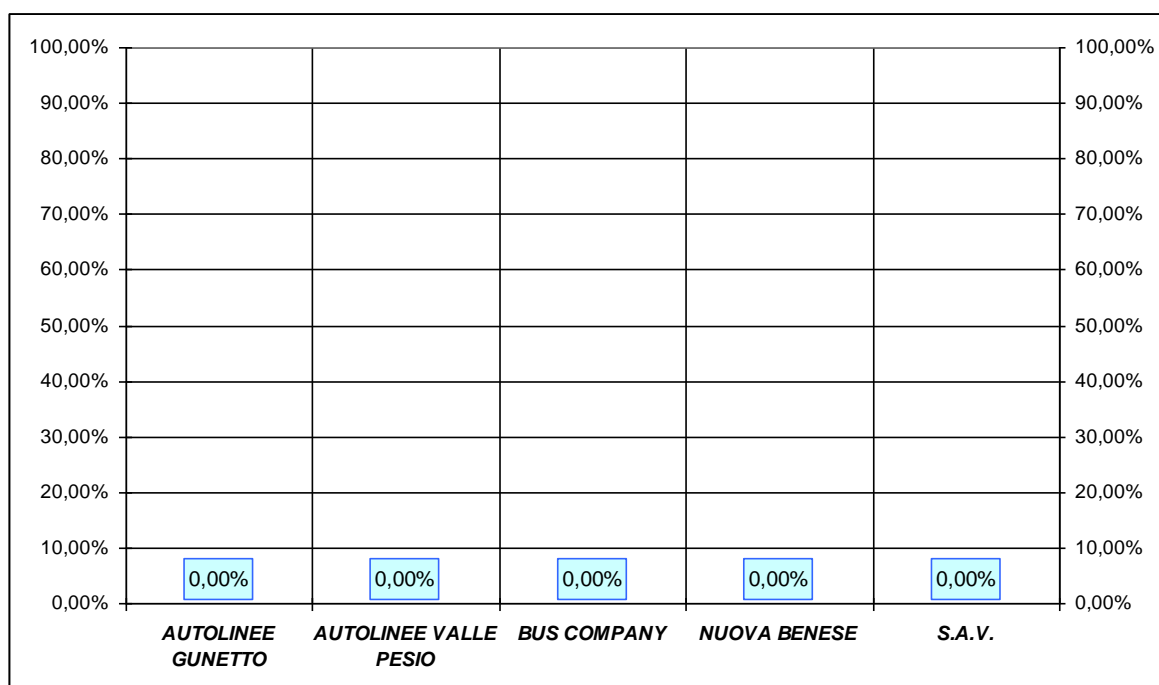

Nessuno dei mezzi monitorati era dotato dell'indicatore visivo interno di fermata Tipologia MONITOR.

6 - Sintesi vocale di fermata interna

Azienda	N° mezzi dotati del dispositivo funzionante	N° Totale dei mezzi monitorati	Incidenza %	Media Generale
AUTOLINEE GUNETTO	3	7	42,86%	53,19%
AUTOLINEE VALLE PESIO	0	1	0,00%	53,19%
BUS COMPANY	12	19	63,16%	53,19%
NUOVA BENESE	3	12	25,00%	53,19%
S.A.V.	7	8	87,50%	53,19%
<u>GENERALE</u>	25	47	53,19%	

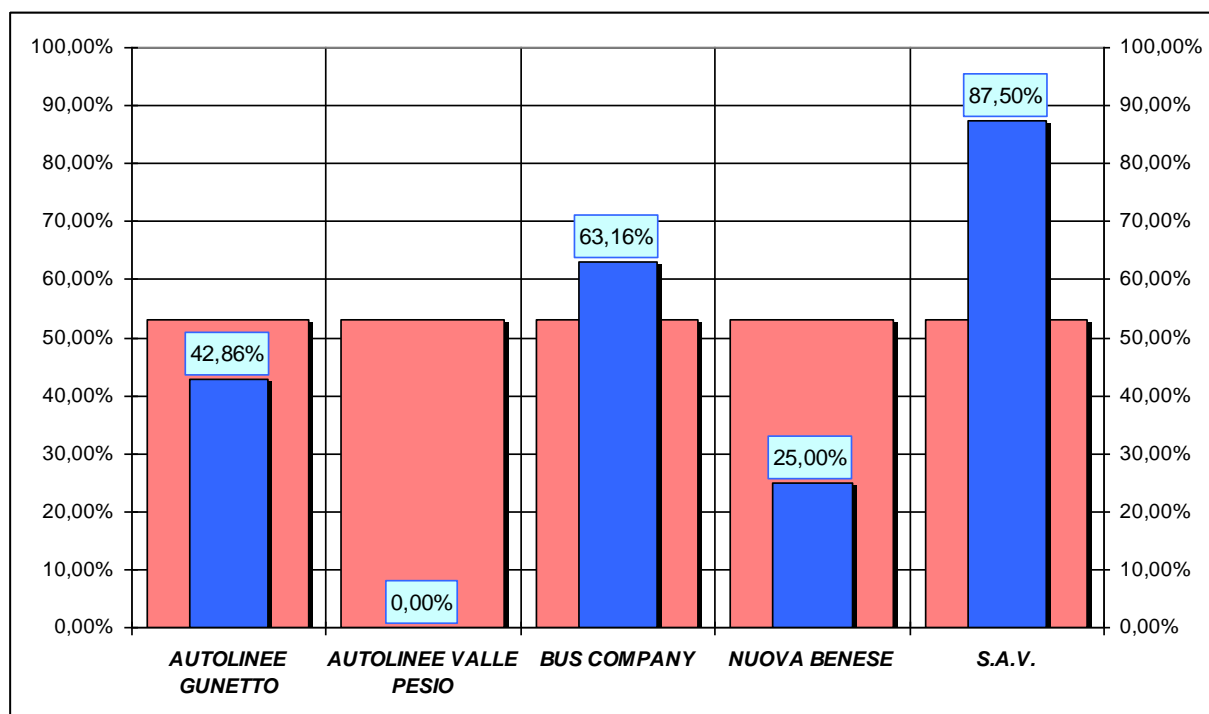


La percentuale media generale, relativa al funzionamento della sintesi vocale di fermata interna, si attesta al 53,19%.

Inferiori alla media risultano le performance di: Autolinee GUNETTO e NUOVA BENESE.

7 - Impianto di climatizzazione

Azienda	N° mezzi dotati del dispositivo funzionante	N° Totale dei mezzi monitorati	Incidenza %	Media Generale
AUTOLINEE GUNETTO	7	7	100,00%	97,87%
AUTOLINEE VALLE PESIO	1	1	100,00%	97,87%
BUS COMPANY	19	19	100,00%	97,87%
NUOVA BENESE	11	12	91,67%	97,87%
S.A.V.	8	8	100,00%	97,87%
<u>GENERALE</u>	46	47	97,87%	

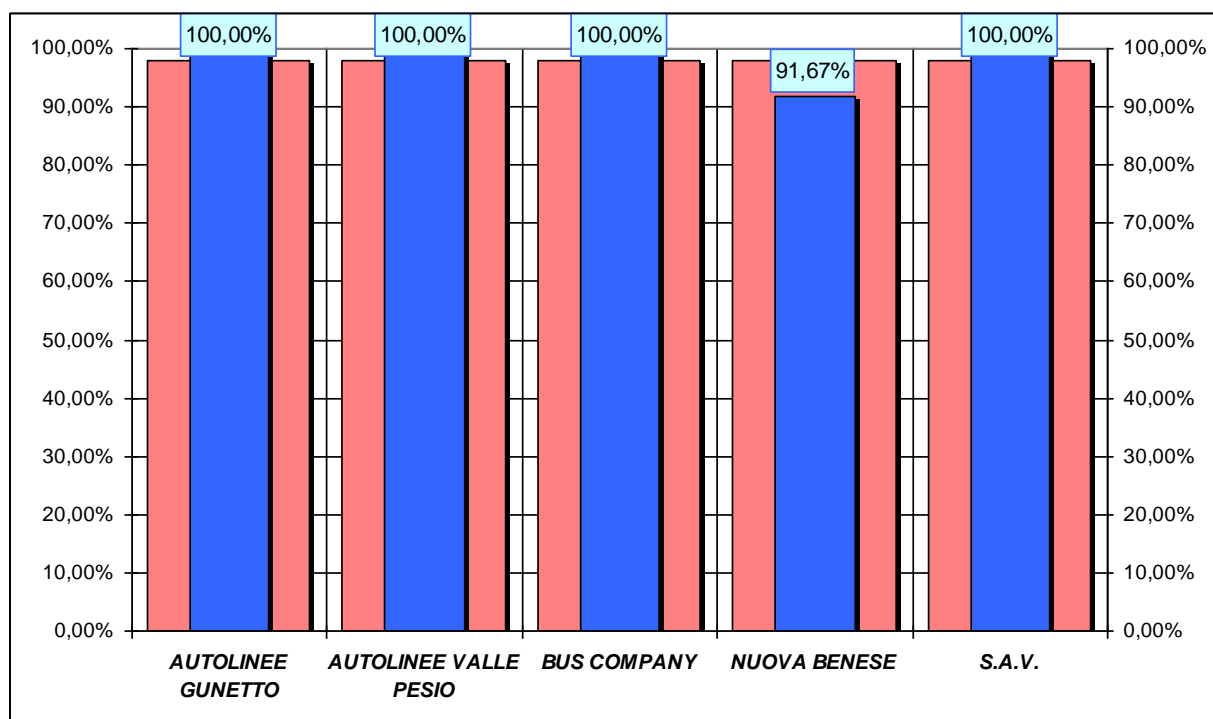


La percentuale media generale, relativa al funzionamento dell'impianto di climatizzazione, si attesta al 97,87%.

Inferiori alla media risultano le performance di NUOVA BENESE.

8 - Elevatore per carrozzine

Azienda	N° mezzi dotati del dispositivo funzionante	N° Totale dei mezzi monitorati	Incidenza %	Media Generale
AUTOLINEE GUNETTO	7	7	100,00%	91,49%
AUTOLINEE VALLE PESIO	1	1	100,00%	91,49%
BUS COMPANY	19	19	100,00%	91,49%
NUOVA BENESE	9	12	75,00%	91,49%
S.A.V.	7	8	87,50%	91,49%
<u>GENERALE</u>	43	47	91,49%	

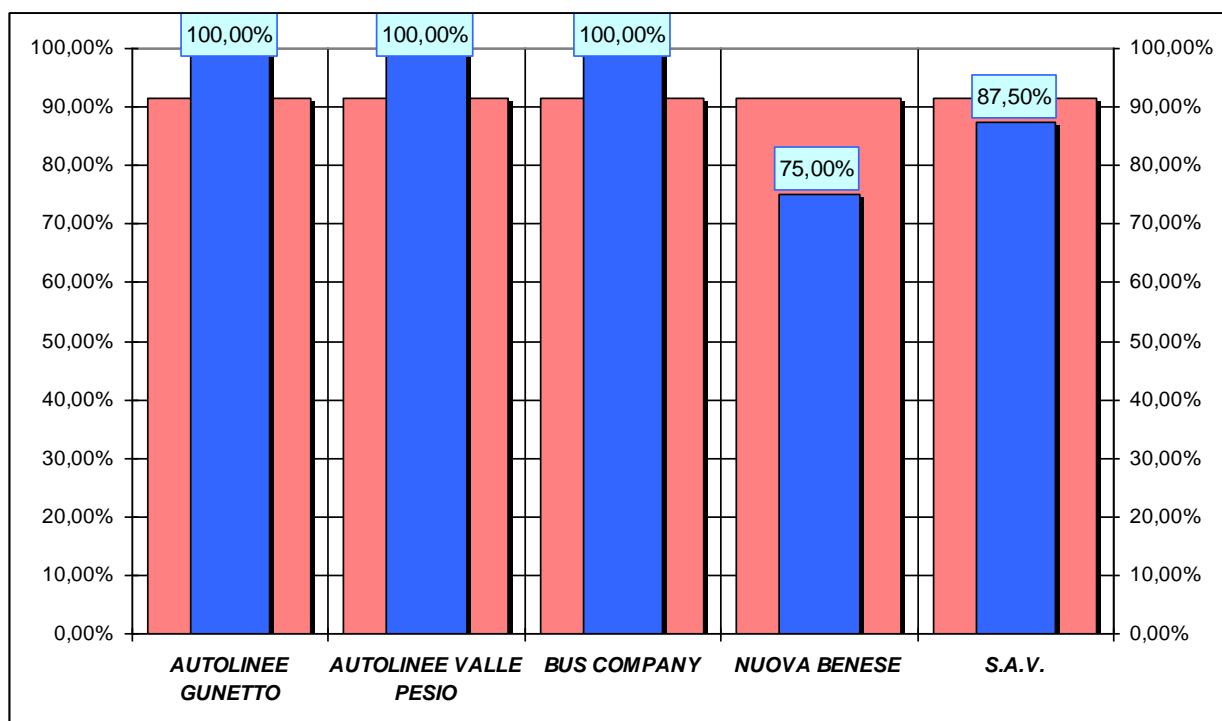


La percentuale media generale, relativa al funzionamento dell'elevatore carrozzine, si attesta al 91,49%.

Inferiori alla media risultano le performance di: NUOVA BENESE e S.A.V.

9 - Presenza postazione dedicata ai disabili in carrozzella

Azienda	N° mezzi dotati del dispositivo funzionante	N° Totale dei mezzi monitorati	Incidenza %	Media Generale
AUTOLINEE GUNETTO	6	7	85,71%	93,62%
AUTOLINEE VALLE PESIO	1	1	100,00%	93,62%
BUS COMPANY	19	19	100,00%	93,62%
NUOVA BENESE	11	12	91,67%	93,62%
S.A.V.	7	8	87,50%	93,62%
<u>GENERALE</u>	44	47	93,62%	

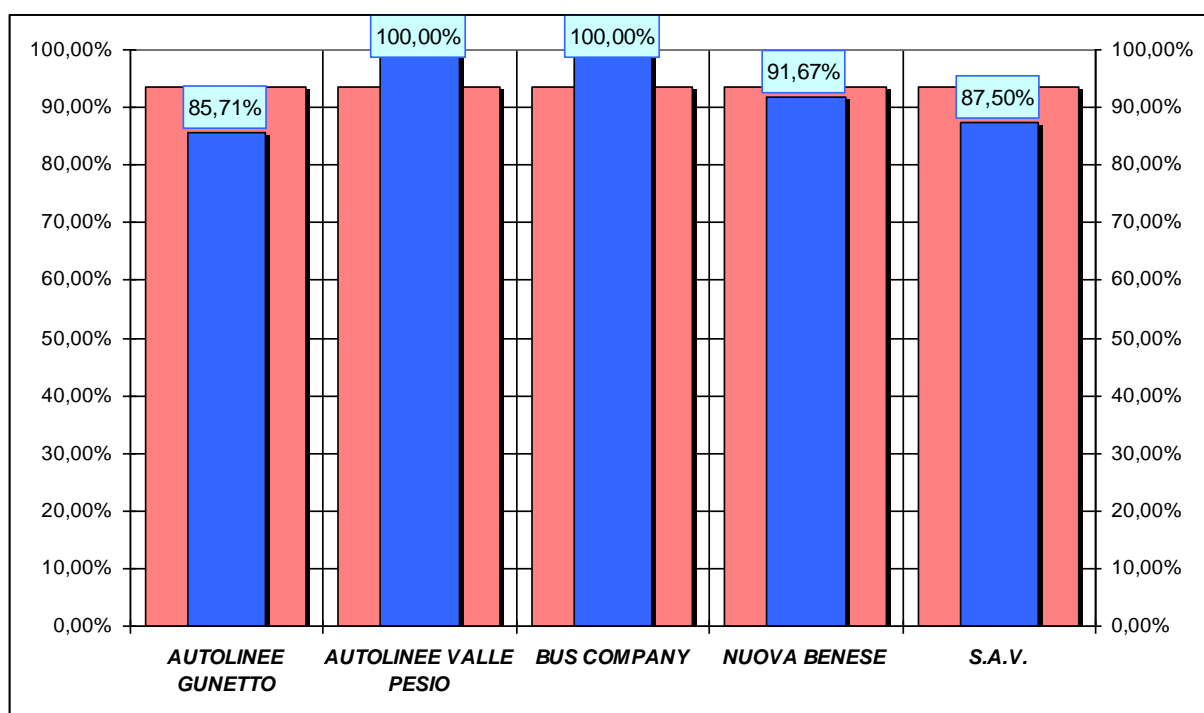


La percentuale media generale, relativa alla presenza della postazione dedicata ai disabili in carrozzella, si attesta al 93,62%.

Inferiori alla media risultano le performance di: Autolinee GUNETTO, NUOVA BENESE e S.A.V.

10 - Presenza sedili per passeggeri con ridotte capacità motorie

Azienda	N° mezzi dotati del dispositivo funzionante	N° Totale dei mezzi monitorati	Incidenza %	Media Generale
AUTOLINEE GUNETTO	6	7	85,71%	85,11%
AUTOLINEE VALLE PESIO	1	1	100,00%	85,11%
BUS COMPANY	18	19	94,74%	85,11%
NUOVA BENESE	9	12	75,00%	85,11%
S.A.V.	6	8	75,00%	85,11%
<u>GENERALE</u>	40	47	85,11%	

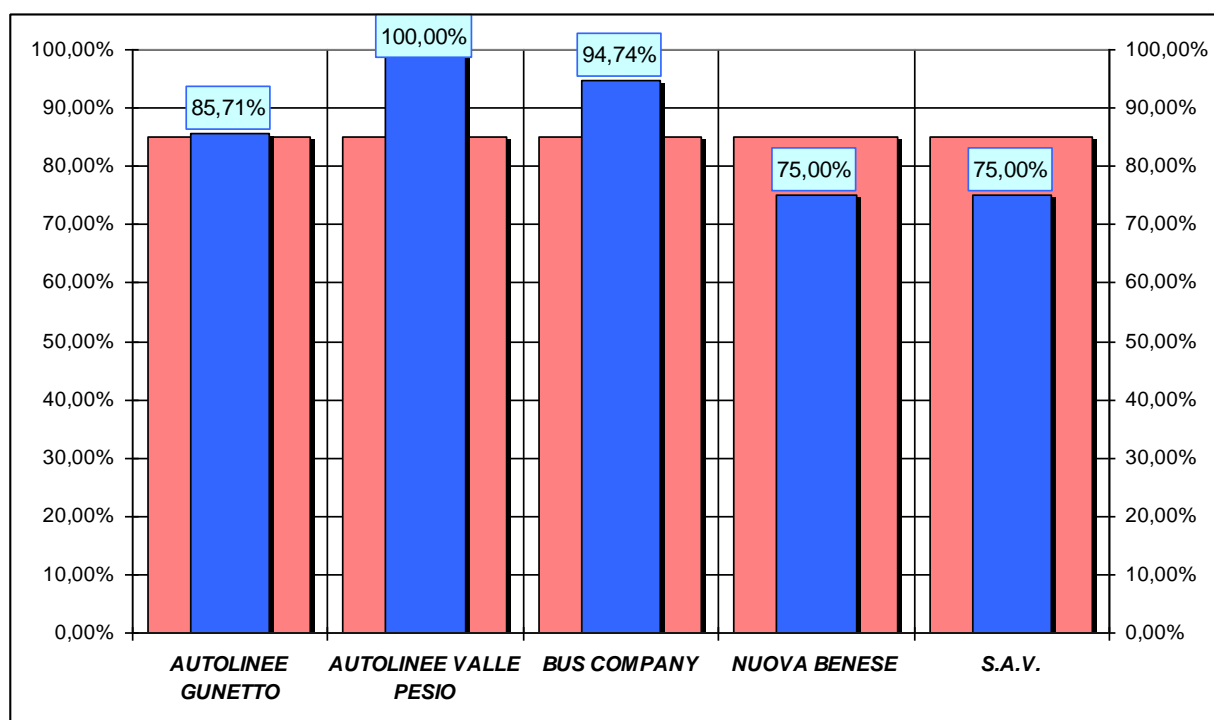

La percentuale media generale, relativa alla presenza dei sedili dedicati per passeggeri con ridotte capacità motorie, si attesta al 85,11%.

Inferiori alla media risultano le performance di: NUOVA BENESE e S.A.V.

4.5 Valutazioni sull'accessibilità dei mezzi

Come in precedenza ampiamente riportato ai punti 2.3 e 3.2 della presente relazione, i mezzi adibiti al trasporto pubblico, per essere pienamente fruibili da tutti i passeggeri con disabilità, dovrebbero possedere, in estrema sintesi, i seguenti requisiti minimi:

- 1. Indicazione ben leggibile del numero, nome o destinazione del veicolo;*
- 2. Dispositivi sonori e luminosi di segnalazione delle fermate (esterni ed interni al mezzo);*
- 3. Pedana estraibile per colmare il divario tra entrata e banchina;*
- 4. Alloggiamenti specifici per carrozzina;*
- 5. Posti riservati ai passeggeri con disabilità opportunamente contrassegnati.*

A seguire si commentano gli esiti delle ispezioni effettuate sui n. 47 mezzi intercettati nel corso dell'attività di controllo dei servizi automobilistici pubblici di linea extra urbani aventi Origine /Destinazione il Comune di CUNEO.

Requisito 1.

L'indicatore di linea esterno al mezzo è presente ed è funzionante per il 97,9% dei casi esaminati.

Il 2,1% degli autoveicoli è sprovvisto di tale impianto, in questi casi l'indicazione della linea viene assicurata tramite cartellonistica.

Requisito 2.

Particolarmente critiche appaiono le situazioni di funzionamento/presenza sui mezzi degli apparati tecnici afferenti sia la "Sintesi vocale di direzione esterna al mezzo" sia la "Sintesi vocale di fermata interna al mezzo".

Il non funzionamento/presenza della "Sintesi vocale di direzione esterno al mezzo" risulta come media generale, pari al 27,7% dei mezzi controllati, mentre risulta pari al 46,8% la percentuale dei mezzi dove non sono funzionanti/presenza dei dispositivi di "Sintesi vocale di fermata interna al mezzo".

La presenza sui mezzi controllati degli "Indicatori visivi interni di fermata" di tipologia Monitor, risulta totalmente assente.

Sul 57,4% (media generale) degli autoveicoli è presente la tipologia del Banner quale "Indicatore visivo interno di fermata", anche se, sul restante 42,6% di questi mezzi, i Banner non sono comunque funzionanti/presenti.

Requisito 3.

Per quanto concerne l'elevatore per carrozzine il 91,5% (media generale) dei mezzi controllati ha in funzione tale dispositivo, mentre sul restante 8,5% dei veicoli l'elevatore o non è funzionante o non è presente.

Requisito 4.

La presenza sui mezzi della "Postazione dedicata ai disabili in carrozzella" è pari al 93,6% (media generale) dei mezzi controllati. Nel 6,4% dei mezzi la "Postazione dedicata ai disabili in carrozzella" non è presente.

Requisito 5.

La presenza sui mezzi della "Postazione per passeggeri con ridotta capacità motoria" è pari al 85,1% (media generale) dei mezzi controllati. Nel 14,9% dei mezzi la "Postazione per passeggeri con ridotta capacità motoria" non è presente.

In ordine alla verifica, ai sensi contrattuali, dell'eventuale necessaria presenza di tali dispositivi a bordo dei mezzi, si rimanda alle competenze del gestore di ciascun Contratto di Servizio delle Aziende controllate ed a quelle del Settore regionale A1811A.

Ulteriori considerazioni meritano gli altri item oggetto dei controlli effettuati sui mezzi.

Il dispositivo "BIP" è presente a bordo e risulta funzionante nel 100,0% dei veicoli delle varie Aziende controllate.

L'impianto di "Climatizzazione" all'interno degli autoveicoli è inoltre presente ed è funzionante nel 97,9% dei mezzi esaminati.

Per ammissione degli addetti ai lavori, l'allestimento per disabili presente sul veicolo relativo all'elevatore elettrico, può guastarsi con una certa frequenza. Questo rende raccomandabile una regolare manutenzione di tali dispositivi.

Dall'esperienza sul campo effettuata dagli ispettori regionali, è emerso che il personale addetto alla guida dei mezzi è stato adeguatamente preparato per azionare i dispositivi tecnici specifici di cui al Requisito 3 (elevatore per carrozzine).

Si sottolinea inoltre che i conducenti hanno sempre evidenziato agli ispettori regionali la loro piena disponibilità ad offrire assistenza al passeggero disabile.

Alla luce di quanto sopra, si riterrebbe utile attivare in futuro, nell'ambito delle attività di competenza del Settore regionale *"Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture"*, una attività mirata di controllo al fine di comprendere:

- *quali e quanti mezzi nel tempo sono stati contribuiti dalla Regione Piemonte;*
- *quali mezzi di quelli contribuiti siano ancora in esercizio;*
- *quali e quanti mezzi, di cui ai punti precedenti, abbiano o meno in efficienza gli allestimenti utili a facilitare il trasporto delle persone disabili.*

5.1 *Le fermate adibite al servizio di linea*

Le fermate del trasporto pubblico locale rappresentano il punto iniziale o terminale dello spostamento mediante il mezzo di trasporto collettivo e costituiscono in particolare il punto di connessione con una modalità di trasporto molto vulnerabile, quella pedonale.

In quanto aree di interscambio a loro modo articolate (area di attesa, percorso di accesso, attraversamento stradale, interscambio...) sono spesso localizzate in contesti ambientali complessi. Per questo motivo necessitano di grande cura progettuale, con un'attenzione specifica alle condizioni di sicurezza.

Attraverso l'attività di controllo realizzata dagli ispettori regionali è stata indagata la presenza o meno alle fermate dei servizi automobilistici pubblici di linea extra urbani aventi Origine/Destinazione il Comune di CUNEO dei seguenti n. 9 item:

- Presenza di veicoli in sosta vietata negli spazi di fermata;
- Presenza di stalli adibiti alla sosta di autovetture negli spazi di fermata;
- Presenza di ostacoli vari negli spazi di fermata;
- Presenza di percorso Loges;
- Presenza di rampa di accesso carrozzine in prossimità della fermata;
- Presenza indicazione nome/numero della fermata;
- Presenza indicazione fermata;
- Presenza cartografia della rete dei servizi;
- Presenza locandine orario.

Una sorta di "diagnostica" delle fermate volta a verificarne l'accessibilità e la fruibilità in particolare da parte delle persone con disabilità.

Ben sapendo che le principali difficoltà che incontrano le persone con disabilità nell'uso dei mezzi pubblici di trasporto sono riconducibili sia al percorso che conduce il passeggero dal punto di origine alla destinazione finale del suo spostamento sia alla presenza/tipologia delle informazioni relative al servizio stesso, si sottolinea che l'attività ispettiva non si è strutturata nella verifica tecnico/geometrica della struttura delle fermate ma si è orientata alla sola verifica concreta, di sostanza, dei succitati n. 9 item.

La Banca Dati relativa alle risultanze degli item indagati, è riportata nell'apposito allegato n. 2 alla presente relazione.

5.2 I controlli sulle fermate

Nel corso del monitoraggio, effettuato in provincia di Cuneo, le "verifiche ispettive" effettuate nelle varie fermate sono state complessivamente 271, così suddivise fra le 16 linee autobus programmate:

Prog.	LINEA MONITORATA	Direzione		Totale
		Da Cuneo	Verso Cuneo	
1	CUNEO - DRONERO - ROCCABRUNA	8	8	16
2	FOSSANO - CENTALLO - SAN BIAGIO - CUNEO	8	7	15
3	CUNEO - BOVES - FONTANELLE - BORGO S.D.	6	6	12
4	CUNEO - FOSSANO - BRA	20	20	40
5	CUNEO - BERNEZZO - VALGRANA - PRADLEVES	9	6	15
6	SALUZZO - CUNEO	10	10	20
7	MONDOVÌ - CUNEO	11	12	23
8	CUNEO - VALDIERI - ENTRACQUE	7	7	14
9	CUNEO - CHIUSA PESIO	10	9	19
10	CUNEO - BRA - ALBA	7	8	15
11	CUNEO - BERNEZZO	7	7	14
12	CUNEO - ACCEGLIO	7	7	14
13	CUNEO - VINADIO	8	8	16
14	CUNEO - ROASCHIA	6	8	14
15	VILLAFALLETTO - CUNEO	7	6	13
16	DOGLIANI - CARRÙ - CUNEO	11		11
TOTALE		142	129	271

Tutte le verifiche ispettive sono state realizzare nella Provincia di Cuneo e hanno riguardato ispezioni effettuate su fermate intercettate sia nella corsa di andata 142 "da Cuneo" che in quella di ritorno 129 "verso Cuneo".

Per la linea: DOGLIANI - CARRÙ - CUNEO con partenza da Cuneo, causa orari improponibili, è stato possibile programmare la sola corsa di andata "da Cuneo".

> Verifiche effettuate presso fermate site nei: MOVICENTRI	<i>N° Verifiche effettuate Fermate PEA</i>
<i>Movicentro di FOSSANO</i>	2
<i>Movicentro di BRA</i>	2
<i>Movicentro di MONDOVI' p.za Repubblica</i>	2
<u>TOTALE</u>	6

> Verifiche effettuate presso fermate site nelle: AUTO-STAZIONI	<i>N° Verifiche effettuate Fermate PEA</i>
<i>Autostazione di SALUZZO</i>	2
<u>TOTALE</u>	2

> Verifiche effettuate sulle Fermate intercettate in Linea <i>(compresi i capolinea se non movicentro o autostazioni)</i>	<i>N° Verifiche effettuate Fermate PEA</i>
<u>TOTALE</u>	263

Considerato che per "Fermate PEA" sono da intendere, per ogni linea autobus, tutte quelle fermate previste dal programma di esercizio e individuate dai rispettivi orari della linea come località e/o denominazione della fermata (con a fianco riportati gli orari di passaggio dei mezzi).

Le 271 verifiche complessivamente effettuate sulle fermate intercettate sono così ripartite:

<i>Fermate in relazione alle verifiche effettuate</i>	
Numero Fermate ispezionate una unica volta	166
Numero Fermate ispezionate due volte	26
Numero Fermate ispezionate tre volte	2
Numero Fermate ispezionate quattro volte	1
Numero Fermate ispezionate sei volte	1
Numero Fermate ispezionate sette volte	2
Numero Fermate ispezionate ventitre volte	1
<u>Totale</u>	<u>199</u>

Complessivamente sono state monitorate n. 199 fermate, di cui n. 166 una volta sola e n. 33 due o più volte:

<i>RELAZIONE FRA VERIFICHE ISPETTIVE E FERMATE</i>	<i>N° Fermate Verificate</i>		<i>N° Verifiche effettuate</i>
Numero Fermate ispezionate una unica volta	166	>>>	166
Numero Fermate ispezionate due volte	26	>>>	52
Numero Fermate ispezionate tre volte	2	>>>	6
Numero Fermate ispezionate quattro volte	1	>>>	4
Numero Fermate ispezionate sei volte	1	>>>	6
Numero Fermate ispezionate sette volte	2	>>>	14
Numero Fermate ispezionate ventitre volte	1	>>>	23
<u>Totale</u>	<u>199</u>		<u>271</u>

Le n. 26 fermate oggetto di due verifiche ispettive sono state:

<i>Nr.</i>	<i>COMUNE</i>	<i>DENOMINAZIONE FERMATA</i>	<i>SPECIFICA.</i>	<i>N° Ispezioni</i>
1	Acceglio	Acceglio	Capolinea	2
2	Aisone	Aisone	Fermata Unica A/R	2
3	Bene Vagienna	Benevagienna	Fermata Unica A/R	2
4	Bernezzo	Capolinea	Capolinea	2
5	Borgo San Dalmazzo	Largo Argentera	Verso Cuneo	2
6	Boves	Boves	Fermata Unica A/R	2
7	Boves	Fontanelle	Capolinea	2
8	Bra	Ospedale	Capolinea	2

9	Chiusa di Pesio	Chiusa Pesio	Capolinea	2
10	Cuneo	C.so Monviso - liceo	Da Cuneo	2
11	Cuneo	C.so Nizza	Da Cuneo	2
12	Cuneo	Confreria	Da Cuneo	2
13	Cuneo	Madonna dell'Olmo - ENI	Da Cuneo	2
14	Cuneo	Madonna dell'Olmo - ENI	Verso Cuneo	2
15	Dronero	Dronero	Da Cuneo	2
16	Dronero	Dronero	Verso Cuneo	2
17	Entracque	Entracque	Capolinea	2
18	Mondovì	P.za Repubblica	Movicentro	2
19	Mondovì	Stazione F.S.	Fermata Unica A/R	2
20	Pradleves	Pradleves	Capolinea	2
21	Roaschia	Roaschia	Capolinea	2
22	Saluzzo	Autostazione	Autostazione	2
23	Trinità	Trinità	Fermata Unica A/R	2
24	Vignolo	p.za Grande	Fermata Unica A/R	2
25	Villafalletto	Villafalletto	Capolinea	2
26	Vinadio	Vinadio	Capolinea	2
<u>TOTALE ISPEZIONI</u>				52

Le n. 7 fermate oggetto di numero maggiore di due verifiche ispettive sono state:

<u>Nr.</u>	<u>COMUNE</u>	<u>DENOMINAZIONE FERMATA</u>	<u>SPECIFICA.</u>	<u>N° Ispezioni</u>
1	Borgo San Dalmazzo	Largo Argentera	Da Cuneo	3
2	Cuneo	P.za Torino - Lungogesso	Da Cuneo	3
3	Cuneo	Stazione F.S. (DX uscendo dalla stazione)	Capolinea	4
4	Cuneo	P.za Torino - Lungostura	Capolinea + Verso Cuneo	6
5	Cuneo	C.so Nizza (verso p.zza Galimberti)	Capolinea + Da Cuneo	7
6	Cuneo	C.so Nizza (verso da Galimberti)	Capolinea + Verso Cuneo	7
7	Cuneo	Stazione F.S. (SX uscendo dalla stazione)	Capolinea + Verso Cuneo + Da Cuneo	23
<u>TOTALE ISPEZIONI</u>				53

La ragione che ha portato a far sì che alcune fermate siano state ispezionate più volte, da parte di gruppi ispettivi differenti, risiede nel fatto che quasi tutte le linee condividono gli stessi tratti di percorso sulle principali direttrici in entrata/uscita da Cuneo e utilizzano principalmente le medesime fermate all'interno della città di Cuneo.


Si evidenzia il fatto che all'uscita della stazione ferroviaria di CUNEO sono presenti due banchine adibite alla fermata dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale.

In particolare la fermata che si trova a sinistra rispetto all'uscita dalla stazione di Cuneo F.S. (rettangolo azzurro nella fotografia), è stata monitorata svariate volte (sia come capolinea che come fermata di transito in andata e/o in ritorno) in quanto utilizzata dai bus che effettuano il servizio Extraurbano.

Si segnala soprattutto che negli orari scolastici, questa fermata risulta particolarmente congestionata dalla presenza di numerosi BUS che effettuano il carico/scarico degli utenti, creando problematiche alla viabilità locale.

Si evidenzia che nell'area limitrofa alla Stazione ferroviaria è presente il MOVICENTRO di Cuneo, che non risulta utilizzato dalle linee Extraurbane di che trattasi.

Alla destra rispetto all'uscita dalla stazione di Cuneo F.S. (rettangolo azzurro nella fotografia) esiste una fermata tipologicamente identica a quella precedentemente trattata, ma risulta adibita al solo servizio Urbano ed alle linee della Conurbazione di Cuneo.

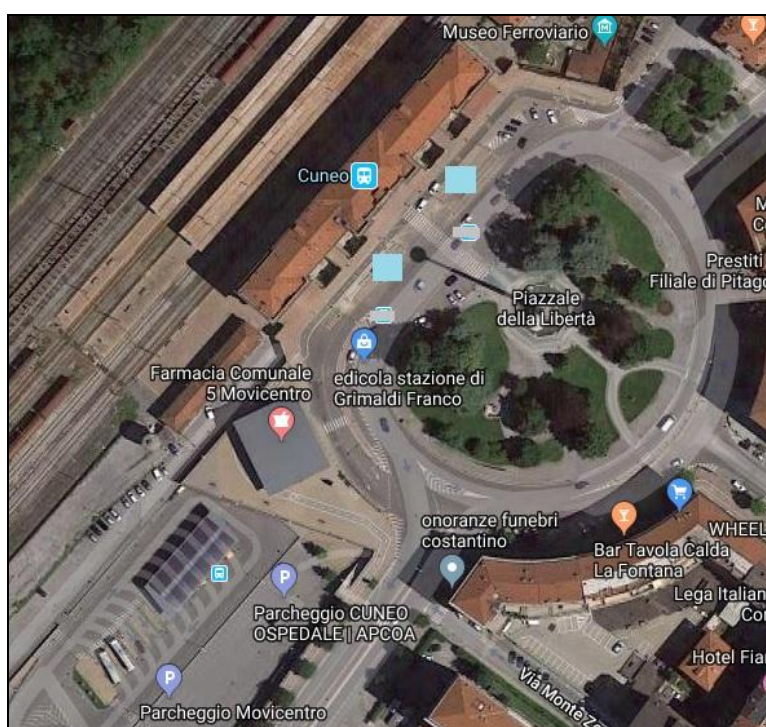

Veduta aerea dell'area antistante la Stazione ferroviaria di CUNEO.

Inoltre la maggior parte delle linee che partono da Cuneo hanno in comune la stessa fermata che risulta capolinea di destinazione "andata da Cuneo" e capolinea di partenza "verso Cuneo".

IL NUMERO DI VERIFICHE ISPETTIVE EFFETTUATE RIPARTITE PER COMUNE

Complessivamente le n. 199 fermate, monitorate almeno una volta, sono state intercettate in n. 54 comuni, tutti facenti parte della provincia di CUNEO.

Nella tabella sottostante, a fianco della denominazione del comune, viene indicato il numero delle fermate ispezionate.

<u>COMUNE</u>	<u>N°</u>	<u>COMUNE</u>	<u>N°</u>	<u>COMUNE</u>	<u>N°</u>
CUNEO	50	BEINETTE	2	TARANTASCA	2
FOSSANO	16	CARRÙ	2	VALGRANA	2
BORGIO SAN DALMAZZO	8	CARTIGNANO	2	ACCEGLIO	1
CENTALLO	6	CASTELLETTO STURA	2	AISONE	1
MONDOVÌ	6	CERVASCA	2	BENE VAGIENNA	1
CARAGLIO	5	COSTIGLIOLE SALUZZO	2	CHIUSA DI PESIO	1
BOVES	4	DEMONTE	2	ENTRACQUE	1
BUSCA	4	GAIOLA	2	PRADLEVES	1
CERVERE	4	MACRA	2	ROASCHIA	1
CHERASCO	4	MAGLIANO ALPI	2	ROCCA DE' BALDI	1
DRONERO	4	MANTA	2	TRINITÀ	1
PEVERAGNO	4	MOIOLA	2	VIGNOLO	1
PIANFEI	4	MONTANERA	2	VILLAFALLETTO	1
ROCCAIONE	4	MONTEROSSO GRANA	2	VINADIO	1
VALDIERI	4	MOROZZO	2		
VERZUOLO	4	NARZOLE	2		
BERNEZZO	3	PRAZZO	2		
BRA	3	SAN DAMIANO MACRA	2		
MARGARITA	3	SANT'ALBANO STURA	2		
SALUZZO	3	STROPPO	2		



Da osservare che nel solo comune di Cuneo sono state visionate 1/4 del totale delle fermate ispezionate in tutta la provincia; la ragione di ciò risiede nel fatto che il territorio di Cuneo è molto esteso e, al di là dell'agglomerato urbano, comprende numerose località e frazioni per le quali transitano e fermano quasi tutte le linee Extraurbane che si estendono a raggiera da Cuneo città.

Di seguito vengono restituiti in forma aggregata per tutte le n. 199 fermate monitorate, i numeri assoluti, i valori percentuali e le rappresentazioni grafiche per ognuna delle nove voci oggetto del monitoraggio.

Le tabelle sono riportate senza commento alcuno, per la trattazione tematica si rimanda alla sezione 5.6 denominata: *Valutazioni in ordine all'accessibilità delle fermate*.



1 Presenza di veicoli in sosta vietata negli spazi di fermata		
Fermate P.E.A.	Totale	Perc.
NO	192	96,5%
SI	7	3,5%
Totale complessivo	199	100,0%

2 Presenza di stalli negli spazi di fermata		
Fermate P.E.A.	Totale	Perc.
NO	182	91,5%
SI	17	8,5%
Totale complessivo	199	100,0%

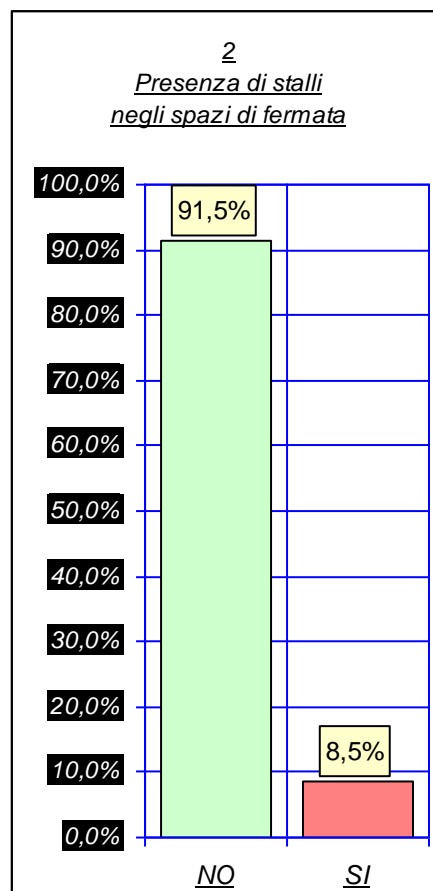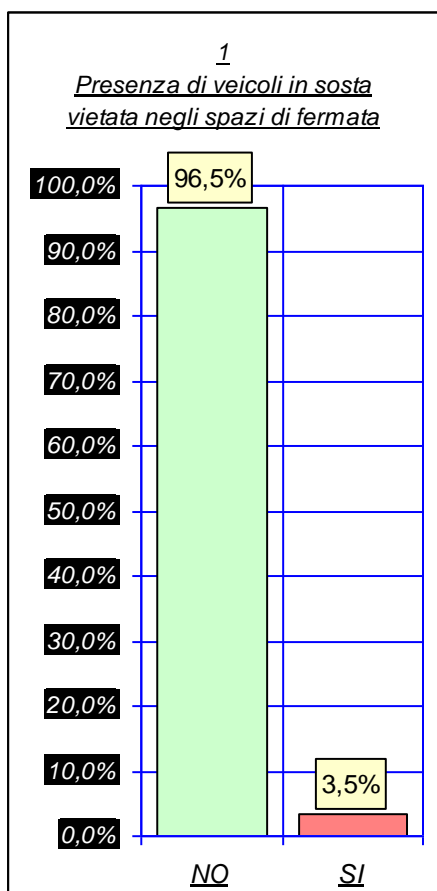


3 Presenza di ostacoli vari negli spazi di fermata		
Fermate P.E.A.	Totale	Perc.
NO	170	85,4%
SI	29	14,6%
Totale complessivo	199	100,0%

4 Presenza di percorso Loges		
Fermate P.E.A.	Totale	Perc.
NO	198	99,5%
SI	1	0,5%
Totale complessivo	199	100,0%

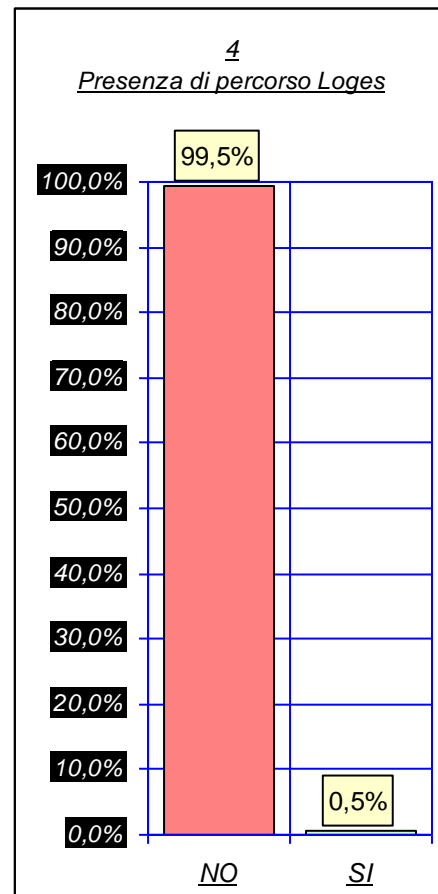
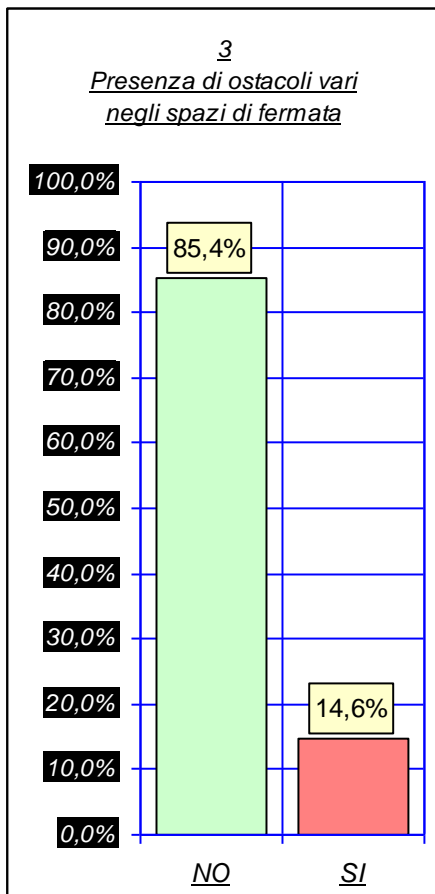


5 Presenza di rampa di accesso in prossimità della fermata		
Fermate P.E.A.	Totale	Perc.
NO	24	12,1%
Non Necessaria	102	51,3%
SI	73	36,7%
Totale complessivo	199	100,0%

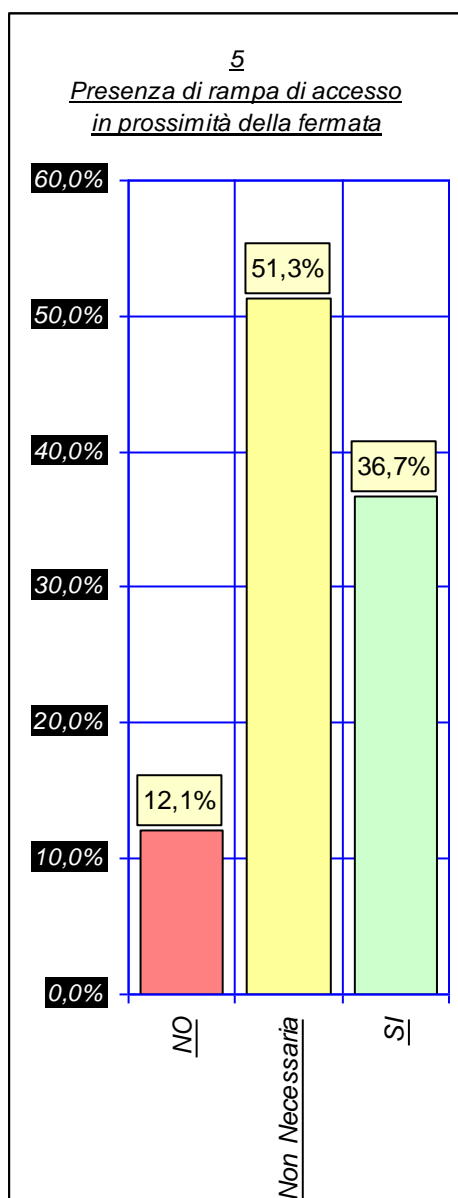



6 Indicazione nome/numero della fermata		
Fermate P.E.A.	Totale	Perc.
NO	116	58,3%
SI	83	41,7%
Totale complessivo	199	100,0%

7 Presenza di indicazione di fermata		
Fermate P.E.A.	Totale	Perc.
NO	13	6,5%
SI	186	93,5%
Totale complessivo	199	100,0%

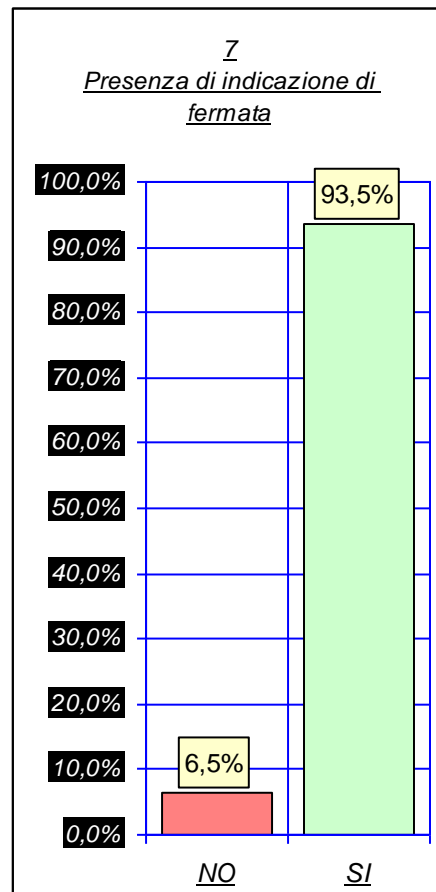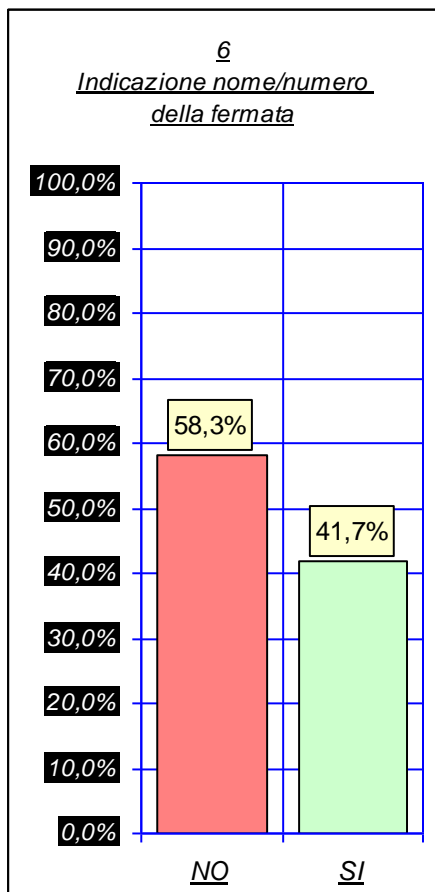

8 Presenza di cartografia della rete dei servizi		
Fermate P.E.A.	Totale	Perc.
NO	188	94,5%
SI	11	5,5%
Totale complessivo	199	100,0%

9 Presenza di locandine orario		
Fermate P.E.A.	Totale	Perc.
NO	151	75,9%
SI	48	24,1%
Totale complessivo	199	100,0%

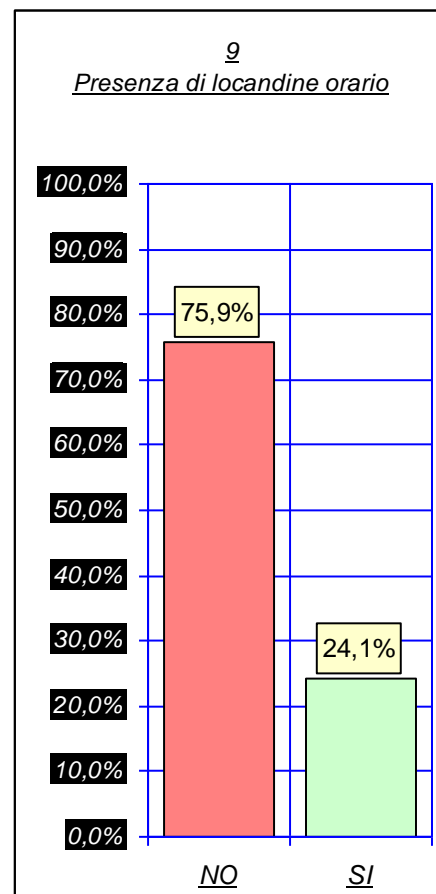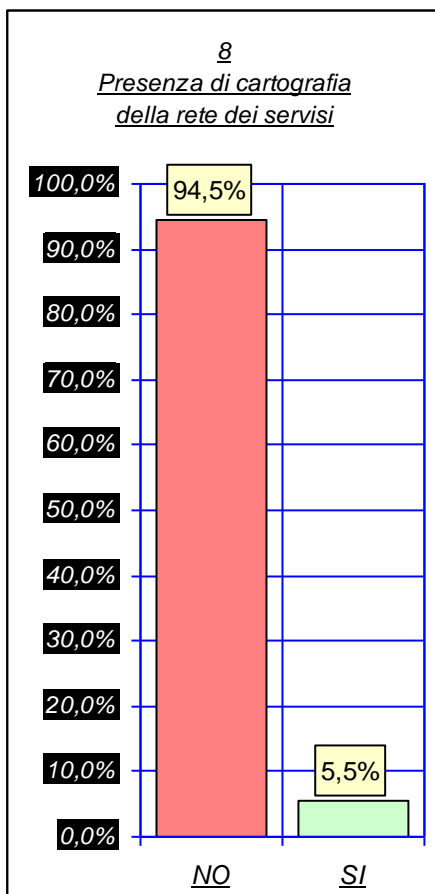

5.3 *Gli esiti dei controlli effettuati sulle fermate per Comune*

In questa sezione vengono trattati gli approfondimenti tematici riguardanti le n. 199 fermate ispezionate, previste nei programmi di esercizio aziendali, suddivise in relazione ai Comuni di appartenenza. Nel dettaglio vengono esaminati i seguenti n. 3 item:

- *Presenza di percorso Loges;*
- *Presenza di stalli adibiti alla sosta di autovetture negli spazi di fermata;*
- *Presenza di rampa di accesso carrozzine in prossimità della fermata.*

ritenuti, rispetto ai n. 9 item complessivamente indagati, quelli più di diretto coinvolgimento dell'Ente Locale.

PRESENZA DI PERCORSO LOGES

In tutto il territorio della Provincia di CUNEO, delle n. 199 fermate esercite dalle aziende appartenenti al Consorzio "GRANDABUS" (intercettate in linea ed oggetto di ispezione), solamente UNA è risultata essere dotata di percorso Loges e precisamente la fermata di C.so Giolitti sita nella città di Cuneo, intercettata percorrendo la linea:

CUNEO - BERNEZZO - VALGRANA – PRADLEVES.

Nella tabella sottostante sono riportati tutti i n. 54 Comuni oggetto di verifica delle fermate, con indicato a fianco:

- *N° fermate non dotate di percorso Loges (NO);*
- *N° fermate dotate di percorso Loges (SI);*
- *N° fermate Totali;*
- *Rapporto percentuale fra: N° fermate dotate di percorso Loges e Totale Fermate.*

<u>COMUNE</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>	<u>Totale</u>	<u>Percentuale</u>
CUNEO	49	1	50	2,000%
FOSSANO	16	-	16	0,000%
BORGO SAN DALMAZZO	8	-	8	0,000%
CENTALLO	6	-	6	0,000%
MONDOVI	6	-	6	0,000%
CARAGLIO	5	-	5	0,000%
BOVES	4	-	4	0,000%
BUSCA	4	-	4	0,000%
CERVERE	4	-	4	0,000%
CHERASCO	4	-	4	0,000%
DRONERO	4	-	4	0,000%
PEVERAGNO	4	-	4	0,000%
PIANFEI	4	-	4	0,000%
ROCCAIONE	4	-	4	0,000%
VALDIERI	4	-	4	0,000%
VERZUOLO	4	-	4	0,000%
BERNEZZO	3	-	3	0,000%
BRA	3	-	3	0,000%
MARGARITA	3	-	3	0,000%
SALUZZO	3	-	3	0,000%
BEINETTE	2	-	2	0,000%
CARRÙ	2	-	2	0,000%
CARTIGNANO	2	-	2	0,000%
CASTELLETTO STURA	2	-	2	0,000%
CERVASCA	2	-	2	0,000%
COSTIGLIOLE SALUZZO	2	-	2	0,000%
DEMONTE	2	-	2	0,000%
GAIOLA	2	-	2	0,000%
MACRA	2	-	2	0,000%
MAGLIANO ALPI	2	-	2	0,000%
MANTA	2	-	2	0,000%
MOIOLA	2	-	2	0,000%
MONTANERA	2	-	2	0,000%
MONTEROSSO GRANA	2	-	2	0,000%
MOROZZO	2	-	2	0,000%
NARZOLE	2	-	2	0,000%
PRAZZO	2	-	2	0,000%
SAN DAMIANO MACRA	2	-	2	0,000%
SANT'ALBANO STURA	2	-	2	0,000%
STROPPO	2	-	2	0,000%
TARANTASCA	2	-	2	0,000%
VALGRANA	2	-	2	0,000%

ACCEGLIO	1	-	1	0,000%
AISONE	1	-	1	0,000%
BENE VAGIENNA	1	-	1	0,000%
CHIUSA DI PESIO	1	-	1	0,000%
ENTRACQUE	1	-	1	0,000%
PRADLEVES	1	-	1	0,000%
ROASCHIA	1	-	1	0,000%
ROCCA DE' BALDI	1	-	1	0,000%
TRINITÀ	1	-	1	0,000%
VIGNOLO	1	-	1	0,000%
VILLAFALLETTO	1	-	1	0,000%
VINADIO	1	-	1	0,000%
<u>TOTALE</u>	<u>198</u>	<u>1</u>	<u>199</u>	<u>0,503 %</u>

PRESENZA DI STALLI NEGLI SPAZI DI FERMATA

Elenco dei n. 12 Comuni presso i quali sono state intercettate le n. 17 fermate, indicate nei P.E.A., in prossimità delle quali si è registrata la presenza di uno stallo.

I Comuni sono elencati in ordine decrescente rispetto al rapporto percentuale fra in numero delle fermate "critiche" nelle quali è stata rilevata la presenza di uno stallo e tutte quelle intercettate nel territorio dello stesso Comune.

Presenza di stalli negli spazi di fermata

<u>COMUNE</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>	<u>Totale</u>	<u>Percentuale</u>
AISONE	-	1	1	100,000%
CERVASCA	-	2	2	100,000%
CARTIGNANO	1	1	2	50,000%
MOIOLA	1	1	2	50,000%
MOROZZO	1	1	2	50,000%
BRA	2	1	3	33,333%
BORG SAN DALMAZZO	6	2	8	25,000%
BUSCA	3	1	4	25,000%
CERVERE	3	1	4	25,000%
CARAGLIO	4	1	5	20,000%
FOSSANO	14	2	16	12,500%
CUNEO	47	3	50	6,000%
<u>TOTALE</u>		<u>17</u>		

Ricordando che il valore medio del rapporto complessivamente si attesta attorno all'8,5% e che in tutti gli altri n. 42 Comuni monitorati (tutti in Provincia di Cuneo) non si sono registrate presenze di stalli, per alcune località il livello di criticità risulta elevato.

PRESENZA DI RAMPA DI ACCESSO IN PROSSIMITA' DELLA FERMATA

Elenco dei 17 Comuni, tutti in provincia di Cuneo, presso i quali sono state intercettate le 24 fermate, indicate nei P.E.A., valutate prive di apposita Rampa di Accesso ritenuta necessaria.

I Comuni sono elencati in ordine decrescente rispetto al rapporto percentuale fra le fermate prive di Rampa di accesso – ritenuta necessaria - e tutte quelle intercettate nello stesso Comune.

Presenza di rampa di accesso (necessaria)

<u>COMUNE</u>	<u>NO</u>	<u>Non Necessaria</u>	<u>SI</u>	<u>Totale</u>	<u>Percentuale</u>
COSTIGLIOLE SALUZZO	2	-	-	2	100,00%
ENTRACQUE	1	-	-	1	100,00%
TRINITÀ	1	-	-	1	100,00%
SALUZZO	2	1	-	3	66,67%
CARTIGNANO	1	1	-	2	50,00%
CERVASCA	1	1	-	2	50,00%
DEMONTE	1	-	1	2	50,00%
MANTA	1	-	1	2	50,00%
PEVERAGNO	2	1	1	4	50,00%
SAN DAMIANO MACRA	1	-	1	2	50,00%
TARANTASCA	1	-	1	2	50,00%
CENTALLO	2	4	-	6	33,33%
BUSCA	1	2	1	4	25,00%
VALDIERI	1	3	-	4	25,00%
VERZUOLO	1	1	2	4	25,00%
FOSSANO	2	9	5	16	12,50%
CUNEO	3	20	27	50	6,00%
<u>TOTALE</u>	<u>24</u>				

Ricordando che in provincia di Cuneo l'incidenza delle fermate, indicate dai P.E.A., dove non è presente la "rampa di acceso" (ritenuta necessaria) si attesta al 12,1%, risulta evidente il livello di criticità di alcune località che riportano valori superiori alla media.


5.4 *Il confronto tra le linee monitorate*

La presente analisi viene effettuata mettendo a confronto tra di loro le n. 16 linee dei servizi automobilistici pubblici extra-urbani aventi per Origine/Destinazione la città di Cuneo prendendo in considerazione tutti i n. 271 controlli effettuati sulle fermate previste dai P.E.A. ispezionate percorrendo le succitate linee.

Le linee vengono messe a confronto fra di loro su ognuno dei n. 9 indicatori oggetto di verifica, monitorati nelle varie fermate dagli ispettori.

In questo caso, per poter ottenere una equa comparazione fra linee sono stati necessariamente presi in considerazione tutti i controlli effettuati alle singole fermate, anche quelli effettuati più di una volta sulla medesima fermata ma appartenenti a linee differenti.


Numero dei monitoraggi effettuati su fermate P.E.A. per Linea (Andata + Ritorno)

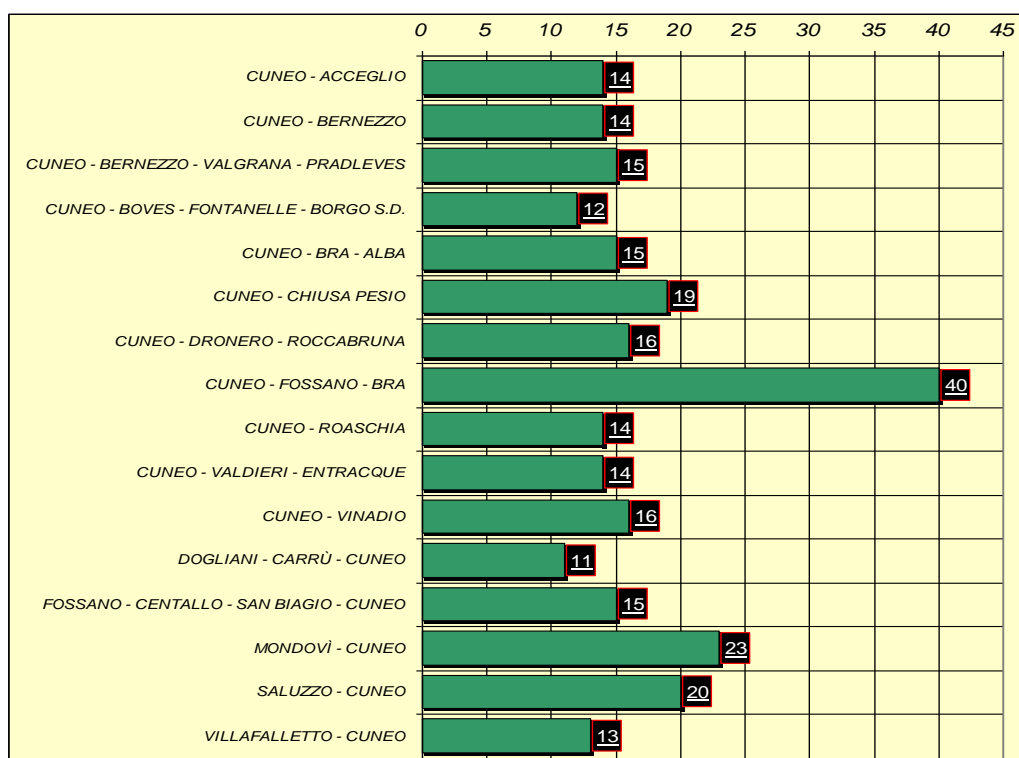

1 - PRESENZA DI VEICOLI IN SOSTA VIETATA NEGLI SPAZI DI FERMATA

Delle n. 16 linee extra urbane controllate, n. 8 di queste presentavano, nelle giornate oggetto delle attività ispettive, veicoli in sosta vietata negli spazi dedicati alle fermate. La linea: CUNEO - CHIUSA PESIO risulta con la percentuale più elevata (il 10,5%) dei casi riscontrati di presenza di veicoli in sosta vietata negli spazi dedicati alle fermate.


LINEA MONITORATA	SI	NO	Totale	% SI
CUNEO - ACCEGLIO	1	13	14	7,1%
CUNEO - BERNEZZO	1	13	14	7,1%
CUNEO - BERNEZZO - VALGRANA - PRADLEVES	-	15	15	0,0%
CUNEO - BOVES - FONTANELLE - BORGO S.D.	-	12	12	0,0%
CUNEO - BRA - ALBA	-	15	15	0,0%
CUNEO - CHIUSA PESIO	2	17	19	10,5%
CUNEO - DRONERO - ROCCABRUNA	1	15	16	6,3%
CUNEO - FOSSANO - BRA	2	38	40	5,0%
CUNEO - ROASCHIA	-	14	14	0,0%
CUNEO - VALDIERI - ENTRACQUE	1	13	14	7,1%
CUNEO - VINADIO	-	16	16	0,0%
DOGLIANI - CARRÙ - CUNEO	-	11	11	0,0%
FOSSANO - CENTALLO - SAN BIAGIO - CUNEO	1	14	15	6,7%
MONDOVÌ - CUNEO	2	21	23	8,7%
SALUZZO - CUNEO	-	20	20	0,0%
VILLAFALLETTO - CUNEO	-	13	13	0,0%
Totale complessivo	11	260	271	4,1%

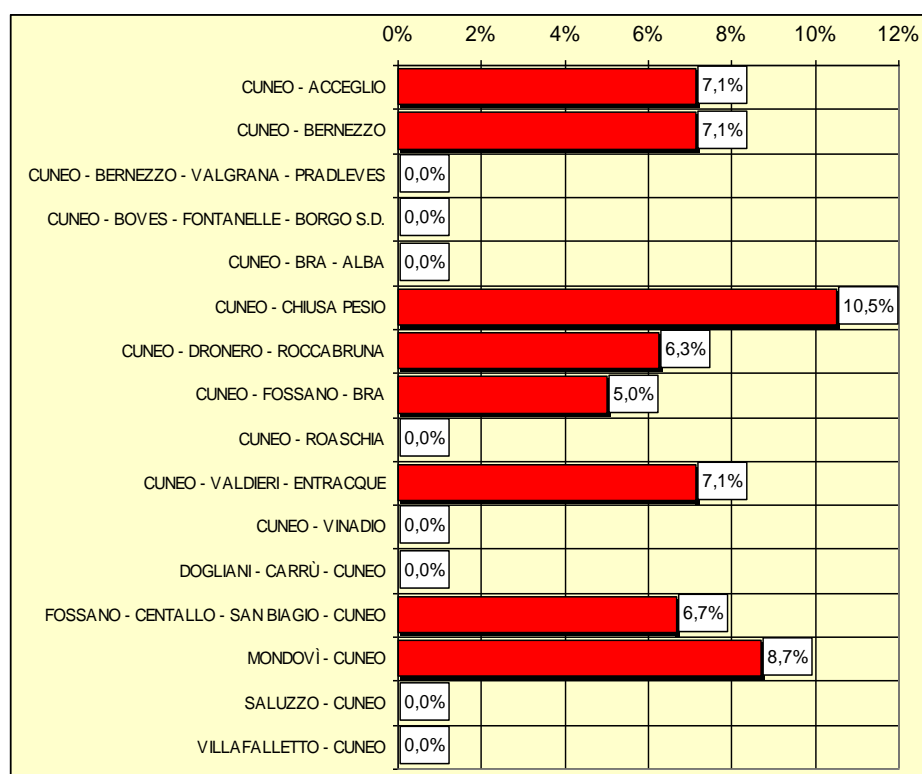

2 - PRESENZA DI STALLI NEGLI SPAZI DI FERMATA

Delle n. 16 linee extraurbane controllate n. 11 di queste presentano stalli per autoveicoli negli spazi dedicati alle fermate. La linea: CUNEO - VINADIO, risulta con la percentuale più elevata (il 25%) dei casi riscontrati di presenza di stalli per autoveicoli negli spazi dedicati alle fermate.


LINEA MONITORATA	SI	NO	Totale	% SI
CUNEO - ACCEGLIO	1	13	14	7,1%
CUNEO - BERNEZZO	3	11	14	21,4%
CUNEO - BERNEZZO - VALGRANA - PRADLEVES	1	14	15	6,7%
CUNEO - BOVES - FONTANELLE - BORGO S.D.	-	12	12	0,0%
CUNEO - BRA - ALBA	-	15	15	0,0%
CUNEO - CHIUSA PESIO	1	18	19	5,3%
CUNEO - DRONERO - ROCCABRUNA	1	15	16	6,3%
CUNEO - FOSSANO - BRA	5	35	40	12,5%
CUNEO - ROASCHIA	2	12	14	14,3%
CUNEO - VALDIERI - ENTRACQUE	1	13	14	7,1%
CUNEO - VINADIO	4	12	16	25,0%
DOGLIANI - CARRÙ - CUNEO	1	10	11	9,1%
FOSSANO - CENTALLO - SAN BIAGIO - CUNEO	-	15	15	0,0%
MONDOVÌ - CUNEO	-	23	23	0,0%
SALUZZO - CUNEO	1	19	20	5,0%
VILLAFALLETTO - CUNEO	-	13	13	0,0%
Totale complessivo	21	250	271	7,7%

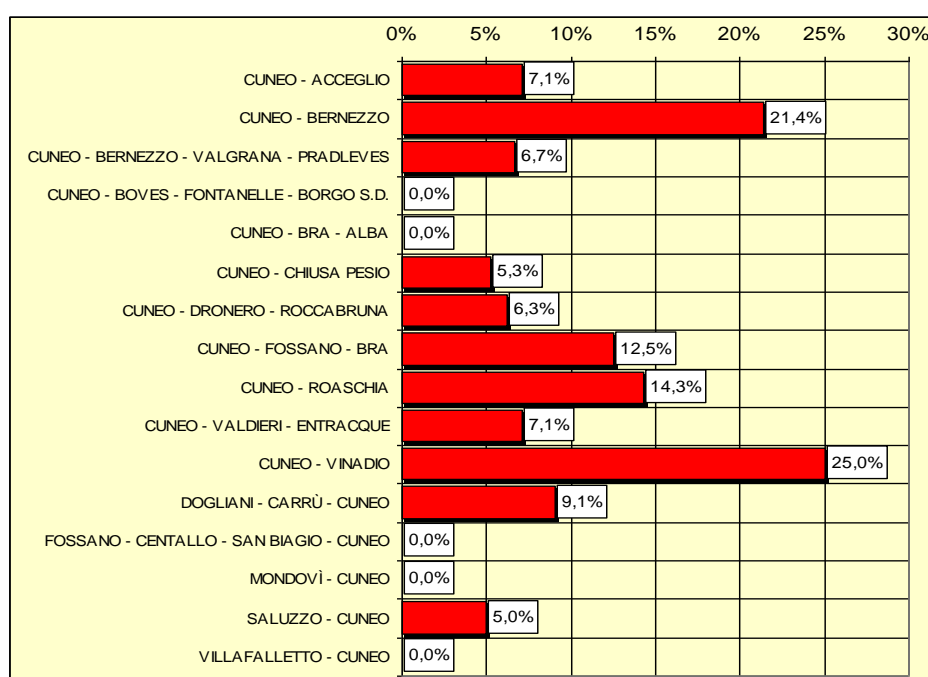

3 - PRESENZA DI OSTACOLI VARI NEGLI SPAZI DI FERMATA

Delle n. 16 linee extraurbane controllate tutte le n. 16 fermate presentano ostacoli vari negli spazi dedicati alle fermate stesse. La linea: CUNEO - ROASCHIA, risulta con la percentuale più elevata (il 50%) dei casi riscontrati di presenza di ostacoli vari negli spazi dedicati alle fermate.


LINEA MONITORATA	SI	NO	Totale	% SI
CUNEO - ACCEGLIO	3	11	14	21,4%
CUNEO - BERNEZZO	4	10	14	28,6%
CUNEO - BERNEZZO - VALGRANA - PRADLEVES	5	10	15	33,3%
CUNEO - BOVES - FONTANELLE - BORGO S.D.	2	10	12	16,7%
CUNEO - BRA - ALBA	4	11	15	26,7%
CUNEO - CHIUSA PESIO	3	16	19	15,8%
CUNEO - DRONERO - ROCCABRUNA	2	14	16	12,5%
CUNEO - FOSSANO - BRA	9	31	40	22,5%
CUNEO - ROASCHIA	5	9	14	35,7%
CUNEO - VALDIERI - ENTRACQUE	2	12	14	14,3%
CUNEO - VINADIO	2	14	16	12,5%
DOGLIANI - CARRÙ - CUNEO	2	9	11	18,2%
FOSSANO - CENTALLO - SAN BIAGIO - CUNEO	5	10	15	33,3%
MONDOVÌ - CUNEO	6	17	23	26,1%
SALUZZO - CUNEO	2	18	20	10,0%
VILLAFALLETTO - CUNEO	2	11	13	15,4%
Totale complessivo	58	213	271	21,4%

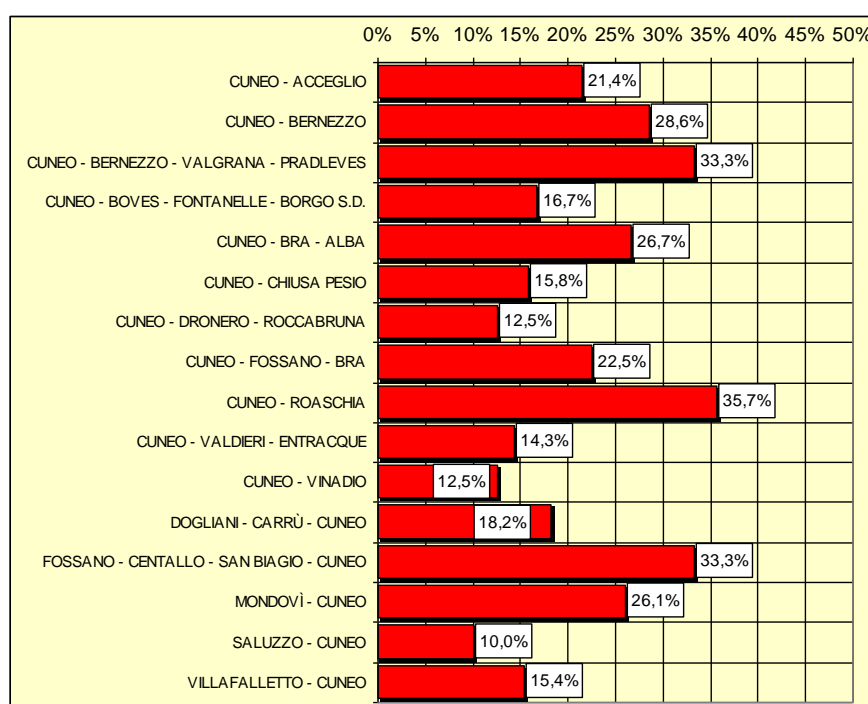

4 - PRESENZA DI PERCORSO LOGES

Delle n. 16 linee extraurbane controllate, risultano totalmente prive del percorso Loges le seguenti n. 15 linee: Cuneo - Acceglio, Cuneo - Bernezzo, Cuneo - Boves - Fontanelle - Borgo S. Dalmazzo, Cuneo - Bra - Alba, Cuneo - Chiusa Pesio, Cuneo - Dronero - Roccabruna, Cuneo - Fossano - Bra, Cuneo - Roaschia, Cuneo - Valdieri - Entracque, Cuneo - Vinadio, Dogliani - Carrù - Cuneo, Fossano - Centallo - S. Biagio - Cuneo, Mondovì - Cuneo, Saluzzo - Cuneo, Villafalletto - Cuneo.


LINEA MONITORATA	SI	NO	Totale	% SI
CUNEO - ACCEGLIO	-	14	14	0,0%
CUNEO - BERNEZZO	-	14	14	0,0%
CUNEO - BERNEZZO - VALGRANA - PRADLEVES	1	14	15	6,7%
CUNEO - BOVES - FONTANELLE - BORGO S.D.	-	12	12	0,0%
CUNEO - BRA - ALBA	-	15	15	0,0%
CUNEO - CHIUSA PESIO	-	19	19	0,0%
CUNEO - DRONERO - ROCCABRUNA	-	16	16	0,0%
CUNEO - FOSSANO - BRA	-	40	40	0,0%
CUNEO - ROASCHIA	-	14	14	0,0%
CUNEO - VALDIERI - ENTRACQUE	-	14	14	0,0%
CUNEO - VINADIO	-	16	16	0,0%
DOGLIANI - CARRÙ - CUNEO	-	11	11	0,0%
FOSSANO - CENTALLO - SAN BIAGIO - CUNEO	-	15	15	0,0%
MONDOVÌ - CUNEO	-	23	23	0,0%
SALUZZO - CUNEO	-	20	20	0,0%
VILLAFALLETTO - CUNEO	-	13	13	0,0%
Totale complessivo	1	270	271	0,4%

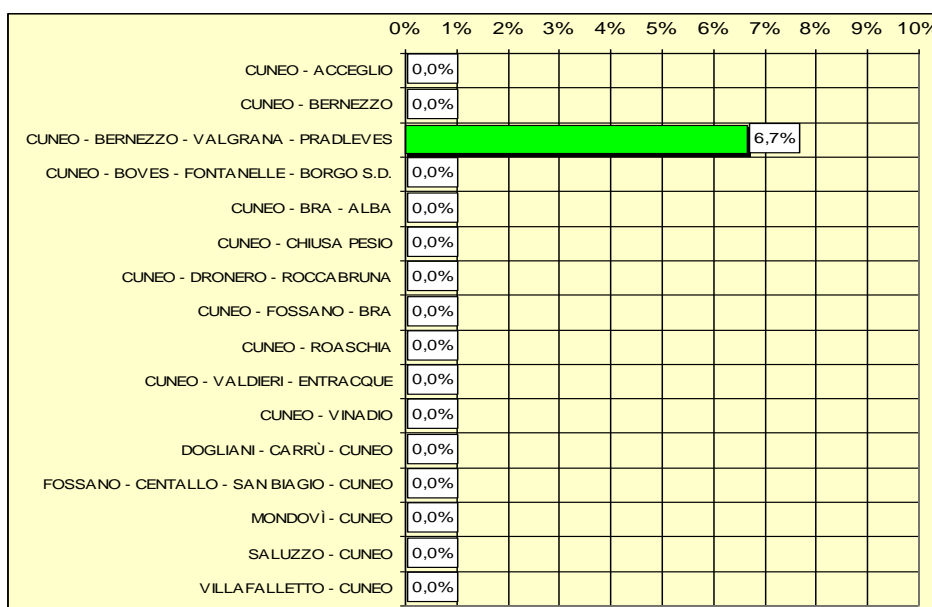

5 - PRESENZA DI RAMPA DI ACCESSO IN PROSSIMITA' DELLA FERMATA

Tutte le n. 16 linee extraurbane controllate non presentano in alcune fermate la rampa per l'accesso alle carrozzine. La linea: Saluzzo - Cuneo, risulta quella con la percentuale più elevata (il 45,0%) dei casi riscontrati di mancanza di rampa di accesso alle fermate controllate.


LINEA MONITORATA	SI	Non Nec.	NO	Totale	% SI	% n.n.	% NO
CUNEO - ACEGLIO	2	10	2	14	14,3%	71,4%	14,3%
CUNEO - BERNEZZO	6	5	3	14	42,9%	35,7%	21,4%
CUNEO - BERNEZZO - VALGRANA - PRADLEVES	8	5	2	15	53,3%	33,3%	13,3%
CUNEO - BOVES - FONTANELLE - BORGO S.D.	4	6	2	12	33,3%	50,0%	16,7%
CUNEO - BRA - ALBA	6	5	4	15	40,0%	33,3%	26,7%
CUNEO - CHIUSA PESIO	8	7	4	19	42,1%	36,8%	21,1%
CUNEO - DRONERO - ROCCABRUNA	7	7	2	16	43,8%	43,8%	12,5%
CUNEO - FOSSANO - BRA	16	20	4	40	40,0%	50,0%	10,0%
CUNEO - ROASCHIA	6	6	2	14	42,9%	42,9%	14,3%
CUNEO - VALDIERI - ENTRACQUE	4	5	5	14	28,6%	35,7%	35,7%
CUNEO - VINADIO	7	7	2	16	43,8%	43,8%	12,5%
DOGLIANI - CARRÙ - CUNEO	3	6	2	11	27,3%	54,5%	18,2%
FOSSANO - CENTALLO - SAN BIAGIO - CUNEO	6	5	4	15	40,0%	33,3%	26,7%
MONDOVÌ - CUNEO	7	14	2	23	30,4%	60,9%	8,7%
SALUZZO - CUNEO	6	5	9	20	30,0%	25,0%	45,0%
VILLAFALLETTO - CUNEO	8	3	2	13	61,5%	23,1%	15,4%
Totale complessivo	104	116	51	271	38,4%	42,8%	18,8%

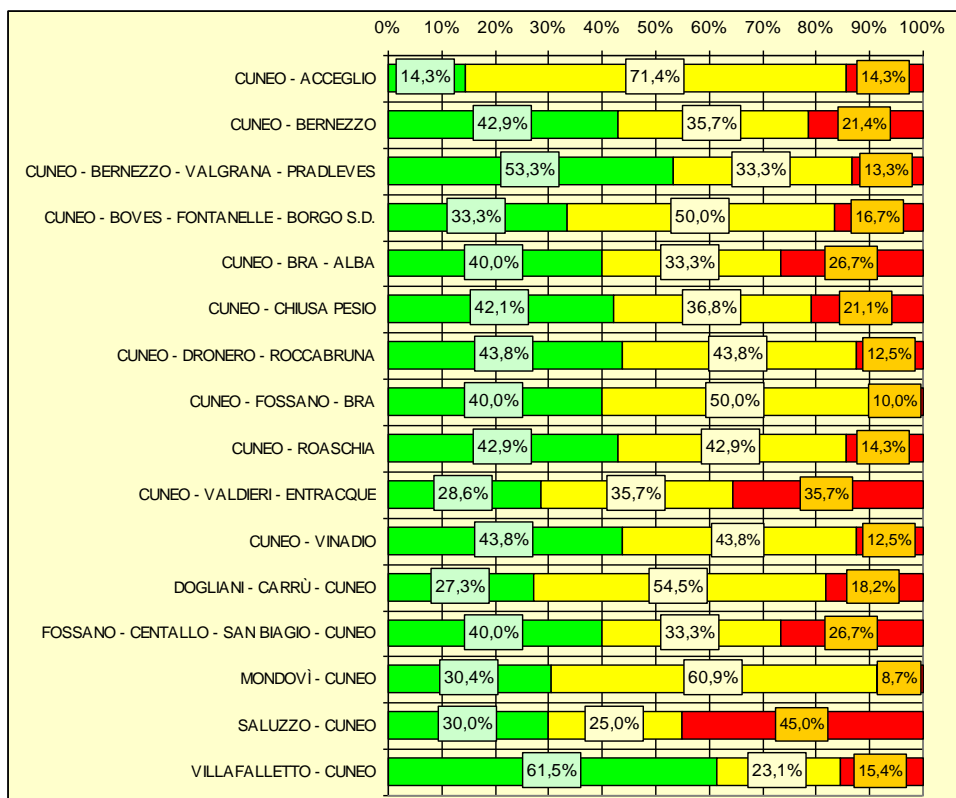

6 - PRESENZA DI NOME O NUMERO INDICANTE LA FERMATA

Tutte le n. 16 linee extraurbane controllate non presentano in alcune fermate la presenza dell'indicazione del nome/numero indicante la fermata stessa. La linea: Villafalletto - Cuneo, risulta quella con la percentuale più elevata (l'84,6%) dei casi riscontrati di mancanza del nome/numero indicante la fermata.


LINEA MONITORATA	SI	NO	Totale	% SI	% NO
CUNEO - ACCEGLIO	4	10	14	28,6%	71,4%
CUNEO - BERNEZZO	12	2	14	85,7%	14,3%
CUNEO - BERNEZZO - VALGRANA - PRADLEVES	8	7	15	53,3%	46,7%
CUNEO - BOVES - FONTANELLE - BORGO S.D.	7	5	12	58,3%	41,7%
CUNEO - BRA - ALBA	6	9	15	40,0%	60,0%
CUNEO - CHIUSA PESIO	5	14	19	26,3%	73,7%
CUNEO - DRONERO - ROCCABRUNA	6	10	16	37,5%	62,5%
CUNEO - FOSSANO - BRA	11	29	40	27,5%	72,5%
CUNEO - ROASCHIA	6	8	14	42,9%	57,1%
CUNEO - VALDIERI - ENTRACQUE	9	5	14	64,3%	35,7%
CUNEO - VINADIO	8	8	16	50,0%	50,0%
DOGLIANI - CARRÙ - CUNEO	4	7	11	36,4%	63,6%
FOSSANO - CENTALLO - SAN BIAGIO - CUNEO	4	11	15	26,7%	73,3%
MONDOVÌ - CUNEO	9	14	23	39,1%	60,9%
SALUZZO - CUNEO	13	7	20	65,0%	35,0%
VILLAFALLETTO - CUNEO	2	11	13	15,4%	84,6%
Totale complessivo	114	157	271	42,1%	57,9%

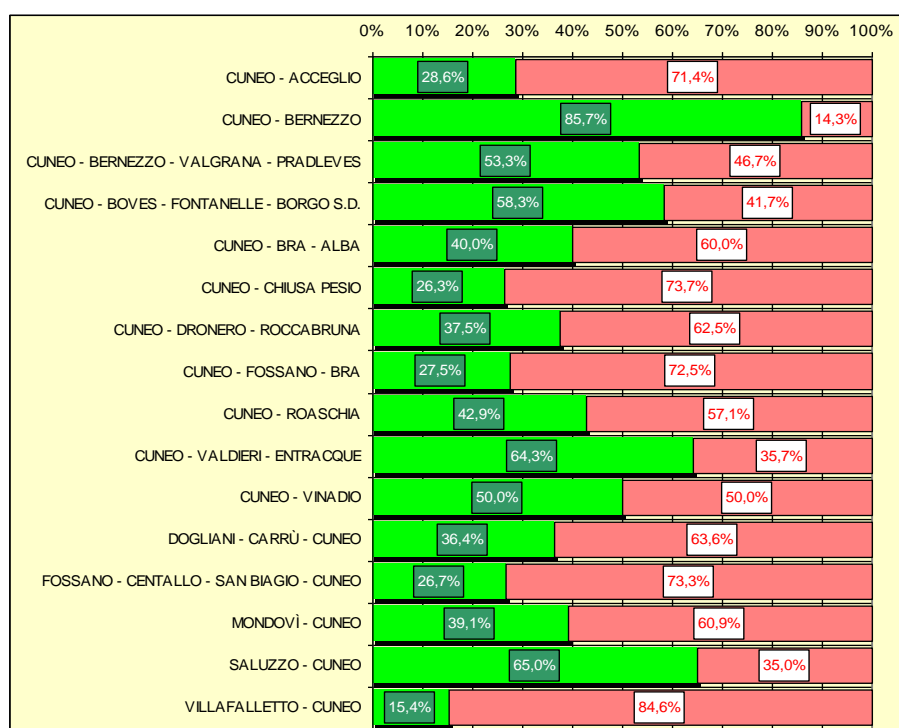

7 - PRESENZA DI INDICAZIONE DI FERMATA

Delle n. 16 linee extraurbane controllate n. 5 di queste non hanno in tutte le fermate la presenza dell'indicazione della fermata (palina). La linea: Cuneo - Fossano - Bra, risulta quella con la percentuale più elevata (il 20,0%) dei casi riscontrati di mancanza dell'indicazione della fermata.


LINEA MONITORATA	SI	NO	Totale	% SI	% NO
CUNEO - ACCEGLIO	12	2	14	85,7%	14,3%
CUNEO - BERNEZZO	14	-	14	100,0%	0,0%
CUNEO - BERNEZZO - VALGRANA - PRADLEVES	15	-	15	100,0%	0,0%
CUNEO - BOVES - FONTANELLE - BORGO S.D.	12	-	12	100,0%	0,0%
CUNEO - BRA - ALBA	14	1	15	93,3%	6,7%
CUNEO - CHIUSA PESIO	19	-	19	100,0%	0,0%
CUNEO - DRONERO - ROCCABRUNA	16	-	16	100,0%	0,0%
CUNEO - FOSSANO - BRA	32	8	40	80,0%	20,0%
CUNEO - ROASCHIA	14	-	14	100,0%	0,0%
CUNEO - VALDIERI - ENTRACQUE	14	-	14	100,0%	0,0%
CUNEO - VINADIO	13	3	16	81,3%	18,8%
DOGLIANI - CARRÙ - CUNEO	11	-	11	100,0%	0,0%
FOSSANO - CENTALLO - SAN BIAGIO - CUNEO	15	-	15	100,0%	0,0%
MONDOVÌ - CUNEO	21	2	23	91,3%	8,7%
SALUZZO - CUNEO	20	-	20	100,0%	0,0%
VILLAFALLETTO - CUNEO	13	-	13	100,0%	0,0%
Totale complessivo	255	16	271	94,1%	5,9%

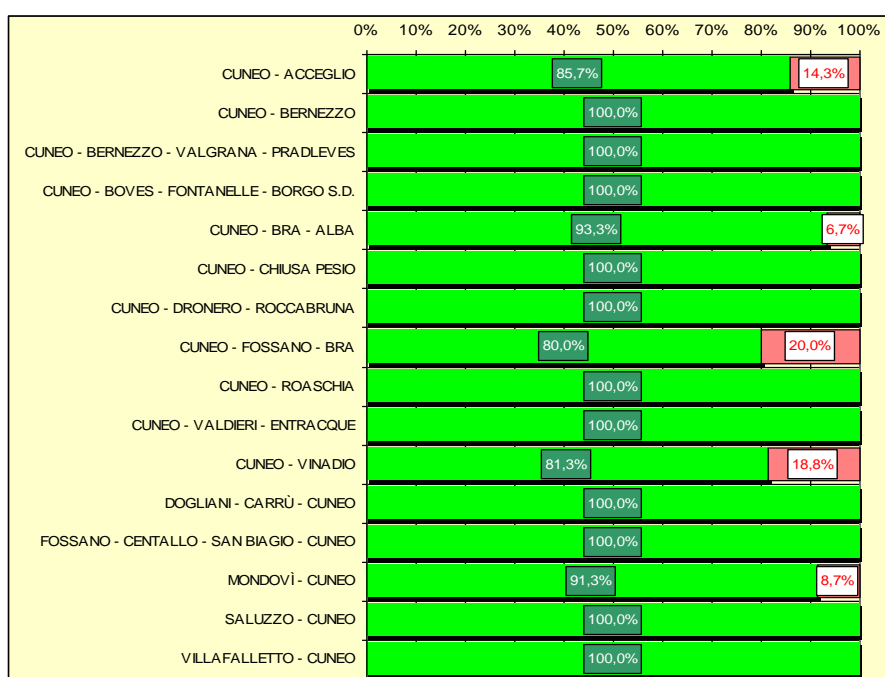

8 - PRESENZA DI CARTOGRAFIA DELLA RETE DEI SERVIZI

Delle n. 16 linee extraurbane controllate le seguenti n. 8 linee: Cuneo - Boves - Fontanelle - Borgo S. Dalmazzo, Cuneo - Bra - Alba, Cuneo - Dronero - Roccabruna, Cuneo - Fossano - Bra, Cuneo - Roaschia, Cuneo - Valdichieri - Entracque, Cuneo - Vinadio, Mondovì - Cuneo, risultano totalmente prive della presenza della cartografia della rete dei servizi alla fermata.


LINEA MONITORATA	SI	NO	Totale	% SI	% NO
CUNEO - ACCEGLIO	2	12	14	14,3%	85,7%
CUNEO - BERNEZZO	3	11	14	21,4%	78,6%
CUNEO - BERNEZZO - VALGRANA - PRADLEVES	2	13	15	13,3%	86,7%
CUNEO - BOVES - FONTANELLE - BORGO S.D.	-	12	12	0,0%	100,0%
CUNEO - BRA - ALBA	-	15	15	0,0%	100,0%
CUNEO - CHIUSA PESIO	2	17	19	10,5%	89,5%
CUNEO - DRONERO - ROCCABRUNA	-	16	16	0,0%	100,0%
CUNEO - FOSSANO - BRA	-	40	40	0,0%	100,0%
CUNEO - ROASCHIA	-	14	14	0,0%	100,0%
CUNEO - VALDIERI - ENTRACQUE	-	14	14	0,0%	100,0%
CUNEO - VINADIO	-	16	16	0,0%	100,0%
DOGLIANI - CARRÙ - CUNEO	2	9	11	18,2%	81,8%
FOSSANO - CENTALLO - SAN BIAGIO - CUNEO	1	14	15	6,7%	93,3%
MONDOVÌ - CUNEO	-	23	23	0,0%	100,0%
SALUZZO - CUNEO	1	19	20	5,0%	95,0%
VILLAFALLETTO - CUNEO	2	11	13	15,4%	84,6%
Totale complessivo	15	256	271	5,5%	94,5%

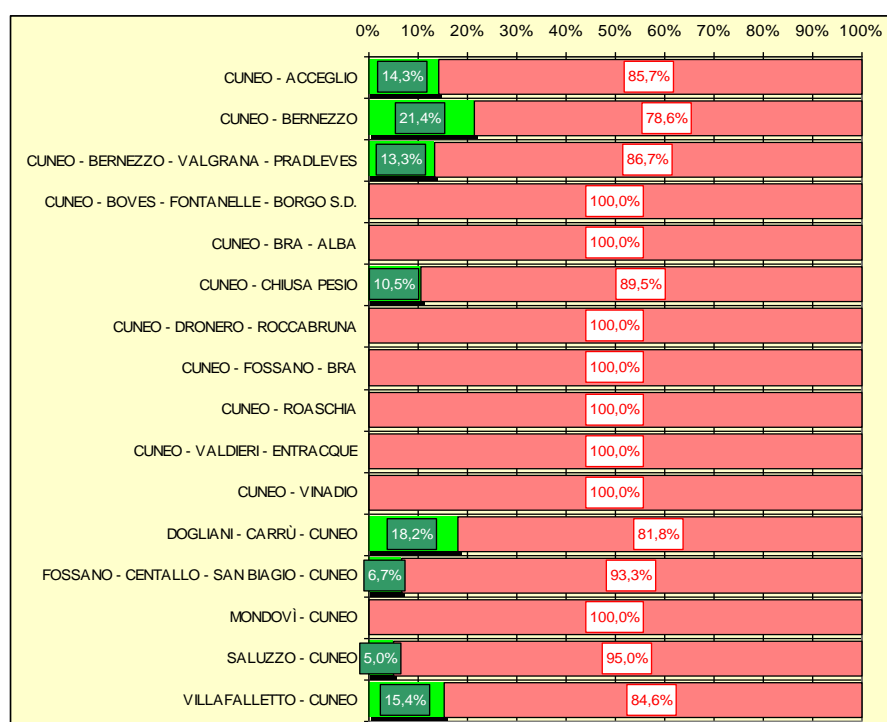

9 - PRESENZA DI LOCANDINE RECANTI L'ORARIO DELLA LINEA

Delle n. 16 linee extraurbane controllate solo n. 1 di queste ha, in tutte le fermate controllate, le locandine recanti l'orario della linea. La linea: Cuneo - Boves - Fontanelle - Borgo S. Dalmazzo, risulta quella con la percentuale più elevata (il 100,0%) dei casi riscontrati di assenza alle fermate della presenza di locandine.

LINEA MONITORATA	SI	NO	Totale	% SI	% NO
CUNEO - ACCEGLIO	2	12	14	14,3%	85,7%
CUNEO - BERNEZZO	4	10	14	28,6%	71,4%
CUNEO - BERNEZZO - VALGRANA - PRADLEVES	3	12	15	20,0%	80,0%
CUNEO - BOVES - FONTANELLE - BORGO S.D.	-	12	12	0,0%	100,0%
CUNEO - BRA - ALBA	1	14	15	6,7%	93,3%
CUNEO - CHIUSA PESIO	9	10	19	47,4%	52,6%
CUNEO - DRONERO - ROCCABRUNA	1	15	16	6,3%	93,8%
CUNEO - FOSSANO - BRA	4	36	40	10,0%	90,0%
CUNEO - ROASCHIA	1	13	14	7,1%	92,9%
CUNEO - VALDIERI - ENTRACQUE	2	12	14	14,3%	85,7%
CUNEO - VINADIO	11	5	16	68,8%	31,3%
DOGLIANI - CARRÙ - CUNEO	8	3	11	72,7%	27,3%
FOSSANO - CENTALLO - SAN BIAGIO - CUNEO	5	10	15	33,3%	66,7%
MONDOVÌ - CUNEO	1	22	23	4,3%	95,7%
SALUZZO - CUNEO	7	13	20	35,0%	65,0%
VILLAFALLETTO - CUNEO	5	8	13	38,5%	61,5%
Totale complessivo	64	207	271	23,6%	76,4%

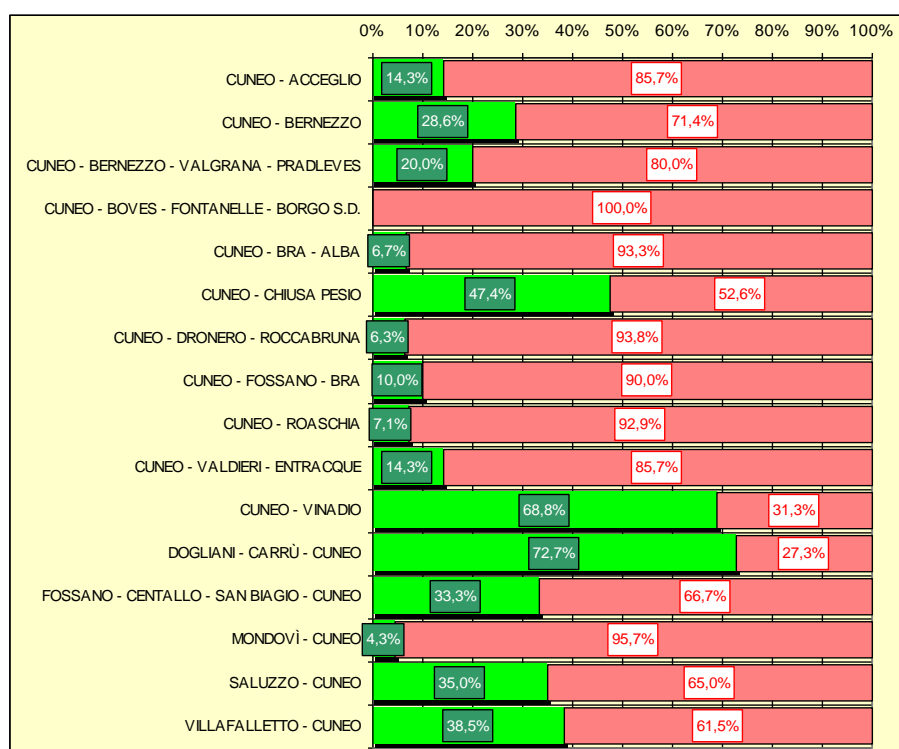

5.5 Il confronto tra le Aziende

Nella presente sezione tematica vengono messe in correlazione le n. 5 Aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico extraurbani aventi origine/destinazione il Comune di Cuneo rispetto agli item indagati appartenenti alla famiglia "INFORMAZIONI" di cui alla "Scheda di rilevazione - Sezione 2".

Dei n. 9 fattori complessivamente indagati, solo n. 4 di questi risultano infatti oggettivamente di stretta competenza delle Aziende esercenti.

La comparazione è stata quindi effettuata sui seguenti indicatori:

- *Presenza di Nome o Numero indicante la fermata;*
- *Presenza di Indicazione fermata;*
- *Presenza di Cartografia della rete dei servizi;*
- *Presenza di Locandine recanti l'orario delle linee.*

L'obiettivo non è affatto quello di stilare una classifica di merito tra le Aziende (la limitatezza del numero delle linee indagate sicuramente non lo permetterebbe), ma è quello di riscontrare delle tendenze di attenzione sui succitati aspetti connessi alla fruibilità delle fermate ed alla qualità dei servizi offerti all'utenza.

Prima di procedere nell'esposizione comparativa, intendiamo *in primis* segnalare che sulla base delle informazioni assunte nel corso dell'attività ispettiva, nessuna fermata è risultata dotata di "*Segnalazioni visive ed annunci vocali di mezzo aziendale in arrivo*".

Così come risultano altrettanto assenti quelle tecnologie atte ad individuare la fermata di riferimento, gli orari dei vari passaggi dei mezzi e gli stessi autobus appartenenti alla linea interessata, strumenti sempre più indispensabili per migliorare la mobilità delle persone disabili ed in particolare di quelle aventi disabilità sensoriale (non vedenti/ipovedenti).


Fatte queste necessarie premesse, a seguire, si riportano i risultati dell'attività effettuata.

Sono stati presi in considerazione tutti i controlli effettuati nelle sole Fermate P.E.A. (n. 271) e, per poter ottenere una equa comparazione, sono state considerate tutte le ispezioni anche quando effettuate più di una volta, ciò in quanto la fermata apparteneva a linee differenti.

NUMERO MONITORAGGI EFFETTUATI PER AZIENDA

Delle n. 271 fermate complessivamente controllate, il 20,3% corrisponde a fermate facenti parte delle linee esercite dalla AUTOLINEE GUNETTO, il 26,9% di quelle della BUS COMPANY, il 36,9% di quelle della NUOVA BENESE, l' 8,8% di quelle esercite dalla SAV ed il 7,1% di quelle della VALLE PESIO.

LINEA MONITORATA	AUTOLINEE GUNETTO	BUS COMPANY	NUOVA BENESE	SAV	VALLE PESIO	Totale
CUNEO - ACCEGLIO	-	-	14	-	-	14
CUNEO - BERNEZZO	-	-	14	-	-	14
CUNEO - BERNEZZO - VALGRANA - PRADLEVES	-	-	15	-	-	15
CUNEO - BOVES - FONTANELLE - BORGO S.D.	-	-	12	-	-	12
CUNEO - BRA - ALBA	-	-	15	-	-	15
CUNEO - CHIUSA PESIO	-	-	-	-	19	19
CUNEO - DRONERO - ROCCABRUNA	-	-	16	-	-	16
CUNEO - FOSSANO - BRA	40	-	-	-	-	40
CUNEO - ROASCHIA	-	14	-	-	-	14
CUNEO - VALDIERI - ENTRACQUE	-	-	14	-	-	14
CUNEO - VINADIO	-	16	-	-	-	16
DOGLIANI - CARRÙ - CUNEO	-	-	-	11	-	11
FOSSANO - CENTALLO - SAN BIAGIO - CUNEO	15	-	-	-	-	15
MONDOVÌ - CUNEO	-	23	-	-	-	23
SALUZZO - CUNEO	-	20	-	-	-	20
VILLAFALLETTO - CUNEO	-	-	-	13	-	13
Totale	55	73	100	24	19	271

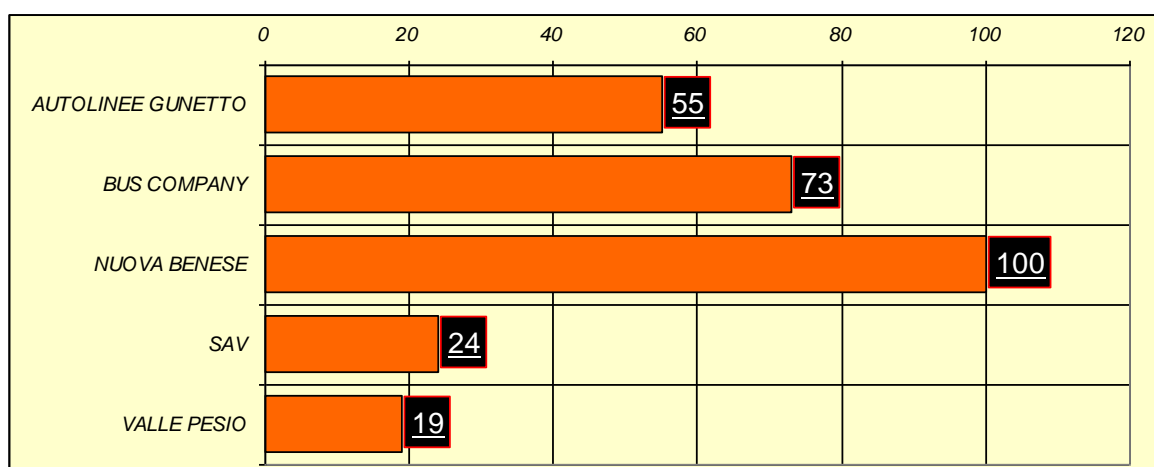


PRESENZA DI NOME O NUMERO INDICANTE LA FERMATA

Solo sulle linee esercite dalla NUOVA BENESE la presenza del nome o il numero indicante la fermata si attesta ad una percentuale superiore al 50%, e, per la precisione, all' 52,0%.

In tutte le altre situazioni la mancanza di tale informazione risulta, in percentuale, un dato assai significativo.


AZIENDA	Indicatore nome/numero della fermata			
	SI	NO	Totale	% SI
AUTOLINEE GUNETTO	15	40	55	27,3%
BUS COMPANY	36	37	73	49,3%
NUOVA BENESE	52	48	100	52,0%
SAV	6	18	24	25,0%
VALLE PESIO	5	14	19	26,3%
Totale complessivo	114	157	271	42,1%

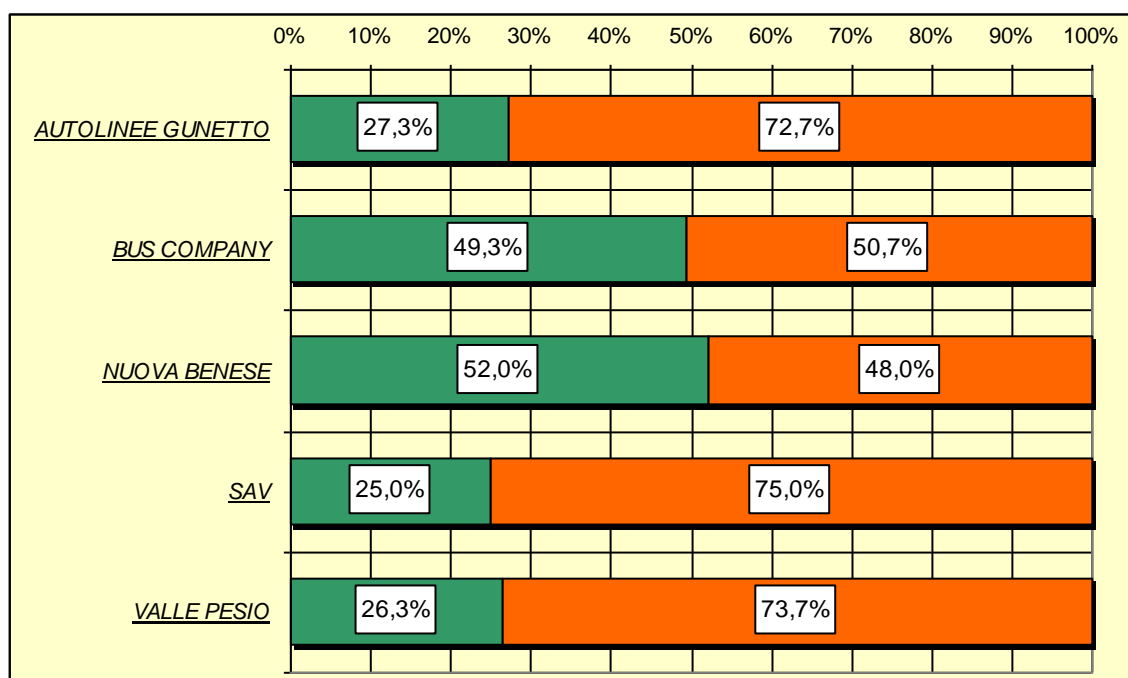

PRESENZA DI INDICAZIONE DI FERMATA

La presenza di tale indicazione sulle fermate esercite dalle Aziende monitorate, si attesta alla percentuale del 100,0% solo per le Aziende: SAV e VALLE PESIO.

AZIENDA	Indicazione di Fermata			
	SI	NO	Totale	% SI
AUTOLINEE GUNETTO	47	8	55	85,5%
BUS COMPANY	68	5	73	93,2%
NUOVA BENESE	97	3	100	97,0%
SAV	24	-	24	100,0%
VALLE PESIO	19	-	19	100,0%
Totale complessivo	255	16	271	94,1%

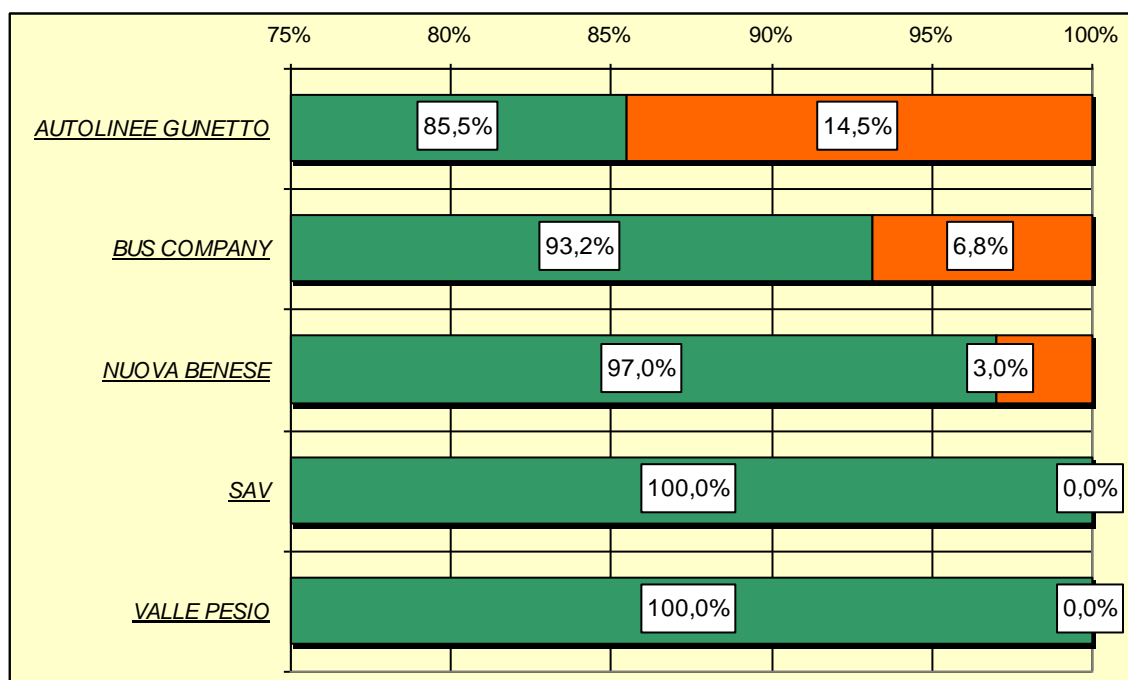


PRESENZA DI CARTOGRAFIA DELLA RETE DEI SERVIZI

In nessuna delle linee esercite dalle n. 5 Aziende è sempre stata riscontrata la presenza alle fermate della cartografia riportante la rete dei servizi di trasporto offerti.

La non presenza alle fermate della cartografia riportante la rete dei servizi di trasporto offerti, si attesta come media all'94,5%.

AZIENDA	Cartografia			
	SI	NO	Totale	% SI
AUTOLINEE GUNETTO	1	54	55	1,8%
BUS COMPANY	1	72	73	1,4%
NUOVA BENESE	7	93	100	7,0%
SAV	4	20	24	16,7%
VALLE PESIO	2	17	19	10,5%
Totale complessivo	15	256	271	5,5%

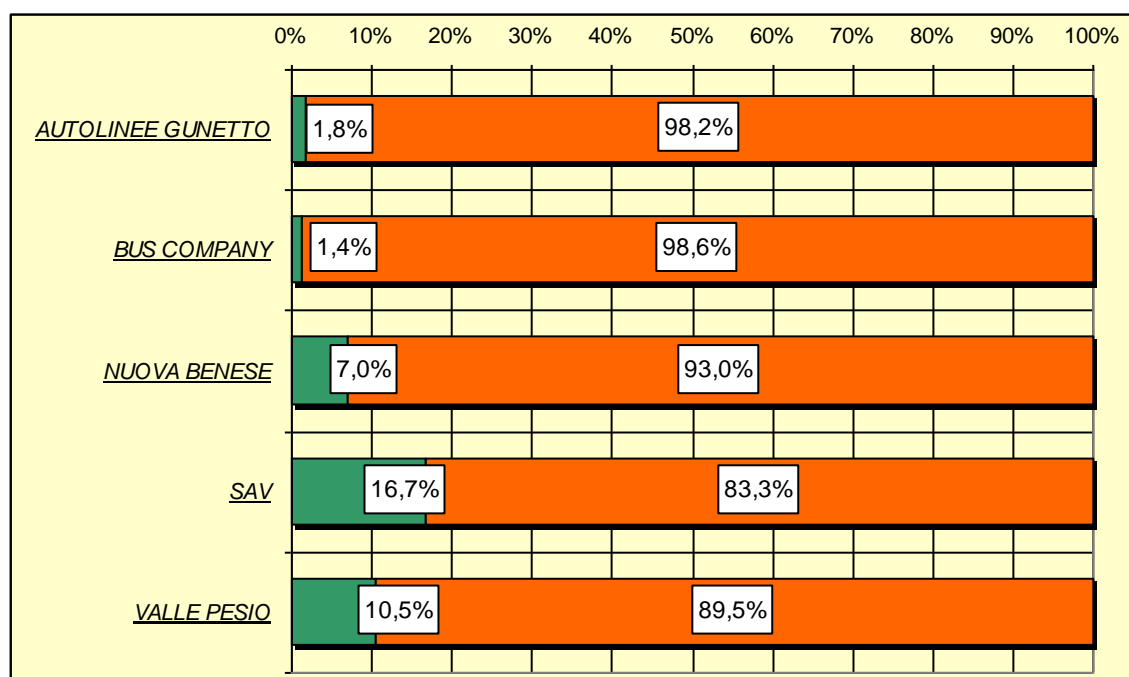


PRESENZA DI LOCANDINE RECANTI L'ORARIO DELLA LINEA

Solo sulle linee esercite dalla SAV la presenza del nome o il numero indicante la fermata si attesta ad una percentuale superiore al 50%, per la precisione al 54,2%.

Nelle restanti situazioni l'assenza delle locandine alle fermate risulta di molto inferiore al 50% dei casi.

AZIENDA	Presenza Locandine orario			
	SI	NO	Totale	% SI
AUTOLINEE GUNETTO	9	46	55	16,4%
BUS COMPANY	20	53	73	27,4%
NUOVA BENESE	13	87	100	13,0%
SAV	13	11	24	54,2%
VALLE PESIO	9	10	19	47,4%
Totale complessivo	64	207	271	23,6%

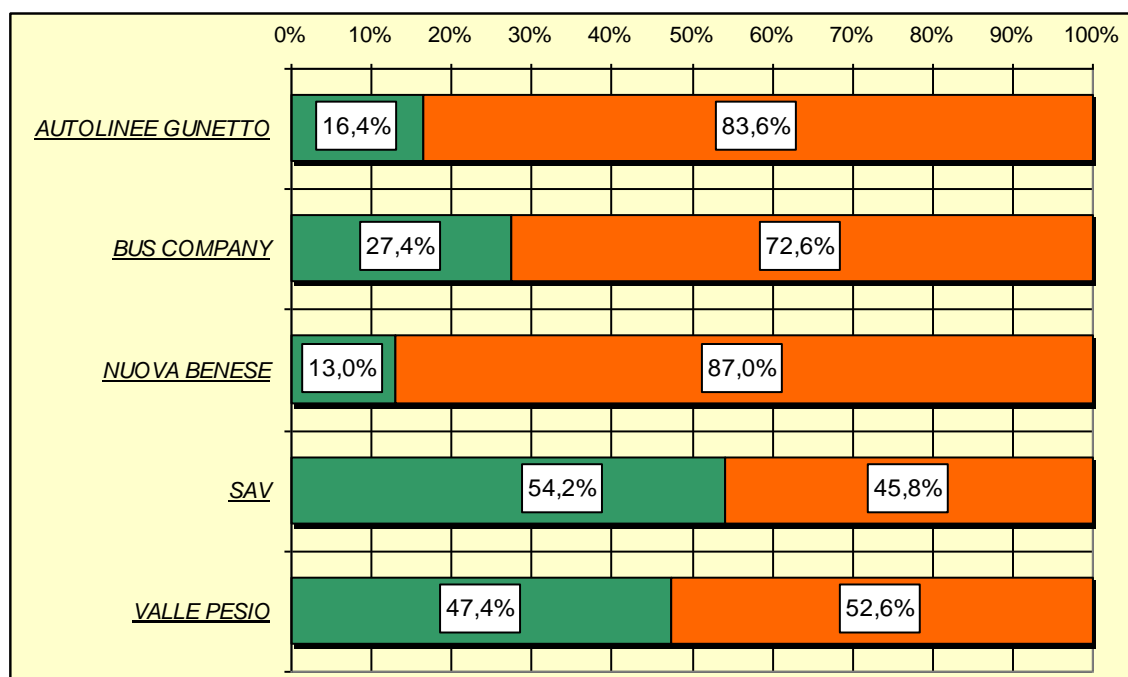

5.6 Valutazioni in ordine all'accessibilità delle fermate

Come in precedenza ampiamente riportato ai punti 2.3 e 3.2 della presente relazione, per garantire una buona fruibilità di una linea di trasporto pubblico non è sufficiente effettuare il servizio mediante un veicolo attrezzato con le dotazioni di bordo indispensabili per poter trasportare un passeggero disabile, ma risulta essenziale il fatto anche le fermate, considerando tutte le possibili esigenze degli utenti, devono possedere dei requisiti indispensabili per la succitata fruizione.

Di seguito si riportano, in estrema sintesi, i requisiti ritenuti necessari:

- 1. assenza di ostacoli alla fermata che ne pregiudicano l'accessibilità (veicoli in sosta vietata - stalli per la sosta degli autoveicoli - transenne fisse a pavimento o di altri ostacoli);*
- 2. presenza di percorsi tattili;*
- 3. presenza di scivoli per accedere alle banchine o l'assenza di gradini;*
- 4. la presenza di informazioni affidabili, comprensibili e leggibili (palina, indicazione nome/numero della fermata, cartografia della rete dei servizi, locandine orario,) e di segnalazioni, acustiche e luminose, in merito ai veicoli in arrivo.*

A seguire si commentano gli esiti delle ispezioni effettuate sulle n. 427 realizzate nel corso dell'attività di controllo dei servizi automobilistici pubblici di linea extra urbani aventi Origine /Destinazione il Comune di CUNEO.

Requisito 1.

Presenza di veicoli in sosta vietata: corrisponde ad una media del 3,5% la presenza di veicoli in sosta vietata all'interno degli spazi dedicati alla fermata dei mezzi.

Presenza di stalli alle fermate: corrisponde ad una media del 8,5% la presenza di stalli all'interno degli spazi dedicati alla fermata dei mezzi.

Presenza di ostacoli vari alle fermate: corrisponde ad una media del 14,6% la presenza di ostacoli vari all'interno degli spazi dedicati alla fermata dei mezzi.

Requisito 2.

Presenza di percorsi tattili: solo nel 0,5% delle fermate controllate è stata riscontrata la presenza di percorsi Loges.

Requisito 3.

Presenza di scivoli per accedere alle banchine o l'assenza di gradini: la rampa di accesso per le carrozzine risulta presente alle fermate nel 36,7% delle fermate controllate.

Si sottolinea che la media della percentuale del dato afferente la NON NECESSITA' della presenza della rampa di accesso alla fermata risulta pari al 51,3%, non rappresenta comunque un indice di garanzia di fruibilità della fermata stessa da parte della persona disabile (assenza di gradini). Su questo aspetto si rimanda alla lettura di dettaglio dei singoli rapporti di controllo ispettivo allegati alla presente relazione.

Requisito 4.

Presenza di informazioni affidabili, comprensibili e leggibili: corrisponde ad una media del 41,7% il dato afferente il riscontro della presenza alle fermate dell'indicazione nome/numero delle fermate stesse.

Presenza dell'indicazione (palina) di fermata: corrisponde ad una media del 93,5% la presenza alle fermate dell'indicazione (palina) della fermata.

Presenza della cartografia afferente la rete dei servizi: corrisponde solo ad una media del 5,5% la presenza alle fermate dell'indicazione della cartografia afferente la rete dei servizi di trasporto.

Presenza della locandina dell'orario della linea di trasporto: corrisponde ad una media del 24,1% la presenza alle fermate delle locandine orario della linea di trasporto.

In pochissime fermate vi è la possibilità di attivare sistemi telematici di raccolta delle informazioni sui percorsi, passaggi, fermate, ambiti di accessibilità, quali, ad esempio:

- etichette con codici a barre UPC / EAN dedicate alle persone disabili prive della vista, contenenti file audio riproducibili ogni qual volta il codice a barre viene scansionato utilizzando il proprio smartphone;
- postazioni monitor con i dati delle linee ed i passaggi;
- segnalazioni acustiche e luminose in merito ai veicoli in arrivo.

Come evidenziato non risultano molti, ma sono presenti, i casi di quei Comuni che hanno provveduto, inspiegabilmente, a collocare nelle aree destinate alla fermate dei mezzi, stalli dedicati al parcheggio di autoveicoli, così come risulta bassa la percentuale di

delle assenze delle paline di fermata (solo elemento che individua in modo inequivocabile il punto esatto dove il mezzo si deve fermare).

Si evidenzia comunque che il più delle volte, specialmente in ambito extraurbano, la fermata dell'autobus è collocata in un contesto ambientale anonimo o disordinato ed è caratterizzata dalla presenza di una semplice palina.

Paline che non riportano, nella maggioranza dei casi, la tipologia del segnale FERMATA AUTOBUS degli autoservizi di pubblico trasporto extraurbani previsto dall'Articolo 136, comma 6 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni, grafica di seguito riportata:



*Articolo 136, comma 6 del Regolamento
Il segnale FERMATA AUTOBUS (Figura II 358)*

Nei casi ove il segnale è presente, lo spazio blu sottostante al quadrato bianco con il simbolo nero non viene quasi mai utilizzato per riportare l'indicazione dei servizi in transito, loro destinazioni ed eventuali orari, così come prescritto dal suddetto Regolamento.

Si ricorda, inoltre, che la regolamentazione vigente prevede che qualora tale spazio non risulti sufficiente, il segnale è integrato con un pannello (modello II.6) avente le dimensioni della tabella II.9 riportata sempre nel Regolamento.

Infine, si evidenzia come la problematica della sicurezza delle fermate, in relazione alla loro localizzazione ed alle relative condizioni di accessibilità pedonale, rappresenta un tema oltremodo cogente.

6.1 Considerazioni generali

Nei primi anni 2000 con l'iniziativa MOVIlenea, la Regione, in collaborazione con le Province, aveva promosso appositi interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle fermate su tutto il territorio regionale, realizzato mediante la sottoscrizione di appositi Accordi di Programma.

Ciò nonostante, in ambito extraurbano, il sistema in Piemonte delle fermate del trasporto pubblico risulta ancora assolutamente precario e lontano dalle condizioni di sicurezza ed accessibilità, in particolare per le persone disabili.

Come sottolineato nel capitolo 2.2, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 181/2011, i passeggeri che viaggiano in autobus nei Paesi dell'Unione Europea sono portatori di alcuni diritti fondamentali tra i quali, indipendentemente dai chilometri delle tratte percorse, condizioni di trasporto non discriminatorie anche in caso di disabilità.

In particolare, nel documento si legge che *"I servizi di trasporto di passeggeri effettuati con autobus dovrebbero essere a beneficio di tutti i cittadini. Di conseguenza, le persone con disabilità o a mobilità ridotta dovuta a disabilità, all'età o ad altri fattori dovrebbero avere la possibilità di usufruire dei servizi di trasporto effettuato con autobus a condizioni che siano comparabili a quelle godute dagli altri cittadini. Le persone con disabilità o a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini in relazione alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione"*.

Se il quadro normativo assume connotazioni di alto profilo civile, al contempo, è giusto ricordare in quale realtà i cittadini con disabilità si scontrano quotidianamente.

La compatibilità dei servizi del trasporto pubblico locale con utenti disabili, varia in base alle varie tipologie di disabilità.

In base alle disabilità ed ai servizi considerati, diversa è anche la possibilità per le persone disabili di effettiva fruizione del trasporto pubblico, nonché delle aree di loro adduzione.

Uno spostamento deve da loro essere programmato con largo anticipo, studiato per evitare intoppi e problemi.

Ai passeggeri disabili viene chiesta sempre pazienza e flessibilità.

Vivere la quotidianità non può significare questo, non può significare trovare soluzioni alternative al diritto di vivere nella normalità.

Tra gli obblighi di legge vi è senz'altro quello per il gestore di non violare i diritti soggettivi degli utenti e tra i diritti degli affetti da disabilità vi è quello "di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi".

Questo nonostante esista la concreta possibilità di garantire l'accessibilità ai disabili del servizio di trasporto.

In questo consiste la discriminazione: le modalità di gestione del servizio pongono nei fatti i disabili in una situazione di svantaggio, o meglio non sono tali da far sì che le difficoltà motorie non impediscano al disabile di godere del servizio pubblico, che invece dovrebbe e potrebbe essere accessibile a tutti.

A tal proposito giova ricordare la recentissima sentenza a carico di una delle principali compagnie di trasporto di autobus extraurbani "low cost", che ha dimostrato, se ancora c'è ne fosse bisogno, l'autentica "via crucis" che le persone con disabilità devono affrontare ogni giorno a causa della presenza delle barriere architettoniche presenti sui mezzi di trasporto - sia pubblici che privati - che impediscono, ad esempio, a chi abbia ridotte capacità motorie di viaggiare spostandosi da una città all'altra.

Il Tribunale di Roma ha infatti condannato una celebre società di autobus extraurbani che effettua servizi di trasporto low-cost in tutta Europa, per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità motoria a causa della mancata accessibilità degli autobus (n.d.r. la società ha presentato ricorso in appello).

La vicenda giudiziaria - promossa da una importante Associazione nazionale - ha tratto spunto dalla disavventura subita da alcuni ragazzi in carrozzina ai quali era stato impedito di prenotare il viaggio a causa dell'assenza, all'interno del mezzo di trasporto, delle pedane atte a consentire la salita anche a chi si muove sulla sedia a rotelle, nonché di posti di stazionamento della carrozzina.

E per quanto riguarda i mezzi pubblici?

L'Associazione ha recentemente chiesto al Governo e ai Ministri competenti, a partire dal Ministro della Disabilità, di effettuare una "*ricognizione urgente su tutte le linee di trasporto nazionale e locale, pubbliche e private, al fine di imporre urgentemente, su*

tutto il territorio nazionale, il rispetto dei principi della parità di trattamento nonché della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”.

In questi ultimi anni la riduzione dei finanziamenti pubblici ha messo certamente in discussione le possibilità di rispondere adeguatamente alla crescente domanda volta ad accrescere l’impegno comune a favore del diritto alla mobilità.

In una fase storica in cui il numero delle persone con disabilità è destinato ad aumentare, anche a causa dell’invecchiamento della popolazione, è necessario trattare la problematica in maniera organica, con un approccio ampio e condiviso, dal momento che "dove vive bene un disabile, vivono meglio tutti".

Appare evidente che l’approccio al sistema deve consentire di guardare alle buone prassi già esistenti come esempio e di osservare le criticità in un’ottica propositiva.

Gli interventi volti a migliorare i servizi per il trasporto delle persone disabili nelle realtà esaminate, alla luce di quanto esposto nel presente rapporto, possono certamente essere molteplici e differenti a seconda di quale aspetto particolare gli addetti ai lavori intenderanno prendere in esame.

L’insieme delle informazioni assunte nel corso dell’attività di controllo effettuate e riportate all’interno delle n. 2 “Banche dati” degli item analizzati, rappresentano un quadro conoscitivo aggiornato, seppur non esaustivo, di questa parte di realtà indagata, che viene messo a disposizione sia dei Responsabili di Esercizio delle Aziende trasportistiche esercenti i servizi oggetto dell’attività di controllo sia dei vari soggetti pubblici gestori dei Contratti di Servizio e competenti in questa materia, al fine di poter intervenire sulle criticità evidenziate ovviamente ognuno per quanto di rispettiva competenza.

Affinché la politica a livello regionale possa sorvegliare questo fronte, garantendo uguaglianza e non discriminazione per coloro che hanno un handicap, riteniamo che oltre alla necessaria programmazione di risorse economiche, debba assumere specifici interventi normativi settoriali, atti a rafforzare l’esigibilità dei diritti dei cittadini disabili.

Prendendo spunto dal recente accordo di collaborazione sottoscritto nel corso del 2018 dai Presidenti di ASSTRA (*Associazione maggiormente rappresentativa delle imprese di trasporto pubblico locale*), di FAND (*Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità*) e di FISH (*Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap*), avente quale obiettivo la concreta attuazione al diritto all’accessibilità, alla mobilità e al trasporto delle persone con disabilità, si ritiene utile proporre in tale direzione un

rafforzamento concreto di tale percorso collaborativo, affinché venga previsto che i CONTRATTI di SERVIZIO del TPL prevedano l'obbligatorietà della formazione aziendale, finalizzata a supportare ed a informare le imprese ed il loro personale interessato sui diritti dei viaggiatori con disabilità e sulle soluzioni per l'accessibilità dei servizi.

Le ulteriori modifiche tematiche alla legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. si ritiene possano essere le seguenti:

- Introdurre, all'interno dei CONTRATTI di SERVIZIO, l'obbligatorietà della costituzione di appositi TAVOLI TECNICI costituiti dai rappresentanti dell'Agenzia della mobilità piemontese, dei soggetti esercenti i servizi, delle Associazioni dei Consumatori e di quelle di rappresentanza delle persone disabili, ciò al fine di individuare, in modo condiviso, le migliori e preferibili soluzioni tecniche e organizzative per la fruibilità dei servizi di trasporto offerti.
- Prevedere apposite sanzioni, a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in caso di inottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di fruizione ed accessibilità dei mezzi pubblici da parte degli utenti disabili.

Così come si ritengono necessari interventi di coordinamento e diffusione di buone pratiche per rafforzare la capacità degli stakeholders di mettere in pratica sistemi di gestione dei servizi efficienti ed efficaci.

Come già ampiamente riportato nella presente relazione, vi è l'esigenza reale di fatti concreti che portino al cambiamento dell'attuale paradigma in tema di accessibilità ai servizi di trasporto per le persone disabili caratterizzato dall'assunto negativo: *"vorrei ... ma non posso"*.

Peraltro non appare più sostenibile disattendere in questo ambito, quei fondamentali atti internazionali, già recepiti dal nostro Paese, che vanno dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità alla vigente (quest'anno ricorre il suo decennale), alla già citata regolamentazione europea sui trasporti e sulla mobilità.

Atti che esigono un accesso indiscriminato di tutte le persone all'intero sistema di trasporto pubblico ed ai servizi ad esso connessi.

"Realizzare le "pari opportunità" significa rendere possibile un processo attraverso il quale le differenti società e i diversi ambienti, così come i servizi, le attività, l'informazione e la documentazione, siano resi accessibili a tutti, specialmente alle persone con disabilità"

"Il principio dell'uguaglianza dei diritti implica che i bisogni di ognuno e di tutti gli individui sono di eguale importanza, che questi bisogni devono diventare il fondamento per la pianificazione delle società e che tutte le risorse vanno impegnate in modo tale da assicurare che ogni individuo abbia le stesse opportunità per partecipare".

In questa materia, le normative comunitarie sono state quindi recepite nel nostro Paese e nel nostro ordinamento ma spesso poi restano lì scritte e non attuate.

Per far sì che ciò possa avvenire, oltre alla volontà di migliorare sempre più la qualità dei servizi, è necessario che cresca sempre più la consapevolezza negli stakeholders e nell'opinione pubblica che le persone con disabilità spesso sono impossibilitate a vivere una vita di relazioni "normali" non in relazione alle loro condizioni oggettive, ma piuttosto dalle contraddizioni presenti nella nostra società che non consentono loro di poter godere di diritti che dovrebbero essere pienamente garantiti.

Una sfida, anche questa, avviata da tempo e dai connotati strategici, che se vorrà essere perseguita con convinzione consentirà di orientare al meglio tutte quelle azioni proprie della Pubblica Amministrazione volte alla scelta dei mezzi di trasporto, all'attivazione di una programmazione degli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche, alla progettazione di nuove infrastrutture, all'adozione di coerenti soluzioni per il supporto ai passeggeri con disabilità.

"I muri sono nella nostra mente..."